



HEIDENHAIN



POSITIP 8000

İşletim kılavuzu
Frezeleme

Pozisyon göstergesi

İçindekiler

| | | |
|----|---------------------------|-----|
| 1 | Temel bilgiler..... | 17 |
| 2 | Güvenlik..... | 27 |
| 3 | Taşıma ve depolama..... | 33 |
| 4 | Montaj..... | 39 |
| 5 | Kurulum..... | 45 |
| 6 | Genel kullanım..... | 57 |
| 7 | İşletime alma..... | 89 |
| 8 | Ayarlama..... | 131 |
| 9 | Hızlı başlatma..... | 153 |
| 10 | Elle işletim..... | 171 |
| 11 | MDI işletimi..... | 185 |
| 12 | Program akışı..... | 199 |
| 13 | Programlama..... | 207 |
| 14 | Dosya yönetimi..... | 223 |
| 15 | Ayarlar..... | 231 |
| 16 | Servis ve bakım..... | 293 |
| 17 | Yapılması gerekenler..... | 307 |
| 18 | Sökme ve imha etme..... | 313 |
| 19 | Teknik Veriler..... | 315 |
| 20 | İndeks..... | 322 |
| 21 | Resim listesi..... | 325 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Temel bilgiler..... | 17 |
| 1.1 | Genel bakış..... | 18 |
| 1.2 | Ürün ile ilgili bilgiler..... | 18 |
| 1.3 | Yeni ve değiştirilmiş fonksiyonlara genel bakış..... | 18 |
| 1.4 | Ürünün deneme yazılımı..... | 18 |
| 1.5 | Ürün dokümantasyonu..... | 19 |
| 1.5.1 | Dokümantasyonun geçerliliği..... | 19 |
| 1.5.2 | Dokümantasyonun okunmasına ilişkin bilgiler..... | 20 |
| 1.5.3 | Dokümantasyonun saklanması ve devredilmesi..... | 21 |
| 1.6 | Bu kılavuz hakkında..... | 21 |
| 1.6.1 | Belge tipi..... | 21 |
| 1.6.2 | Kılavuzun hedef grupları..... | 21 |
| 1.6.3 | Kullanıcı tiplerine göre hedef gruplar..... | 22 |
| 1.6.4 | Bölmelerin içerikleri..... | 22 |
| 1.6.5 | Kullanılan uyarılar..... | 24 |
| 1.6.6 | Koyu renkli metinler..... | 25 |
| 2 | Güvenlik..... | 27 |
| 2.1 | Genel bakış..... | 28 |
| 2.2 | Genel güvenlik tedbirleri..... | 28 |
| 2.3 | Amaca uygun kullanım..... | 28 |
| 2.4 | Amaca aykırı kullanım..... | 28 |
| 2.5 | Personelin nitelikleri..... | 29 |
| 2.6 | İşletmeci yükümlülükleri..... | 29 |
| 2.7 | Genel güvenlik uyarıları..... | 30 |
| 2.7.1 | Cihazdaki semboller..... | 30 |
| 2.7.2 | Elektrik ile ilgili güvenlik uyarıları..... | 31 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 3 | Taşıma ve depolama..... | 33 |
| 3.1 | Genel bakış..... | 34 |
| 3.2 | Cihazı ambalajından çıkarma..... | 34 |
| 3.3 | Teslimat kapsamı ve aksesuar..... | 34 |
| 3.3.1 | Teslimat kapsamı..... | 34 |
| 3.3.2 | Aksesuar..... | 35 |
| 3.4 | Nakliye hasarı söz konusu olduğunda..... | 36 |
| 3.5 | Tekrar ambalajlama ve depolama..... | 36 |
| 3.5.1 | Cihazın ambalajlanması..... | 37 |
| 3.5.2 | Cihazın depolanması..... | 37 |
| 4 | Montaj..... | 39 |
| 4.1 | Genel bakış..... | 40 |
| 4.2 | Cihazın birleştirilmesi..... | 40 |
| 4.2.1 | Single-Pos ayak üzerine montaj..... | 41 |
| 4.2.2 | Duo-Pos ayak üzerine montaj..... | 42 |
| 4.2.3 | Multi-Pos ayak üzerine montaj..... | 43 |
| 4.2.4 | Multi-Pos tutucu üzerine montaj..... | 44 |
| 5 | Kurulum..... | 45 |
| 5.1 | Genel bakış..... | 46 |
| 5.2 | Genel uyarılar..... | 46 |
| 5.3 | Cihaza genel bakış..... | 47 |
| 5.4 | Ölçüm cihazlarının bağlanması..... | 50 |
| 5.5 | Tarama sistemini bağlama..... | 51 |
| 5.6 | Şalt girişlerinin ve çıkışlarının kablolanması..... | 52 |
| 5.7 | Giriş cihazlarının bağlanması..... | 55 |
| 5.8 | Ağ çevre biriminin bağlanması..... | 55 |
| 5.9 | Şebeke geriliminin bağlanması..... | 56 |

| | |
|--|-----------|
| 6 Genel kullanım..... | 57 |
| 6.1 Genel bakış..... | 58 |
| 6.2 Giriş cihazları ve dokunmatik ekran ile kullanım..... | 58 |
| 6.2.1 Dokunmatik ekran ve giriş cihazları..... | 58 |
| 6.2.2 Hareketler ve maus aksiyonları..... | 58 |
| 6.3 Genel kumanda elemanları ve fonksiyonları..... | 60 |
| 6.4 POSITIP 8000 Açma ve kapama..... | 62 |
| 6.4.1 POSITIP 8000 açma..... | 62 |
| 6.4.2 Enerji tasarruf modu aktiveleştirme ve devre dışı bırakma..... | 62 |
| 6.4.3 POSITIP 8000 Kapama..... | 63 |
| 6.5 Kullanıcı girişi ve çıkışı..... | 63 |
| 6.5.1 Kullanıcı girişi..... | 64 |
| 6.5.2 Kullanıcı oturumu kapatma..... | 64 |
| 6.6 Dil ayarlama..... | 65 |
| 6.7 Başlatma işleminden sonra referans işareti arama işleminin uygulanması..... | 65 |
| 6.8 Kullanıcı arayüzü..... | 65 |
| 6.8.1 Açma sonrasında kullanıcı arayüzü..... | 66 |
| 6.8.2 Kullanıcı arayüzünün ana menüsü..... | 67 |
| 6.8.3 Elle işletim menüsü..... | 69 |
| 6.8.4 MDI işletimi menüsü..... | 70 |
| 6.8.5 Program akışı menüsü..... | 72 |
| 6.8.6 Programlama menüsü..... | 73 |
| 6.8.7 Dosya yönetimi menüsü..... | 75 |
| 6.8.8 Kullanıcı girişi menüsü..... | 76 |
| 6.8.9 Ayarlar menüsü..... | 77 |
| 6.8.10 Kapama menüsü..... | 78 |
| 6.9 Pozisyon göstergesi..... | 78 |
| 6.9.1 Pozisyon göstergesi kumanda elemanları..... | 78 |
| 6.9.2 Pozisyon göstergesi fonksiyonları..... | 79 |
| 6.10 Durum çubuğu..... | 80 |
| 6.10.1 Durum çubuğunun kumanda elemanları..... | 80 |
| 6.10.2 Hızlı erişim menüsündeki ayarların uyarlanması..... | 82 |
| 6.10.3 Kronometre..... | 83 |
| 6.10.4 Hesaplayıcı..... | 83 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 6.10.5 | Besleme değerinin belirlenmesi..... | 83 |
| 6.10.6 | Elle işletimdeki ek fonksiyonlar..... | 84 |
| 6.11 | OEM çubuğu..... | 84 |
| 6.11.1 | OEM menüsü kumanda elemanları..... | 85 |
| 6.11.2 | OEM menüsü fonksiyonlarını açma..... | 85 |
| 6.12 | Mesajlar ve sesli geri bildirim..... | 86 |
| 6.12.1 | Mesajlar..... | 86 |
| 6.12.2 | Asistan..... | 88 |
| 6.12.3 | Sesli geri bildirim..... | 88 |

| | |
|---|-----------|
| 7 İşletime alma | 89 |
| 7.1 Genel bakış | 90 |
| 7.2 İşletime almak için oturum açılması | 90 |
| 7.2.1 Kullanıcının oturum açması | 90 |
| 7.2.2 Başlatma işleminden sonra referans işareti arama işleminin uygulanması | 91 |
| 7.2.3 Dil ayarlama | 91 |
| 7.2.4 Şifrenin değiştirilmesi | 92 |
| 7.3 İşletime alma adımları | 92 |
| 7.4 Uygulama seçme | 94 |
| 7.5 Temel ayarlar | 94 |
| 7.5.1 Yazılım Seçenekleri ögesini etkinleştirin | 94 |
| 7.5.2 Tarih ve saat ayarının yapılması | 97 |
| 7.5.3 Birimlerin ayarlanması | 97 |
| 7.6 Tarama sisteminin yapılandırılması | 98 |
| 7.7 Eksenleri yapılandırma | 98 |
| 7.7.1 Tipik ölçüm cihazlarına genel bakış | 99 |
| 7.7.2 EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenleri yapılandırma | 100 |
| 7.7.3 1 V _{SS} veya 11 µA _{SS} arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenlerin yapılandırılması | 102 |
| 7.7.4 Hata kompanzasyonunun uygulanması | 105 |
| 7.7.5 Mil ekseninin yapılandırılması | 108 |
| 7.7.6 Eksen + NC yapılandırması | 110 |
| 7.7.7 Elektronik el çarkı ögesinin yapılandırılması | 112 |
| 7.7.8 Eksenlerin birleştirilmesi | 113 |
| 7.7.9 Referans işareti aramanın açılması | 114 |
| 7.8 M fonksiyonlarının yapılandırılması | 114 |
| 7.8.1 Standart M fonksiyonları | 115 |
| 7.8.2 Üreticiye özel M fonksiyonları | 115 |
| 7.9 OEM alanı | 115 |
| 7.9.1 Dokümantasyon ekleme | 116 |
| 7.9.2 Başlangıç ekranı ekleme | 117 |
| 7.9.3 OEM menüsü yapılandırma | 118 |
| 7.9.4 Göstergenin uyarlanması | 123 |
| 7.9.5 Hata mesajlarının uyarlanması | 123 |
| 7.9.6 OEM ayarlarının yedeklenmesi ve geri yüklenmesi | 127 |
| 7.9.7 Cihazın ekran kayıtları için yapılandırılması | 128 |
| 7.10 Verilerin yedeklenmesi | 129 |
| 7.10.1 Yapılandırma dosyalarını kaydet | 129 |
| 7.10.2 Kullanıcı dosyalarını yedekle | 130 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 8 | Ayarlama..... | 131 |
| 8.1 | Genel bakış..... | 132 |
| 8.2 | Ayarlama için oturum açma..... | 132 |
| 8.2.1 | Kullanıcının oturum açması..... | 132 |
| 8.2.2 | Başlatma işleminden sonra referans işareti arama işleminin uygulanması..... | 133 |
| 8.2.3 | Dil ayarlama..... | 133 |
| 8.2.4 | Şifrenin değiştirilmesi..... | 134 |
| 8.3 | Münferit kurulum adımları..... | 135 |
| 8.3.1 | Temel ayarlar..... | 135 |
| 8.3.2 | Düzenleme işlemlerini hazırlama..... | 143 |
| 8.4 | Yapılandırma dosyalarını kaydet..... | 150 |
| 8.5 | Kullanıcı dosyalarını yedekle..... | 151 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 9 | Hızlı başlatma..... | 153 |
| 9.1 | Genel bakış..... | 154 |
| 9.2 | Hızlı başlatma için oturum açın..... | 155 |
| 9.3 | Ön koşullar..... | 156 |
| 9.4 | Referans noktası belirleme (elle işletim)..... | 158 |
| 9.5 | Geçiş deliğinin oluşturulması (elle işletim)..... | 159 |
| 9.5.1 | Geçiş deliği için ön delme işleminin yapılması..... | 159 |
| 9.5.2 | Geçiş deliğinin delinmesi..... | 160 |
| 9.6 | Dikdörtgen cebin oluşturulması (MDI işletimi)..... | 160 |
| 9.6.1 | Dikdörtgen cebin tanımlanması..... | 161 |
| 9.6.2 | Dikdörtgen cebin frezelenmesi..... | 162 |
| 9.7 | Bağlantı parçasının oluşturulması (MDI işletimi)..... | 162 |
| 9.7.1 | Bağlantı parçasının tanımlanması..... | 163 |
| 9.7.2 | Bağlantı parçasının zımparayla sürtülmesi..... | 163 |
| 9.8 | Referans noktası belirleme (elle işletim)..... | 164 |
| 9.9 | Delik çemberinin ve delik sırasının programlanması (programlama)..... | 165 |
| 9.9.1 | Program başlığının oluşturulması..... | 165 |
| 9.9.2 | Aletin programlanması..... | 166 |
| 9.9.3 | Delik çemberinin programlanması..... | 166 |
| 9.9.4 | Aletin programlanması..... | 167 |
| 9.9.5 | Delik sırasının programlanması..... | 167 |
| 9.9.6 | Program akışının simüle edilmesi..... | 168 |
| 9.10 | Delik çemberinin ve delik sırasının oluşturulması (program akışı)..... | 169 |
| 9.10.1 | Programın açılması..... | 169 |
| 9.10.2 | Programın işlenmesi..... | 169 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 10 | Elle işletim..... | 171 |
| 10.1 | Genel bakış..... | 172 |
| 10.2 | Referans işareti araması uygulama..... | 173 |
| 10.3 | Referans noktalarının tanımlanması..... | 174 |
| 10.3.1 | Referans noktalarını tarama fonksiyonları..... | 175 |
| 10.3.2 | Referans noktalarını tarama veya kazıma..... | 176 |
| 10.3.3 | 1. örnek: Referans noktasının köşesine ayarlanması..... | 177 |
| 10.3.4 | 2. örnek: Referans noktasının kenarın ortasına ayarlanması..... | 178 |
| 10.3.5 | 3. örnek: Referans noktasının daire merkez noktası olarak ayarlanması..... | 179 |
| 10.3.6 | 4. örnek: Referans noktasının malzemenin ortasına ayarlanması..... | 180 |
| 10.3.7 | Pozisyonun referans noktası olarak belirlenmesi..... | 181 |
| 10.4 | Aletlerin oluşturulması..... | 182 |
| 10.5 | Aletin seçilmesi..... | 183 |
| 11 | MDI işletimi..... | 185 |
| 11.1 | Genel bakış..... | 186 |
| 11.2 | Tümce tipleri..... | 188 |
| 11.2.1 | Konumlandırmalar..... | 188 |
| 11.2.2 | İşleme örneği..... | 188 |
| 11.3 | Tümcelerin uygulanması..... | 194 |
| 11.4 | Simülasyon penceresinin kullanılması..... | 195 |
| 11.4.1 | Kontur görünümü olarak gösterim..... | 196 |
| 11.5 | Konumlandırma yardımı ile çalışma..... | 197 |
| 11.6 | Ölçü faktörü uygulanması..... | 197 |

| | |
|--|------------|
| 12 Program akışı..... | 199 |
| 12.1 Genel bakış..... | 200 |
| 12.2 Programın kullanılması..... | 201 |
| 12.2.1 Programın işlenmesi..... | 202 |
| 12.2.2 Program tümcelerinin kumanda edilmesi..... | 203 |
| 12.2.3 İşlemenin iptal edilmesi..... | 203 |
| 12.2.4 Simülasyon penceresinin kullanılması..... | 203 |
| 12.2.5 Ölçü faktörü uygulanması..... | 205 |
| 12.2.6 Mil devir sayısının ayarlanması..... | 206 |
| 12.3 Programların yönetilmesi..... | 206 |
| 12.3.1 Programın açılması..... | 206 |
| 12.3.2 Programın kapatılması..... | 206 |
| 13 Programlama..... | 207 |
| 13.1 Genel bakış..... | 208 |
| 13.2 Tümce tipleri..... | 209 |
| 13.2.1 Konumlandırmalar..... | 209 |
| 13.2.2 Koordinat sistemleri..... | 209 |
| 13.2.3 Makine fonksiyonları..... | 210 |
| 13.2.4 İşleme örneği..... | 210 |
| 13.3 Programın oluşturulması..... | 216 |
| 13.3.1 Programlama desteği..... | 217 |
| 13.3.2 Program başlığının oluşturulması..... | 217 |
| 13.3.3 Tümcelerin eklenmesi..... | 217 |
| 13.3.4 Tümcelerin silinmesi..... | 218 |
| 13.3.5 Programın kaydedilmesi..... | 218 |
| 13.4 Simülasyon penceresinin kullanılması..... | 218 |
| 13.4.1 Kontur görünümü olarak gösterim..... | 219 |
| 13.4.2 Simülasyon penceresinin etkinleştirilmesi..... | 219 |
| 13.4.3 Programın simülasyon penceresinde kontrol edilmesi..... | 220 |
| 13.5 Programların yönetilmesi..... | 220 |
| 13.5.1 Programın açılması..... | 220 |
| 13.5.2 Programın kapatılması..... | 220 |
| 13.5.3 Programın kaydedilmesi..... | 220 |
| 13.5.4 Programın yeni bir adla kaydedilmesi..... | 221 |
| 13.5.5 Programın otomatik olarak kaydedilmesi..... | 221 |
| 13.5.6 Programın silinmesi..... | 221 |
| 13.6 Program tümcelerinin düzenlenmesi..... | 221 |

| | |
|---|------------|
| 14 Dosya yönetimi..... | 223 |
| 14.1 Genel bakış..... | 224 |
| 14.2 Dosya tipleri..... | 225 |
| 14.3 Klasörlerin ve dosyaların yönetilmesi..... | 225 |
| 14.4 Dosyaların görüntülenmesi..... | 228 |
| 14.5 Dosyaların dışa aktarılması..... | 228 |
| 14.6 Dosyaların içe aktarılması..... | 229 |

| | |
|---|------------|
| 15 Ayarlar..... | 231 |
| 15.1 Genel bakış..... | 232 |
| 15.2 Genel..... | 233 |
| 15.2.1 Cihaz bilgileri..... | 233 |
| 15.2.2 Gösterge ve dokunmatik ekran..... | 233 |
| 15.2.3 Gösterim..... | 234 |
| 15.2.4 Simülasyon penceresi..... | 235 |
| 15.2.5 Giriş cihazları..... | 236 |
| 15.2.6 Tonlar..... | 237 |
| 15.2.7 Yazıcı..... | 237 |
| 15.2.8 Tarih ve saat..... | 238 |
| 15.2.9 Özellikler..... | 238 |
| 15.2.10 Telif hakları..... | 239 |
| 15.2.11 Servis bilgileri..... | 240 |
| 15.2.12 Dokümantasyon..... | 240 |
| 15.3 Sensörler..... | 241 |
| 15.3.1 Tarama sistemi..... | 241 |
| 15.4 Arabirimler..... | 242 |
| 15.4.1 Ağ..... | 242 |
| 15.4.2 Ağ sürücüsü..... | 243 |
| 15.4.3 USB..... | 244 |
| 15.4.4 Akslar (kumanda fonksiyonları)..... | 244 |
| 15.4.5 Pozisyona bağlı kumanda fonksiyonları..... | 244 |
| 15.5 Kullanıcı..... | 246 |
| 15.5.1 OEM..... | 246 |
| 15.5.2 Setup..... | 247 |
| 15.5.3 Operator..... | 248 |
| 15.5.4 Kullanıcı eklenmesi..... | 248 |
| 15.6 Eksen..... | 249 |
| 15.6.1 Eksenlerin konfigürasyonu ile ilgili temel bilgiler..... | 249 |
| 15.6.2 Referans işaretleri..... | 250 |
| 15.6.3 Bilgi..... | 251 |
| 15.6.4 Kumanda fonksiyonları..... | 251 |
| 15.6.5 Girişler (Kumanda fonksiyonları)..... | 251 |
| 15.6.6 Çıkışlar (Kumanda fonksiyonları)..... | 253 |
| 15.6.7 Bindirmeler..... | 253 |
| 15.6.8 M fonksiyonları ögesinin eklenmesi..... | 254 |
| 15.6.9 M fonksiyonlarının yapılandırılması..... | 254 |
| 15.6.10 Özel ayarlar..... | 255 |
| 15.6.11 <Eksen adı> (eksen ayarları)..... | 256 |
| 15.6.12 Ölçme cihazı..... | 259 |

| | |
|--|------------|
| 15.6.13 Referans işaretleri (Ölçme cihazı)..... | 262 |
| 15.6.14 Referans noktaları arasındaki mesafe..... | 263 |
| 15.6.15 EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazı teşhisi..... | 263 |
| 15.6.16 1 V _{SS} /11 µA _{SS} ile ölçüm cihazı teşhisi..... | 265 |
| 15.6.17 Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC)..... | 266 |
| 15.6.18 Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)..... | 266 |
| 15.6.19 Destek noktası tablosunun oluşturulması..... | 267 |
| 15.6.20 Çıkışlar..... | 268 |
| 15.6.21 Girişler..... | 269 |
| 15.6.22 Dijital girişten hareket komutları..... | 270 |
| 15.6.23 Analog girişten dijital hareket komutları..... | 270 |
| 15.6.24 Elektronik el çarkı hareket komutları..... | 272 |
| 15.6.25 Dijital girişlerin onayı..... | 273 |
| 15.6.26 Yazılım son konum şalteri..... | 273 |
| 15.6.27 Mil eksen S..... | 274 |
| 15.6.28 Çıkışlar (S)..... | 276 |
| 15.6.29 Girişler (S)..... | 277 |
| 15.6.30 Dijital girişten hareket komutları (S)..... | 277 |
| 15.6.31 Dijital girişlerin onayı (S)..... | 278 |
| 15.6.32 Analog giriş üzerinden devir sayısı göstergesi (S)..... | 279 |
| 15.6.33 Dişli kademeleri öğesinin eklenmesi..... | 279 |
| 15.6.34 Dişli kademeleri..... | 280 |
| 15.7 Servis..... | 281 |
| 15.7.1 Aygıt yazılımı bilgileri..... | 281 |
| 15.7.2 Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin..... | 282 |
| 15.7.3 Aygıt yazılımı güncelleme..... | 283 |
| 15.7.4 Sıfırla..... | 283 |
| 15.7.5 OEM alanı..... | 284 |
| 15.7.6 Başlangıç ekranı..... | 284 |
| 15.7.7 OEM menüsü..... | 285 |
| 15.7.8 OEM-Menü girişleri eklenmesi..... | 285 |
| 15.7.9 OEM çubuğu girişi Logo..... | 286 |
| 15.7.10 OEM çubuğu girişi Mil devir sayısı..... | 286 |
| 15.7.11 OEM çubuğu girişi M Fonksiyonu..... | 287 |
| 15.7.12 OEM çubuğu girişi Özel fonksiyonlar..... | 288 |
| 15.7.13 OEM çubuğu girişi Belge..... | 288 |
| 15.7.14 Ayarlar (OEM alanı)..... | 289 |
| 15.7.15 Programın uygulanması..... | 289 |
| 15.7.16 M fonksiyonlarının yapılandırılması..... | 290 |
| 15.7.17 Metin veritabanı..... | 290 |
| 15.7.18 Mesajlar..... | 291 |
| 15.7.19 Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin (OEM alanı)..... | 291 |
| 15.7.20 Dokümantasyon..... | 292 |
| 15.7.21 Yazılım Seçenekleri..... | 292 |

| | |
|---|------------|
| 16 Servis ve bakım..... | 293 |
| 16.1 Genel bakış..... | 294 |
| 16.2 Temizleme..... | 294 |
| 16.3 Bakım planı..... | 295 |
| 16.4 Tekrar işleme alma..... | 295 |
| 16.5 Aygıt yazılımının güncellenmesi..... | 296 |
| 16.6 Ölçüm cihazlarının teşhisi..... | 298 |
| 16.6.1 1 V _{SS} /11 µA _{SS} arayüzüne sahip ölçüm cihazı için teşhis..... | 298 |
| 16.6.2 EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazı teşhisi..... | 300 |
| 16.7 Dosya ve ayarların geri yüklenmesi..... | 302 |
| 16.7.1 OEM'ye özgü klasör ve dosyaların tekrar oluşturulması..... | 303 |
| 16.7.2 Kullanıcı dosyalarını tekrar oluştur..... | 304 |
| 16.7.3 Konfigürasyonu geri yükleyin..... | 305 |
| 16.8 Tüm ayarları sıfırla..... | 306 |
| 16.9 Teslimat durumuna sıfırla..... | 306 |
| 17 Yapılması gerekenler..... | 307 |
| 17.1 Genel bakış..... | 308 |
| 17.2 Sistem arızası veya elektrik kesintisi..... | 308 |
| 17.2.1 Aygıt yazılımının geri yüklenmesi..... | 308 |
| 17.2.2 Konfigürasyonu geri yükleyin..... | 309 |
| 17.3 Arızalar..... | 309 |
| 17.3.1 Arızaların gidermesi..... | 309 |
| 18 Sökme ve imha etme..... | 313 |
| 18.1 Genel bakış..... | 314 |
| 18.2 Sökme..... | 314 |
| 18.3 İmha etme..... | 314 |

| | |
|---|------------|
| 19 Teknik Veriler..... | 315 |
| 19.1 Genel bakış..... | 316 |
| 19.2 Cihaz verileri..... | 316 |
| 19.3 Cihaz ve bağlantı ölçüleri..... | 318 |
| 19.3.1 Single-Pos ayağı ile cihaz ölçüleri..... | 320 |
| 19.3.2 Duo-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri..... | 320 |
| 19.3.3 Multi-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri..... | 321 |
| 19.3.4 Multi-Pos tutucuyla cihaz ölçüleri..... | 321 |
| 20 İndeks..... | 322 |
| 21 Resim listesi..... | 325 |

1

Temel bilgiler

1.1 Genel bakış


Bu bölümde, sahip olduğunuz ürün ile ilgili bilgiler ve ürüne ait kılavuz yer almaktadır.

1.2 Ürün ile ilgili bilgiler

| Ürün tanımı | Kimlik | Aygıt yazılımı sürümü | İndeks |
|--------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| POSITIP 8000 | 1089176-xx, 1089177-xx | 1252216.1.2.x | --- |

Tip levhası cihazın arka tarafında bulunur.

Örnek:

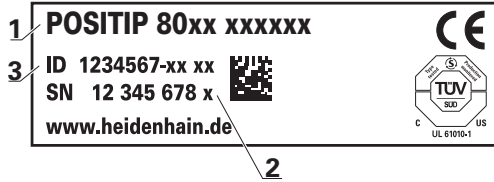

- 1 Ürün tanımı
- 2 İndeks
- 3 Tanım numarası (kimlik)

1.3 Yeni ve değiştirilmiş fonksiyonlara genel bakış

Bu belge, yeni ve değiştirilmiş fonksiyonlara veya 1252216.1.2.x sürümünün ayarlarına kısa bir genel bakış sunar.

1.4 Ürünün deneme yazılımı

POSITIP 8000 demosu, cihazdan bağımsız olarak bilgisayara yükleyebileceğiniz bir yazılımdır. POSITIP 8000 demosu yardımıyla cihaz fonksiyonlarını öğrenebilir, test edebilir veya uygulayabilirsiniz.

Yazılımın güncel sürümünü buradan indirebilirsiniz: www.heidenhain.de



HEIDENHAIN portalından kurulum dosyasını indirmek için ilgili ürünün dizinindeki **Software** portal klasörüne erişim yetkinizin mevcut olması gerekir.

Software portal klasörüne erişim yetkisine sahip değilseniz HEIDENHAIN sorumlunuzdan erişim yetkisi talep edebilirsiniz.

1.5 Ürün dokümantasyonu

1.5.1 Dokümantasyonun geçerliliği

Dokümantasyonu ve cihazı kullanmadan önce dokümantasyonun cihaz ile uyuşup uyuşmadığını kontrol edin.

- ▶ Dokümantasyonda belirtilen tanım numarası ve indeksi, cihazın tip levhasındaki bilgilerle karşılaştırın
- ▶ Dokümantasyonda belirtilen aygıt yazılım versiyonunu, cihazın aygıt yazılımı versiyonuyla karşılaştırın

Diğer bilgiler: "Cihaz bilgileri", Sayfa 233

- > Tanım numaraları, indeksler ve aygıt yazılımı versiyonları uyuşuyorsa dokümantasyon geçerlidir



Tanım numaraları ile indeksler uyuşmuyorsa ve bu nedenle dokümantasyon geçerli değilse güncel dokümantasyonu www.heidenhain.de adresinde bulabilirsiniz.

1.5.2 Dokümantasyonun okunmasına ilişkin bilgiler

⚠ UYARI

Dokümantasyonun dikkate alınmaması ölümcül kazalara, yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir!

Dokümantasyonun dikkate alınmaması ölümcül kazalara, kişilerin yaralanmasına veya maddi hasara yol açabilir.

- ▶ Dokümantasyonun tamamını dikkatlice okuyun
- ▶ Dokümantasyonu sonraki kullanımlar için saklayın

Aşağıdaki tabloda dokümantasyonun bölümleri okunma önceliklerine göre listelenmiştir.

| Dokümantasyon | Açıklama |
|---------------------|---|
| Ek | Bir Ek, işletim kılavuzunda ve gerekliyse kurulum kılavuzunda yer alan ilgili içeriklere yönelik tamamlayıcı bilgiler içerir veya bunların yerine geçer. Ek belgesi teslimat kapsamına dahil edilmişse okunması gereken belgeler arasında en yüksek önceliğe sahiptir. Dokümantasyonun diğer tüm içeriklerin geçerliliği korunur. |
| Kurulum kılavuzu | İşbu kurulum kılavuzu, cihazın usulüne uygun olarak monte edilmesi ve kurulması için gerekli olan tüm bilgileri ve güvenlik uyarılarını içermektedir. İşletim kılavuzundan bir alıntı olan kurulum kılavuzu tüm teslimatların kapsamında yer alır. Kurulum kılavuzu okunması gereken belgeler arasında ikinci önceliğe sahiptir. |
| İşletim kılavuzu | İşbu işletim kılavuzu, cihazın usulüne amacına uygun kullanımı için gerekli olan tüm bilgileri ve güvenlik uyarılarını içermektedir. İşletim kılavuzu, cihaz ile birlikte teslim edilen bellek ortamında yer alır ve www.heidenhain.de adresindeki indirme alanından da indirilebilir. Cihaz işleme alınmadan önce işletim kılavuzu okunmalıdır. İşletim kılavuzu okunması gereken belgeler arasında üçüncü önceliğe sahiptir. |
| Kullanıcı el kitabı | Kullanıcı el kitabı, deneme yazılımının bir bilgisayara kurulması ve uygun şekilde kullanılması için gereken tüm bilgileri içerir. Kullanıcı el kitabı, deneme yazılımının kurulum klasöründe bulunur ve www.heidenhain.de adresindeki indirme alanından indirilebilir. |

Değişiklikler isteniyor mu ya da hata kaynağı mı bulundu?

Dokümantasyon alanında kendimizi sizin için sürekli iyileştirme gayreti içindeyiz. Bize bu konuda yardımcı olun ve değişiklik isteklerinizi lütfen aşağıdaki e-posta adresinden bizimle paylaşın:

userdoc@heidenhain.de

1.5.3 Dokümantasyonun saklanması ve devredilmesi

Kılavuz, çalışma yerinin yakınında muhafaza edilmeli ve her zaman tüm personelin kullanımına hazır bulundurulmalıdır. İşletmeci, personelinin bu kılavuzun saklama yeri ile ilgili bilgilendirmelidir. Kılavuzun okunamayacak hale gelmesi durumunda işletmeci tarafından üreticiden bir yedek istenmelidir.

Cihazın üçüncü kişilere devredilmesi veya satılması durumunda aşağıdaki belgelerin yeni sahiplerine devredilmesi gerekir:

- Ek (cihaz ile birlikte teslim edilmişse)
- Kurulum kılavuzu
- İşletim kılavuzu

1.6 Bu kılavuz hakkında

Bu kılavuz, cihazın usulüne uygun olarak işletilmesi için gerekli olan tüm bilgileri ve güvenlik uyarılarını içermektedir.

1.6.1 Belge tipi

İşletim kılavuzu

Bu kılavuz, ürüne ait **işletim kılavuzudur**.

İşletim kılavuzu

- ürün yaşam döngüsüne ilişkindir
- ürünün usulüne uygun ve gerektiği gibi çalıştırılması için gerekli olan tüm bilgileri ve güvenlik uyarılarını içerir

1.6.2 Kılavuzun hedef grupları

Bu kılavuz, aşağıdaki işlerden herhangi birini yapmakla yükümlü olan herkes tarafından okunmalı ve dikkate alınmalıdır:

- Montaj
- Kurulum
- İşletime alma ve yapılandırma
- Kullanım
- Programlama
- Servis, temizlik ve bakım
- Arıza giderme
- Sökme ve imha etme

1.6.3 Kullanıcı tiplerine göre hedef gruplar

Bu kılavuzun hedef grupları, cihazı kullanan farklı kullanıcı tipleri ve kullanıcı tiplerine ait yetkiler temel alınarak belirlenmiştir. Cihaz aşağıdaki kullanıcı tiplerine yöneliktir:

OEM kullanıcısı

OEM (Original Equipment Manufacturer - Orijinal Ekipman Üreticisi) kullanıcısı en yüksek yetki kademesine sahiptir. Bu kullanıcı, cihazın donanım yapılandırmasını (ör. ölçüm cihazlarının ve sensörlerin bağlanması) gerçekleştirebilir. Bu kullanıcı, **Setup** ve **Operator** tipindeki kullanıcıları oluşturabilir ve **Setup** ile **Operator** tipindeki kullanıcıları yapılandırabilir. **OEM** kullanıcısı çoğaltılamaz veya silinemez. Otomatik olarak oturum açamaz.

Kullanıcı Setup

Setup kullanıcısı, kullanım yerindeki kullanım için cihazı yapılandırır. **Operator** tipinde kullanıcıları oluşturabilir. **Setup** kullanıcısı çoğaltılamaz veya silinemez. Otomatik olarak oturum açamaz.

Kullanıcı Operator

Operator kullanıcısı, cihazın temel fonksiyonlarını gerçekleştirme yetkisine sahiptir. **Operator** tipindeki bir kullanıcı ör. kendi adını veya dilini değiştirebilir ancak başka kullanıcılar oluşturamaz. **Operator** grubundaki bir kullanıcının oturumu cihaz açıldığı anda otomatik olarak açılabilir.

1.6.4 Bölümlerin içerikleri

Aşağıdaki tabloda gösterilenler:

- bu kılavuzun içinde yer alan bölümler
- kılavuzun bölümlerinde yer alan bilgiler
- kılavuzdaki bölümlerin temel olarak geçerli olduğu hedef gruplar

| Bölüm | İçerik | Hedef grup | | |
|--|---|------------|-------|----------|
| | | OEM | Setup | Operator |
| Bu bölüm aşağıdakilere ilişkin bilgiler içerir: | | | | |
| 1 "Temel bilgiler" | ... mevcut ürün | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ... mevcut kılavuz | | | |
| 2 "Güvenlik" | ... güvenlik kuralları ve güvenlik önlemleri | | | |
| | ■ ürünün montajına yönelik | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ■ ürünün kurulumuna yönelik | | | |
| | ■ ürünün çalıştırılmasına yönelik | | | |
| 3 "Taşıma ve depolama" | ... ürünün taşınması | ✓ | ✓ | |
| | ... ürünün saklanması | | | |
| | ... ürünün teslimat kapsamı | | | |
| | ... ürün aksesuarları | | | |
| 4 "Montaj" | ... ürünün usulüne uygun şekilde monte edilmesi | ✓ | ✓ | |
| 5 "Kurulum" | ... ürünün usulüne uygun şekilde kurulması | ✓ | ✓ | |

| Bölüm | İçerik | Hedef grup | | |
|--|--|------------|-------|----------|
| | | OEM | Setup | Operator |
| Bu bölüm aşağıdakilere ilişkin bilgiler içerir: | | | | |
| 6 "Genel kullanım" | ... ürünün kullanıcı arayüzünün kumanda elemanları ... ürünün kullanıcı arayüzü ... ürünün temel fonksiyonları | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 "İşletime alma" | ... ürünün işleme alınması | ✓ | | |
| 8 "Ayarlama" | ... ürünün usulüne uygun şekilde ayarlanması | | ✓ | |
| 9 "Hızlı başlatma" | ... örnek malzeme üzerinden tipik bir üretim akışı | | | ✓ |
| 10 "Elle işletim" | ... "Manuel işletim" türü ... "Manuel işletim" türünün kullanımı | | ✓ | ✓ |
| 11 "MDI işletimi" | ... "MDI işletimi" türü ... "MDI işletimi" türü kullanımı ... tekil tümcelerin işlenmesi | | ✓ | ✓ |
| 12 "Program akışı " | ... "Program akışı" işletim türü ... "Program akışı" işletim türü kullanımı ... daha önce oluşturulan programların uygulanması | | ✓ | ✓ |
| 13 "Programlama " | ... "Program akışı" işletim türü ... "Program akışı" işletim türü kullanımı ... daha önce oluşturulan programların uygulanması | | ✓ | ✓ |
| 14 "Dosya yönetimi" | ... "Dosya yönetimi" menüsünün fonksiyonları | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 "Ayarlar" | ... ürüne ilişkin ayar seçenekleri ve bunlara bağlı ayar parametreleri | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 "Servis ve bakım" | ... ürün üzerindeki genel bakım çalışmaları | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 "Yapılması gerekenler..." | ... üründeki fonksiyon arızalarının nedenleri ... üründeki fonksiyon arızalarının giderilmesine yönelik önlemler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 "Sökme ve imha etme" | ... ürünün sökülmesi ve imha edilmesi ... çevreyi koruma ile ilgili bilgiler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 "Teknik Veriler" | ... ürünün teknik verileri ... ürün ölçüleri ve bağlantı ölçüleri (çizimler) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 "İndeks" | Bu bölüm, kılavuzda yer alan bilgilere konu başlıklarına göre ulaşmanızı sağlar. | ✓ | ✓ | ✓ |

1.6.5 Kullanılan uyarılar

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarıları, cihazın kullanımıyla ilgili tehlikelere karşı uyarır ve bunların önlenmesine yönelik uyarılar verir. Güvenlik uyarıları, tehlikenin ciddiyetine göre sınıflandırılmış ve aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:

TEHLİKE

Tehlike, insanlar için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike **kesinlikle ölüme veya ağır yaralanmalara** yol açar.

UYARI

Uyarı, insanlar için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike **muhtemelen ölüme veya ağır yaralanmalara** yol açar.

İKAZ

Dikkat, insanlar için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike **muhtemelen hafif yaralanmalara** yol açar.

BİLGİ

Uyarı, nesnelere veya veriler için tehlikelere işaret eder. Tehlikeyi önlemek için kılavuza uymadığınız takdirde, tehlike **muhtemelen maddi bir hasara** yol açar.

Bilgi notları

Bilgi notları, cihazın hatasız ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Bilgi notları aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:



Bilgi sembolü bir **ipucu** belirtir.
Bir ipucu önemli ek veya tamamlayıcı bilgiler sunar.



Dişli sembolü, tanımlanan fonksiyonun **makineye bağlı olduğunu** belirtir, örneğin:

- Makineniz gereken yazılım veya donanım seçeneklerine sahip olmalıdır
- Fonksiyonların davranışı makinenin yapılandırılabilir ayarlarına bağlıdır



Kitap sembolü, harici dokümantasyonlara, örneğin makine üreticinizin veya üçüncü şahısların dokümantasyonuna bağlanan bir **çapraz referans**ı belirtir.

1.6.6 Koyu renkli metinler

Bu kılavuzda aşağıdaki koyu renkli metinler kullanılmaktadır:

| Gösterim | Anlamı |
|--------------|--|
| ▶ ... | bir işlem adımını ve o işlemin sonucunu tanımlar |
| > ... | Örnek: ▶ OK öğesine dokunun > Mesaj kapatılır |
| ■ ... | bir sayımı tanımlar |
| ■ ... | Örnek: ■ Arayüz TTL ■ Arayüz EnDat ■ ... |
| kalın | menüleri, göstergeleri ve butonları gösterir Örnek: ▶ Kapat öğesine dokunun > İşletim sistemi kapatılır ▶ Cihazı şebeke şalterinden kapatın |

2

Güvenlik

2.1 Genel bakış

Bu bölüm, cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için önemli güvenlik bilgilerini içerir.

2.2 Genel güvenlik tedbirleri

Sistemin işletimi için özellikle akım ileten cihazların kullanımıyla ilgili genel kabul görmüş güvenlik tedbirleri geçerlidir. Bu güvenlik tedbirlerinin dikkate alınmaması, cihazda hasarlara ya da yaralanmalara yol açabilir.

Güvenlik tedbirleri işletmelere göre değişkenlik gösterebilir. Bu kılavuzun içeriği ve bu cihazın kullanılacağı işletmenin kendi düzenlemeleri arasındaki bir çelişki bulunması durumunda, daha sıkı olan düzenlemeler geçerlidir.

2.3 Amaca uygun kullanım

POSITIP 8000 ürün serisindeki cihazlar, manuel olarak kullanılan takım tezgahlarında işleme yönelik üstün nitelikli dijital pozisyon göstergeleridir. POSITIP 8000 ürün serisindeki cihazlar, uzunluk ölçüm cihazları ve açı ölçüm cihazları ile birlikte kullanıldığında birkaç eksen üzerindeki aletin konumuna ilişkin bilgi verir ve takım tezgahının kullanımına yönelik çeşitli fonksiyonlar sunar.

POSITIP 8000 NC1 yazılım seçeneği ile bir malzemenin üretimi otomatikleştirilebilir.

Bu ürün serisindeki cihazlar

- sadece ticari uygulamalarda ve endüstriyel ortamda kullanılabilir
- amaca uygun kullanım için uygun bir ayağa veya tutucuya monte edilmiş olmalıdır
- kapalı alanlarda ve nem, kir, yağ ile yağlama maddelerine teknik verilerdeki bilgilere uygun şekilde kullanım için öngörülmüştür



Cihazlar, çeşitli üreticilere ait birçok çevre birimi cihazlarının kullanımını destekler. HEIDENHAIN, bu cihazların amacına ve usulüne uygun şekilde kullanılmasına ilişkin bir açıklama yapmamaktadır. İlgili dokümantasyonlarda amaca uygun kullanıma dair yer alan bilgiler dikkate alınmalıdır.

2.4 Amaca aykırı kullanım

POSITIP 8000 ürün serisindeki tüm cihazlarda özellikle aşağıdaki uygulamalara izin verilmez:

- "Teknik Veriler" uyarınca işletim koşulları dışında kullanım ve depolama
- Açık havada kullanım
- Patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanım
- POSITIP 8000 ürün serisindeki cihazların bir güvenlik fonksiyonunun parçası olarak kullanılması

2.5 Personelin nitelikleri

Montaj, kurulum, kullanım, servis, bakım ve sökme işlemlerinden sorumlu personelin, bu işler için uygun niteliklere sahip olması ve cihaza ve bağlı çevre birimine ait dokümantasyonların yardımıyla yeterli seviyede bilgi edinmiş olması gerekir.

Cihazdaki münferit işler için gerekli olan personel nitelikleri, bu kılavuzun ilgili bölümlerinde verilmiştir.

Kişi grupları, nitelikleri ve görevleri açısından aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Operatör

Operatör, amaca uygun kullanım kapsamında cihazı kullanır ve kumanda eder. İşletmeci tarafından özel görevler ve amaca aykırı kullanım sonucunda meydana gelebilecek olan tehlikeler hakkında bilgilendirilir.

Teknik personel

Teknik personel işletmeci tarafından genişletilmiş kullanım ve parametreleme hususunda eğitilir. Teknik personel kendi teknik eğitimi, bilgi ve deneyimleri ile geçerli düzenlemeler konusundaki bilgileri bazında ilgili uygulamalara ilişkin olarak kendisine verilen görevleri yerine getirebilen ve olası tehlikeleri bağımsız olarak algılayabilen ve bunları önleyebilen kişilerdir.

Elektrik teknisyeni

Elektrik teknisyeni kendi teknik eğitimi, bilgi ve deneyimleri ile geçerli standart ve düzenlemeler konusundaki bilgileri bazında elektrik sistemlerinde işleri yerine getirebilen ve olası tehlikeleri bağımsız olarak algılayabilen ve bunları önleyebilen kişilerdir. Elektrik teknisyeni, çalıştığı alana özel eğitim almıştır.

Elektrik teknisyeninin kaza önlemeye yönelik yürürlükteki yasal mevzuatları yerine getirmesi gerekir.

2.6 İşletmeci yükümlülükleri

İşletmeci, cihazın ve çevre birimlerinin sahibidir veya her ikisini de kiralamıştır. Her zaman amaca uygun kullanımdan sorumludur.

İşletmenin yapması gerekenler:

- cihazdaki çeşitli görevler için nitelikli, uygun ve yetkili personel görevlendirmek
- personeli, belgelendirilebilir bir şekilde yetkileri ve görevleri hakkında bilgilendirmek
- personelin, verilen görevleri yerine getirmek için gerek duyduğu tüm araçları kullanıma sunmak
- cihazın sadece teknik açıdan kusursuz bir durumda işletilmesini sağlamak
- cihazın yetkisiz kullanıma karşı korunmasını sağlamak

2.7 Genel güvenlik uyarıları



Bu ürünün kullanıldığı tüm sistemlerle ilgili sorumluluk, bu sistemin kurulumunu yapan kişiye aittir.



Cihaz, çeşitli üreticilerin birçok çevre birimi cihazının kullanımını desteklemektedir. HEIDENHAIN bu cihazlarla ilgili güvenlik uyarıları hakkında herhangi bir açıklama yapamamaktadır. İlgili dokümantasyonlarda yer alan güvenlik uyarıları hakkındaki bilgiler dikkate alınmalıdır. Dokümantasyonların mevcut olmaması halinde üreticiden talep edilmeleri gerekir.

Cihazdaki münferit işler için dikkate alınması gereken özel güvenlik uyarıları, bu kılavuzun ilgili bölümlerinde verilmiştir.

2.7.1 Cihazdaki semboller

Cihaz aşağıdaki sembollerle işaretlenmiştir:

| Sembol | Anlamı |
|--------|---|
| | Cihazı bağlamadan önce elektrik ve şebeke bağlantısına yönelik güvenlik uyarılarını dikkate alın. |
| | IEC/EN 60204-1 uyarınca fonksiyonel topraklama bağlantısı. Kurulumu yönelik uyarıları dikkate alın. |
| | Ürün mührü. Ürün mührünün kırılması ve çıkarılması garanti ve güvenceyi geçersiz kılar. |

2.7.2 Elektrik ile ilgili güvenlik uyarıları

⚠ UYARI

Cihazın açılması esnasında gerilim ileten parçalarla tehlikeli bir temas oluşabilir.

Bunun sonucunda elektrik çarpması, yangınlar veya ölüm meydana gelebilir.

- ▶ Gövdeyi kesinlikle açmayın
- ▶ Müdahalelerin sadece üretici tarafından yapılmasını sağlayın

⚠ UYARI

Gerilim ileten parçalarla doğrudan veya dolaylı temas durumunda elektrik çarpması tehlikesi bulunur.

Bunun sonucunda elektrik çarpması, yangınlar veya ölüm meydana gelebilir.

- ▶ Elektrik sisteminde ve gerilim ileten parçalardaki çalışmalar sadece eğitimli bir uzman personel tarafından yapılmalıdır
- ▶ Şebeke bağlantısı ve tüm arayüz bağlantıları için sadece standarda uygun şekilde üretilmiş kablo ve soketler kullanın
- ▶ Hasarlı elektrik yapı parçalarının derhal üretici tarafından değiştirilmesini sağlayın
- ▶ Cihazın kablo ve bağlantı yuvalarını düzenli olarak kontrol edin. Gevşek bağlantılar veya yanmış kablolar gibi eksiklikleri hemen giderin

BİLGİ

İç cihaz parçaları hasar görebilir!

Cihazın içini açarsanız garanti ve güvence hakları geçerliliğini kaybeder.

- ▶ Gövdeyi kesinlikle açmayın
- ▶ Müdahalelerin sadece cihaz üreticisi tarafından yapılmasını sağlayın

3

**Taşıma ve
depolama**

3.1 Genel bakış

Bu bölüm; cihazın taşınması, depolanması, teslimat kapsamı ve aksesuarları ile ilgili bilgiler içerir.



Aşağıdaki adımlar sadece teknik personel tarafından gerçekleştirilebilir.
Diğer bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

3.2 Cihazı ambalajından çıkarma

- ▶ Ambalaj kartonunu üstten açın
- ▶ Ambalaj malzemesini çıkarın
- ▶ İçeriği çıkarın
- ▶ Teslimatın eksiksiz olup olmadığını kontrol edin
- ▶ Teslimatta nakliyeden kaynaklı hasar olup olmadığını kontrol edin

3.3 Teslimat kapsamı ve aksesuar

3.3.1 Teslimat kapsamı

Teslimat aşağıdaki öğeleri içermektedir:

| Tanım | Açıklama |
|-------------------|---|
| Ek (isteğe bağlı) | İşletim kılavuzunda ve gerekliyse kurulum kılavuzunda yer alan ilgili içeriklere yönelik tamamlayıcı bilgiler içerir veya bunların yerine geçer |
| İşletim kılavuzu | İşletim kılavuzunun bir bellek ortamında sunulan mevcut dillerde hazırlanmış PDF çıktısı |
| Cihaz | Pozisyon göstergesi POSITIP 8000 |
| Kurulum kılavuzu | Kurulum kılavuzunun mevcut dillerdeki basılı çıktısı |
| Single-Pos ayak | Sabit montaj için ayak, 20° eğim, 100 mm x 100 mm sabitleme deliği deseni |

3.3.2 Aksesuar



Yazılım seçenekleri cihazda bir lisans anahtarı üzerinden etkinleştirilmelidir. İlgili donanım bileşenleri ancak, ilgili yazılım seçeneği etkinleştirildikten sonra kullanılabilir.

Diğer bilgiler: "Yazılım Seçenekleri ögesini etkinleştirin", Sayfa 94

Aşağıda belirtilen aksesuarlar isteğe bağlı olarak HEIDENHAIN üzerinden sipariş edilebilir:

| Aksesuar | Tanım | Açıklama | ID |
|---------------------|--|---|------------|
| İşletim için | | | |
| | POSITIP 8000 AE11 Trial yazılım seçeneği | Ek bir ölçüm cihazı girişinin etkinleştirilmesi, zaman sınırlamalı test sürümü (60 gün) | 1089228-52 |
| | POSITIP 8000 AE11 yazılım seçeneği | Ek ölçüm cihazı girişinin etkinleştirilmesi | 1089228-02 |
| | POSITIP 8000 NC1 Trial yazılım seçeneği | Takım tezgahının bir ekseninin ayarı (servo motor ve kademeli motor), zaman sınırlamalı test sürümü (60 gün) | 1089228-53 |
| | POSITIP 8000 NC1 yazılım seçeneği | Takım tezgahının bir ekseninin ayarı (servo motor ve kademeli motor) | 1089228-03 |
| Kurulum için | | | |
| | Adaptör soketi 1 Vss | 2 sıralı, pim, 15 kutuplu Sub-D soketinden 2 sıralı, kilitleme cıvatalı, pim, 15 kutuplu Sub-D soketine 1 V _{SS} arayüzü tahsis değişimi | 1089214-01 |
| | Bağlantı kablosu | Bağlantı kablosu için bkz. "HEIDENHAIN ürünleri için kablolar ve konnektörler" broşürü | --- |
| | Güç kablosu | Avrupa elektrik fişli güç kablosu (F tipi), 3 m uzunluğunda | 223775-01 |
| | Kenar sensörü KT 130 | Bir malzemenin taranması için tarama sistemi (referans noktalarının oluşturulması) | 283273-xx |
| | Tarama sistemi TS 248 | Bir malzemenin taranması için tarama sistemi (referans noktalarının oluşturulması), eksenel kablo çıkışı | 683110-xx |
| | Tarama sistemi TS 248 | Bir malzemenin taranması için tarama sistemi (referans noktalarının oluşturulması), radyal kablo çıkışı | 683112-xx |
| | USB bağlantı kablosu | USB bağlantı kablosu, soket tipi B üzerine soket tipi A | 354770-xx |

| Aksesuar | Tanım | Açıklama | ID |
|-------------|------------------|--|------------|
| Montaj için | | | |
| | Duo-Pos ayak | Sabit montaj için ayak, 20° veya 45° eğim, 100 mm x 100 mm sabitleme deliği deseni | 1089230-02 |
| | Montaj çerçevesi | QUADRA-CHEK 3000 ve POSITIP 8000 takip eden elektroniklerin bir panele monte edilmesi için montaj çerçevesi | 1089208-02 |
| | Multi-Pos ayak | Kademesiz eğilebilen montaj için ayak, 90° eğme alanı, 100 mm x 100 mm sabitleme deliği deseni | 1089230-03 |
| | Multi-Pos tutucu | Cihazın bir kol üzerine sabitlenmesi için tutucu, kademesiz olarak eğilebilir, 90° eğme alanı, 100 mm x 100 mm sabitleme deliği deseni | 1089230-04 |
| | Single-Pos ayak | Sabit montaj için ayak, 20° eğim, 100 mm x 100 mm sabitleme deliği deseni | 1089230-01 |

3.4 Nakliye hasarı söz konusu olduğunda

- ▶ Hasarı nakliyeciye onaylatın
- ▶ Ambalaj malzemelerini inceleme için saklayın
- ▶ Göndereni hasar konusunda bilgilendirin
- ▶ Yedek parçalarla ilgili olarak satıcı veya makine üreticisi ile irtibata geçin



Bir taşıma hasarı durumunda:

- ▶ Ambalaj malzemelerini inceleme için saklayın
- ▶ HEIDENHAIN veya makine üreticisi ile irtibata geçin

Bu husus yedek parça taleplerindeki taşıma hasarları için de geçerlidir.

3.5 Tekrar ambalajlama ve depolama

Cihazı, burada belirtilen koşullar uyarınca ve ihtiyatlı bir şekilde ambalajlayın ve depolayın.

3.5.1 Cihazın ambalajlanması

Tekrar yapılan ambalajlama, orijinal ambalajlamaya mümkün olduğunca benzer olmalıdır.

- ▶ Tüm montaj parçalarını ve toz koruma kapaklarını cihaz teslim edildiğinde takılı olduğu gibi cihaza takın veya ambalajlandığı gibi yeniden ambalajlayın
- ▶ Cihazı
 - taşıma sırasında darbe ve sarsıntıların sönmüneceği
 - toz ve nemin içine giremeyeceği şekilde ambalajlayın
- ▶ Birlikte teslim edilen tüm aksesuar parçalarını ambalaja yerleştirin
Diğer bilgiler: "Teslimat kapsamı ve aksesuar", Sayfa 34
- ▶ Teslimat sırasında ürün ile birlikte gönderilen tüm belgeleri de ekleyin
Diğer bilgiler: "Dokümantasyonun saklanması ve devredilmesi", Sayfa 21



Cihazın onarım için müşteri hizmetlerine geri gönderilmesi:

- ▶ Cihazı aksesuar, ölçüm cihazları ve çevre birimi cihazları olmadan geri gönderin

3.5.2 Cihazın depolanması

- ▶ Cihazı yukarıda açıklandığı şekilde ambalajlayın
- ▶ Çevre koşulları ile ilgili düzenlemeleri dikkate alın
Diğer bilgiler: "Teknik Veriler", Sayfa 315
- ▶ Her taşımadan ve uzun vadeli depolamadan sonra cihazda hasar olup olmadığını kontrol edin

4

Montaj

4.1 Genel bakış

Bu bölümde cihazın montajı açıklanmaktadır. Burada, cihazın ayaklar veya tutucular üzerine ne şekilde usulüne uygun şekilde monte edileceğine ilişkin talimatları bulabilirsiniz.




Aşağıdaki adımlar sadece teknik personel tarafından gerçekleştirilebilir.
Diğer bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

4.2 Cihazın birleştirilmesi

Genel montaj açıklamaları

Montaj modelleri için yuva, cihazın arka tarafında bulunur. Bağlantı, VESA standardı 100 mm x 100 mm ile uyumludur.

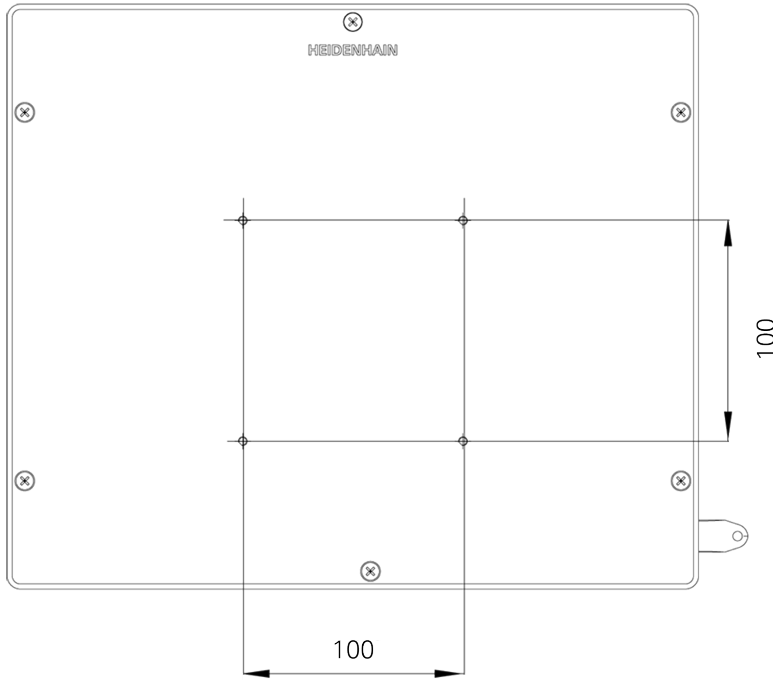

Şekil 1: Cihaz arka tarafının boyutları

Montaj şekillerinin cihaza sabitlenmesi ile ilgili malzeme aksesuar ile birlikte verilmiştir.

Ayrıca ihtiyacınız olacaklar:

- Tornavida Torx T20
- Tornavida Torx T25
- Ayan anahtarı SW 2,5 (Duo-Pos standart ayak)
- Platforma sabitleme malzemesi



Cihaz, amacına uygun kullanımı için bir ayağa veya tutucuya monte edilmiş olmalıdır.


4.2.1 Single-Pos ayak üzerine montaj

Single-Pos ayağı 20° eğimle cihaza vidalayabilirsiniz.


- ▶ Ayağı, ürün ile birlikte teslim edilen M4 x 8 ISO 14581 havşa başlı cıvataları kullanarak cihazın arka tarafındaki üst VESA 100 dişli deliklerine sabitleyin

i İzin verilen 2,6 Nm sıkma torku değerini dikkate alın

- ▶ Ayağı, iki uygun cıvata ile bir platform üzerine üstten vidalayın veya
- ▶ Ayağın alt tarafına kendinden yapışkanlı lastik tamponlar yerleştirin
- ▶ Kabloyu, ayaktaki açıklığın arka tarafından geçirin ve bağlantılara doğru çekin

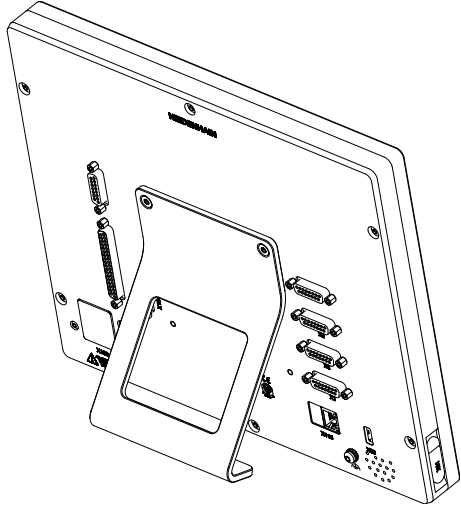

Şekil 2: Single-Pos ayağa monte edilmiş cihaz

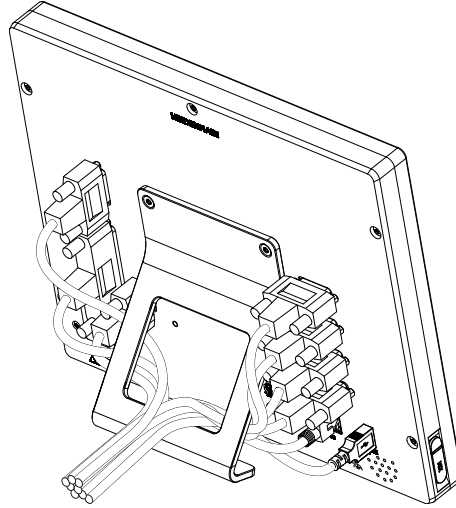

Şekil 3: Single-Pos ayaktaki kablo yönlendirmesi

Diğer bilgiler: "Single-Pos ayağı ile cihaz ölçüleri", Sayfa 320

4.2.2 Duo-Pos ayak üzerine montaj

Duo-Pos ayağını 20° veya 45° bir eğimle cihaza vidalayabilirsiniz.

- ▶ Ayağı, ürün ile birlikte teslim edilen M4 x 8 ISO 7380 alyan başlı civataları kullanarak cihazın arka tarafındaki alt VESA 100 dişli deliklerine sabitleyin




İzin verilen 2,6 Nm sıkma torku değerini dikkate alın


- ▶ Ayağı, montaj yuvasının (genişlik = 4,5 mm) üzerinden bir stand alanı üzerine vidalayın

veya

- ▶ Cihazı dilediğiniz konuma serbestçe yerleştirin
- ▶ Kabloyu, arkadan alarak iki ayak desteğinden geçirip döşeyin ve yan deliklerden bağlantılara doğru çekin

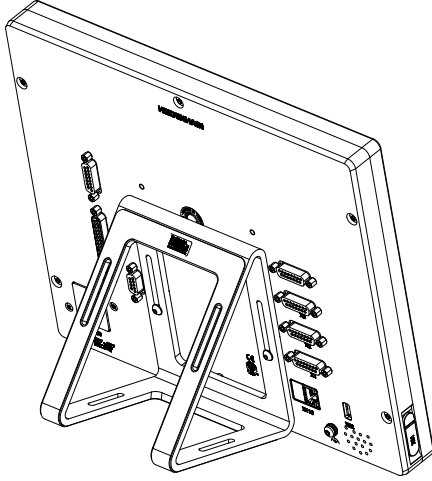

Şekil 4: Duo-Pos ayağa monte edilmiş cihaz

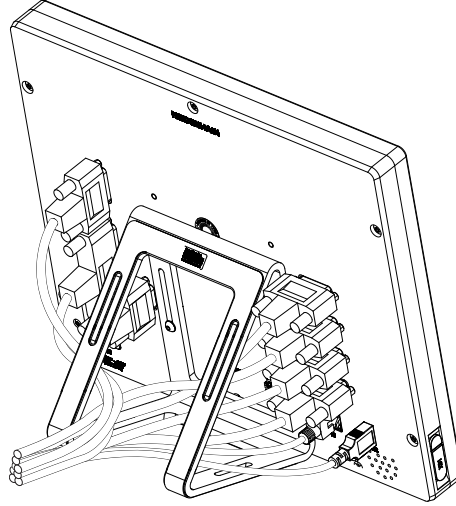

Şekil 5: Duo-Pos ayaktaki kablo yönlendirilmesi

Diğer bilgiler: "Duo-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri", Sayfa 320

4.2.3 Multi-Pos ayak üzerine montaj

- ▶ Ayağı, ürün ile birlikte teslim edilen M4 x 8 ISO 14581 (siyah) havşa başlı cıvataları kullanarak cihazın arka tarafındaki VESA 100 dişli deliklerine sabitleyin


i İzin verilen 2,6 Nm sıkma torku değerini dikkate alın

- ▶ İsteğe bağlı olarak ayağı iki adet M5 cıvata ile bir stand alanına aşağıdan vidalayabilirsiniz
- ▶ 90° eğme aralığı dahilinde dilediğiniz eğim açısını ayarlayın
- ▶ Ayağın sabitlenmesi: T25 cıvatayı sıkın


i T25 cıvata için sıkma torkunu dikkate alın

- Önerilen sıkma torku: 5,0 Nm
- İzin verilen maksimum sıkma torku: 15,0 Nm

- ▶ Kabloyu, arkadan alarak iki ayak desteğinden geçirip döşeyin ve yan deliklerden bağlantılara doğru çekin

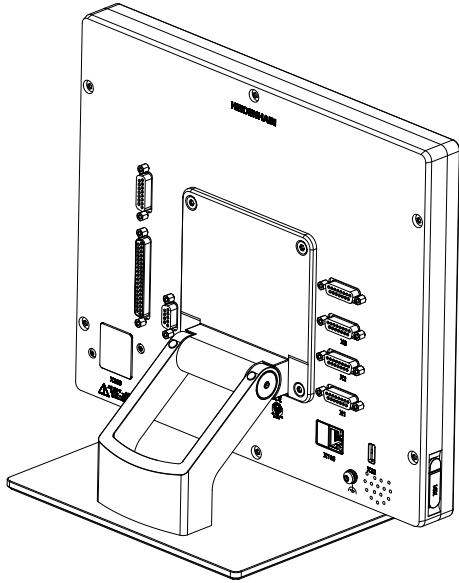

Şekil 6: Multi-Pos ayağa monte edilmiş cihaz

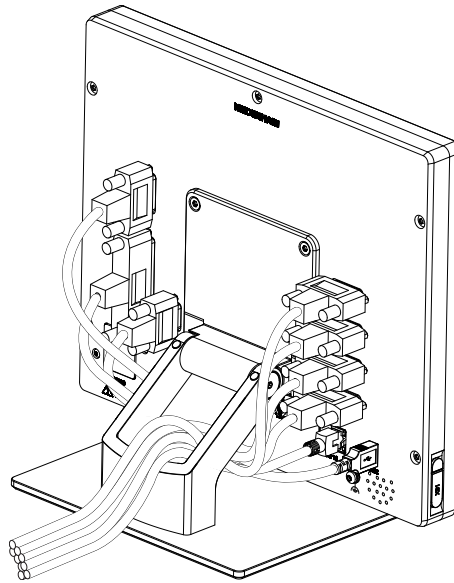

Şekil 7: Multi-Pos ayaktaki kablo yönlendirmesi

Diğer bilgiler: "Multi-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri", Sayfa 321

4.2.4 Multi-Pos tutucu üzerine montaj

- ▶ Tutucuyu, ürün ile birlikte teslim edilen M4 x 8 ISO 14581 (siyah) havşa başlı cıvataları kullanarak cihazın arka tarafındaki VESA 100 dişli deliklerine sabitleyin

i İzin verilen 2,6 Nm sıkma torku değerini dikkate alın

- ▶ Tutucuyu, ürün ile birlikte teslim edilen M8 cıvatayı, pulları, sapı ve M8 altıgen somunu kullanarak bir kolun üzerine monte edin


veya

- ▶ Tutucuyu 7 mm'den küçük iki vidayla her iki delikten geçirerek istenen yüzeye monte edin
- ▶ 90° eğme aralığı dahilinde dilediğiniz eğim açısını ayarlayın
- ▶ Tutucunun sabitlenmesi: T25 cıvatayı sıkın


i T25 cıvata için sıkma torkunu dikkate alın

- Önerilen sıkma torku: 5,0 Nm
- İzin verilen maksimum sıkma torku: 15,0 Nm

- ▶ Kabloyu, arkadan alarak iki tutucu desteğinden geçirip döşeyin ve yan deliklerden bağlantılara doğru yönlendirin

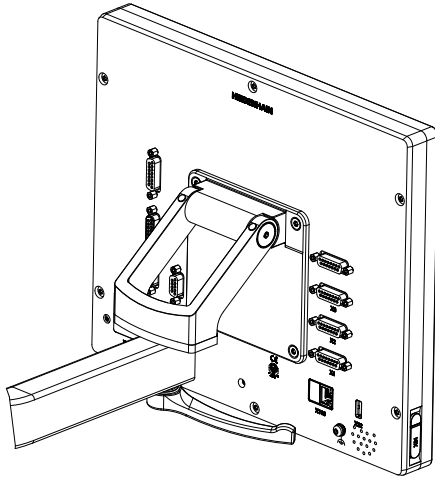

Şekil 8: Multi-Pos tutucuya monte edilmiş cihaz

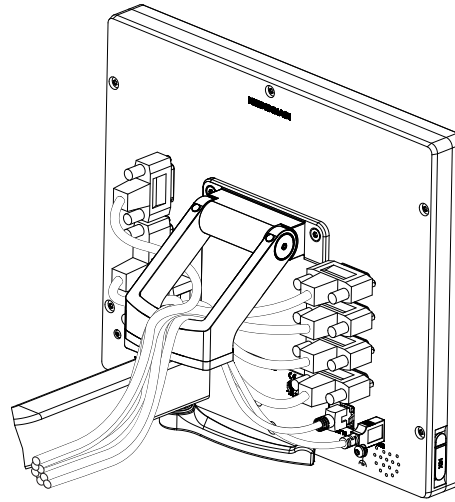

Şekil 9: Multi-Pos tutucudaki kablo yönlendirmesi

Diğer bilgiler: "Multi-Pos tutucuyla cihaz ölçüleri", Sayfa 321

5

Kurulum

5.1 Genel bakış

Bu bölümde cihazın kurulumu açıklanmaktadır. Burada cihazın bağlantılarına ilişkin bilgileri ve çevre birimi cihazlarını usulüne uygun şekilde nasıl bağlayacağınıza ilişkin talimatları bulabilirsiniz.



Aşağıdaki adımlar sadece teknik personel tarafından gerçekleştirilebilir.
Diğer bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

5.2 Genel uyarılar

BILGI

Yüksek elektromanyetik emisyonu sahip kaynaklar nedeniyle arızalar meydana gelebilir!

Frekans dönüştürücüleri veya tahrikler gibi çevre birimi cihazları arızalara yol açabilir.

Elektromanyetik etkilere karşı arıza hassasiyetini artırmak için:

- ▶ IEC/EN 60204-1 uyarınca isteğe bağlı fonksiyonel topraklama bağlantısını kullanın
- ▶ Örneğin, sadece metal kaplamalı folyo ve metal örgüsü veya metal gövdeden oluşan tutarlı kılıflara sahip USB çevre birimlerini kullanın. Kılıf örgüsünün kaplama derecesi %85 veya daha yüksek olmalıdır. Kılıf, socketin çevresine tamamen bağlanmalıdır (360° bağlantı).

BILGI

İşletim sırasında konektör bağlantılarının oluşturulması ve sökülmesi yoluyla cihaz hasarları ortaya çıkabilir!

Dahili yapı parçaları hasar görebilir.

- ▶ Konektör bağlantılarını sadece cihaz kapalıyken oluşturun veya sökün

BILGI

Elektrostatik deşarj (ESD)!

Cihaz, elektrostatik deşarj nedeniyle hasar görebilecek elektrostatik açıdan tehlike altında yapı parçalarına sahiptir.

- ▶ ESD hassasiyeti olan yapı parçalarının kullanımıyla ilgili güvenlik tedbirlerini mutlaka dikkate alın
- ▶ Bağlantı pimlerine uygun topraklama olmadan asla dokunmayın
- ▶ Cihaz bağlantıları üzerinde çalışırken topraklanmış ESD bilekliği takın

BILGI**Yanlış kablo bağlantısı cihazda hasara yol açabilir!**

Giriş veya çıkış kabloları yanlış bağlanırsa cihazda ya da çevre birimi cihazlarında hasar meydana gelebilir.

- ▶ Cihazın bağlantı tahsislerini ve teknik verilerini dikkate alın
- ▶ Sadece kullanılan pimler ve teller tahsis edilmelidir

Diğer bilgiler: "Teknik Veriler", Sayfa 315

5.3 Cihaza genel bakış

Cihazın arka tarafındaki bağlantılar toz koruma kapakları ile kirlenmelere ve hasarlara karşı korunmaktadır.

BILGI**Toz koruma kapaklarının eksik olması halinde kirlenme ve hasar riski bulunur!**


Kullanılmayan bağlantılara koruyucu kapak takmazsanız bağlantı kontaklarının fonksiyonları olumsuz etkilenebilir veya hasar görebilir.

- ▶ Toz koruma kapaklarını sadece ölçüm veya çevre birimi cihazları bağlandığında çıkarın
- ▶ Ölçüm veya çevre birimi cihazı çıkarıldıktan sonra toz koruma kapağını tekrar bağlantıya yerleştirin




Ölçüm cihazları bağlantılarının türleri cihazın modeline göre farklılık gösterebilir.

Toz koruma kapağı bulunmayan cihazın arka tarafı

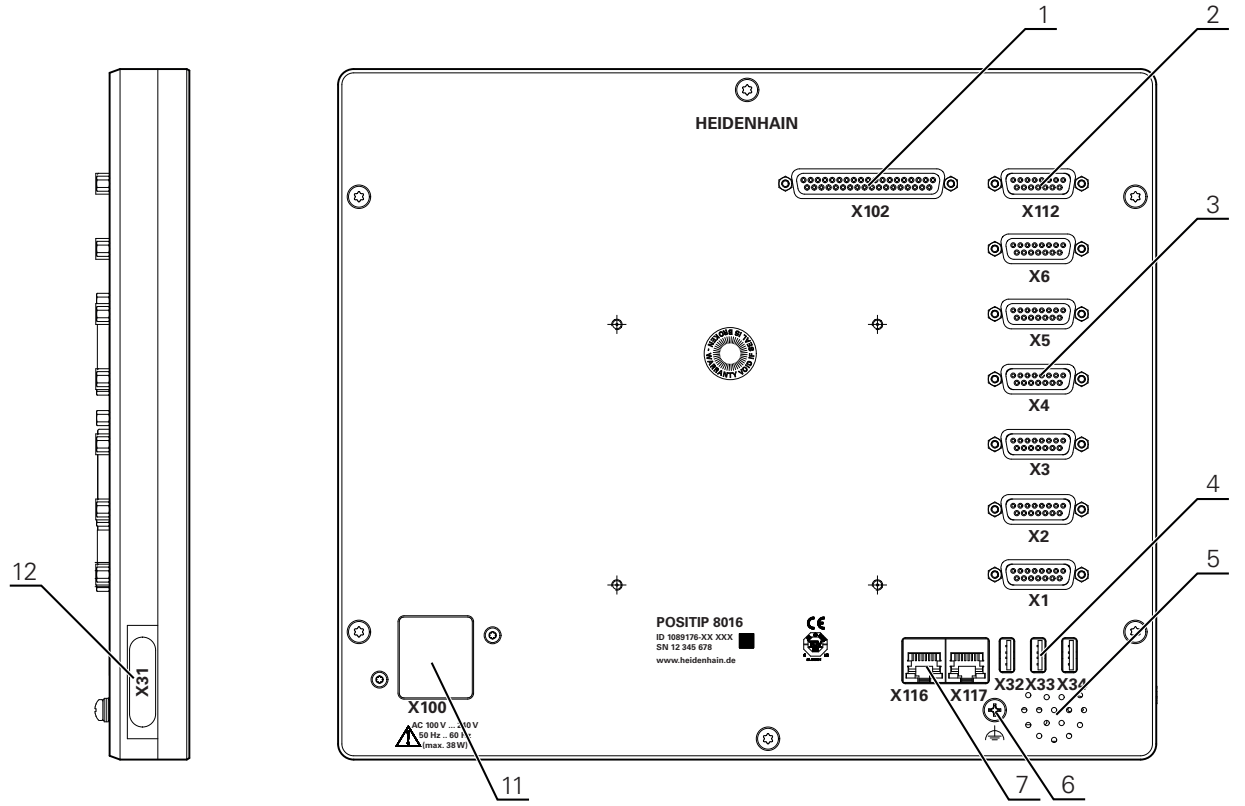

Şekil 10: 1089176-xx kimlikli cihazlarda cihazın arka tarafı

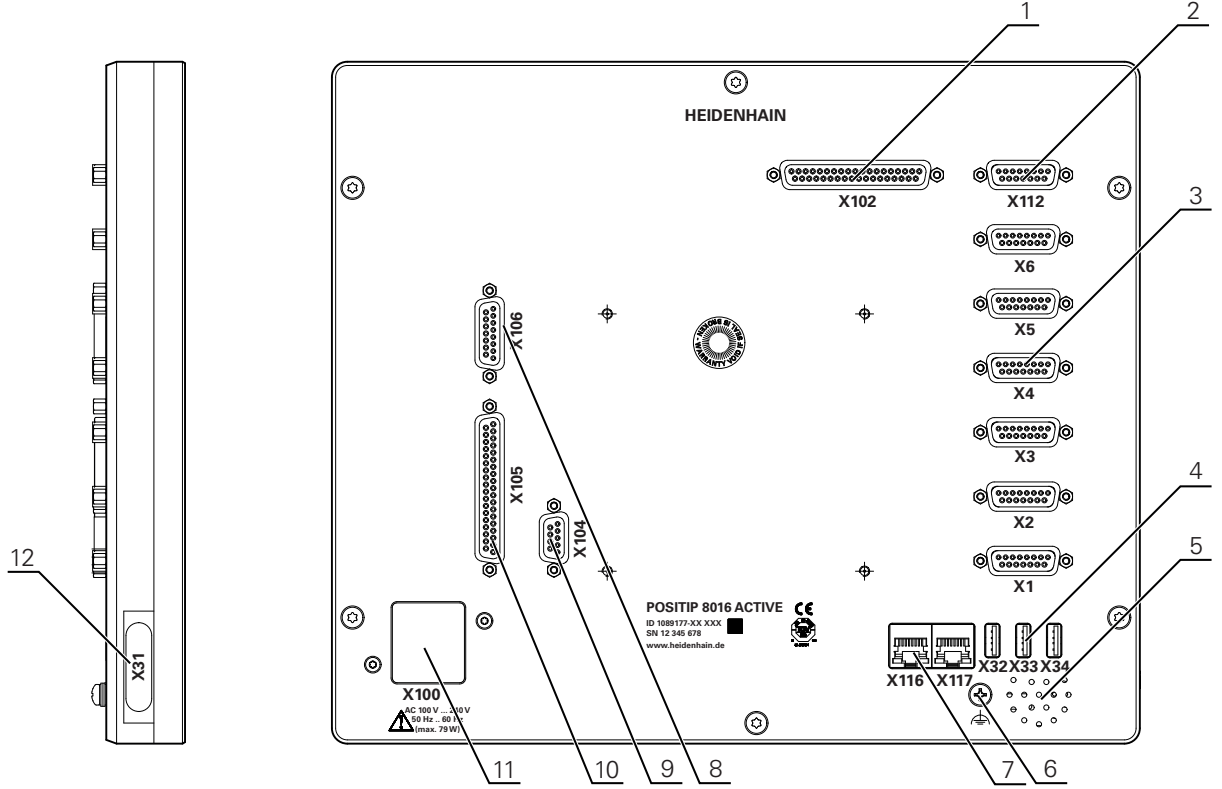

Şekil 11: 1089177-xx kimlikli cihazlarda cihazın arka tarafı

Bağlantılar:

- 1 **X102:** dijital TTL arayüzü için 37 kutuplu Sub-D bağlantısı (8 giriş, 16 çıkış)
- 2 **X112:** Tarama sistemleri (ör. HEIDENHAIN tarama sistemi) için 15 kutuplu Sub-D bağlantısı
- 3 **X1-X6:** 1 V_{SS} tipi, 11µA_{SS} veya EnDat 2.2 arayüzü ölçüm cihazları için 15 kutuplu Sub-D bağlantısı
Standart olarak 4 giriş etkinleştirilir; isteğe bağlı olarak 2 giriş daha açılabilir
- 4 **X32-X34:** USB yığınsal bellek için USB 2.0 Hi-Speed bağlantısı (tip A)
- 5 Hoparlör
- 6 IEC/EN 60204-1 uyarınca fonksiyonel topraklama bağlantısı
- 7 **X116:** Müteakip sistemler veya bilgisayar ile iletişim ve veri alışverişi için RJ45 ethernet bağlantısı
X117: Şu anda desteklenmiyor
- 11 **X100:** Şebeke şalteri ve şebeke bağlantısı

1089177-xx kimlikli cihazlarda ek bağlantılar:

- 8 **X106:** Analog arayüz için 15 kutuplu Sub-D bağlantısı (4 giriş, 4 çıkış)
- 9 **X104:** Evrensel röle arayüzü için 9 kutuplu Sub-D bağlantısı (2 x röle değiştirme kontağı)
- 10 **X105:** Dijital arayüz için 37 kutuplu Sub-D bağlantısı (DC 24 V; 24 şalt girişi, 8 şalt çıkışı)

Cihazın sol tarafı

- 12 **X31** (koruma kapağının altında): USB yığınsal bellek için USB 2.0 Hi-Speed bağlantısı (tip A)

5.4 Ölçüm cihazlarının bağlanması



EnDat-2.2 arabirimli ölçüm cihazları: Cihaz ayarlarında, ilgili ölçüm cihazı girişine daha önceden bir eksen ataması yapılmışsa yeniden başlatma durumunda ölçüm cihazı otomatik olarak algılanır ve ayarlar buna göre uyarlanır. Alternatif olarak ölçüm cihazı girişini, ölçüm cihazını bağladıktan sonra da atayabilirsiniz.

- ▶ Aşağıdaki bağlantı tahsisini dikkate alın
- ▶ Toz koruma kapağını çıkarın ve saklayın
- ▶ Kabloları montaj varyasyonuna göre döşeyin

Diğer bilgiler: "Cihazın birleştirilmesi", Sayfa 40

- ▶ Ölçüm cihazlarını ilgili bağlantılara sağlam bir şekilde bağlayın

Diğer bilgiler: "Cihaza genel bakış", Sayfa 47

- ▶ Vidalı soketlerde: Vidaları tamamen sıkmayın

Bağlantı tahsisi X1, X2, X3, X4, X5, X6

| 1 V _{PP} , 11 μA _{PP} , EnDat 2.2 | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------------|------|-----------------|-----------------|-------|
| | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 V _{PP} | A+ | 0 V | B+ | U _P | / | / | R- | / |
| 11 μA _{PP} | I ₁₊ | | I ₂₊ | | / | Internal shield | I ₀₋ | / |
| EnDat | / | | / | | DATA | | / | CLOCK |
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
| 1 V _{PP} | A- | Sensör 0 V | B- | Sensör U _P | / | R+ | / | |
| 11 μA _{PP} | I ₁₋ | | I ₂₋ | | / | I ₀₊ | / | |
| EnDat | / | | / | | DATA | / | CLOCK | |

5.5 Tarama sistemini bağlama



Cihaza aşağıdaki tarama sistemlerini bağlayabilirsiniz:

- HEIDENHAIN Tarama sistemi TS 248
- HEIDENHAIN Kenar sensörü KT 130

Diğer bilgiler: "Teslimat kapsamı ve aksesuar", Sayfa 34

- ▶ Aşağıda belirtilen bağlantı tahsisini dikkate alın
- ▶ Toz koruma kapağını çıkarın ve saklayın
- ▶ Kabloları montaj varyasyonuna göre döşeyin

Diğer bilgiler: "Cihazın birleştirilmesi", Sayfa 40

- ▶ Tarama sistemini bağlantıya sıkı bir şekilde bağlayın

Diğer bilgiler: "Cihaza genel bakış", Sayfa 47

- ▶ Vidalı soketlerde: Vidaları tamamen sıkmayın


Bağlantı tahsisi X112

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|-------|--------|-----|---------|--------|------|-----|
| LED+ | B 5 V | B 12 V | / | DC 12 V | DC 5 V | / | GND |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| / | / | TP | GND | TP | / | LED- | |

B - Deneme sinyalleri, hazır olma

TP - Touch Probe, normalde kapalı

Touch Probe:

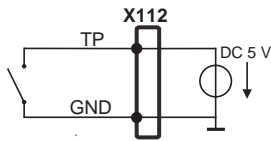

5.6 Şalt girişlerinin ve çıkışlarının kablolanması

⚠ UYARI

Güvenlik fonksiyonları için şalt girişlerinin kullanılması tehlikelidir!

Güvenlik fonksiyonları için mekanik uç şalterlerinin şalt girişlerini kullanmanız ağır yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.

- ▶ Güvenlik fonksiyonları için mekanik uç şalterlerinin şalt girişlerini kullanmayın



Bağlanacak çevre birimine bağlı olarak bağlantı işleri için bir elektrik teknisyeni gerekli olabilir.

Örnek: Düşük güvenlik geriliminin (SELV) aşılması

Diğer bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29



Cihaz, IEC 61010-1 normunun gerekliliklerini sadece çevre biriminin, IEC 61010-13. baskı, Bölüm 9.4 uyarınca sınırlanmış enerjiyle veya IEC 60950-12. baskı, Bölüm 2.5 uyarınca sınırlanmış güçle ya da UL1310 uyarınca Sınıf 2 ikincil bir devreden beslenmesi durumunda karşılar.

IEC 61010-13. baskı, Bölüm 9.4 yerine DIN EN 61010-1, EN 61010-1, UL 61010-1 ve CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 normlarının ilgili bölümleri veya IEC 60950-12. baskı, Bölüm 2.5 yerine DIN EN 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 normlarının ilgili bölümleri kullanılabilir.

- ▶ Şalt girişlerinin ve çıkışlarının aşağıda belirtilen bağlantı tahsislerine göre kablolanması
- ▶ Toz koruma kapağını çıkarın ve saklayın
- ▶ Kabloları montaj varyasyonuna göre döşeyin

Diğer bilgiler: "Cihazın birleştirilmesi", Sayfa 40

- ▶ Çevre biriminin bağlantı kablosunu ilgili bağlantılara sağlam bir şekilde bağlayın

Diğer bilgiler: "Cihaza genel bakış", Sayfa 47

- ▶ Vidalı soketlerde: Vidaları tamamen sıkmayın




Dijital veya analog girişleri ve çıkışları, cihaz ayarlarında ilgili şalt fonksiyonuna atamanız gerekir.


Bağlantı tahsisi X102

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| GND | Din 1 | Din 3 | Din 4 | Din 6 | GND | Dout 0 | Dout 2 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Dout 4 | GND | Dout 6 | Dout 8 | Dout 10 | GND | Dout 12 | Dout 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| / | / | GND | Din 0 | Din 2 | DC 5 V | Din 5 | Din 7 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| GND | Dout 1 | Dout 3 | Dout 5 | GND | Dout 7 | Dout 9 | Dout 11 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | | | |
| GND | Dout 13 | Dout 15 | / | / | | | |

Dijital girişler:

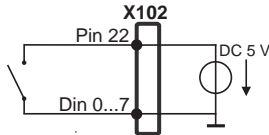

Dijital çıkışlar:

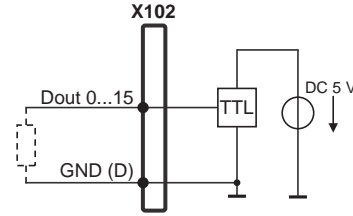


Bağlantı tahsisi X104

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| R-0 NO | R-0 NC | / | R-1 NO | R-1 NC | R-0 CO | / | / | R-1 CO |

CO - Change Over
NO - Normally Open
NC - Normally Closed


Röle çıkışları:

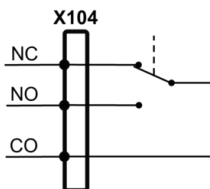


Bağlantı tahsisi X105

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Din 0 | Din 2 | Din 4 | Din 6 | Din 8 | Din 10 | Din 12 | Din 14 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Din 16 | Din 18 | Din 20 | Din 22 | Dout 0 | Dout 2 | Dout 4 | Dout 6 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| DC 24 V | DC 24 V | GND | Din 1 | Din 3 | Din 5 | Din 7 | Din 9 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Din 11 | Din 13 | Din 15 | Din 17 | Din 19 | Din 21 | Din 23 | Dout 1 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | | | |
| Dout 3 | Dout 5 | Dout 7 | DC 24 V | GND | | | |

Dijital girişler:


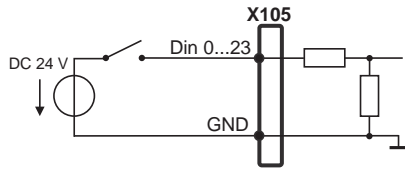


Dijital çıkışlar:

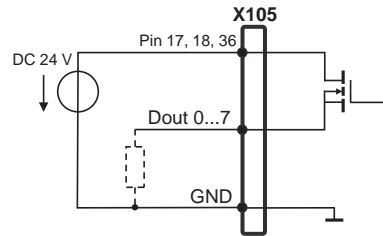

Bağlantı tahsisi X106

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Aout 0+ | Aout 1+ | Aout 2+ | Aout 3+ | GND | GND | Ain 1 | Ain 3 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Aout 0- | Aout 1- | Aout 2- | Aout 3- | DC 5 V | Ain 0 | Ain 2 | |

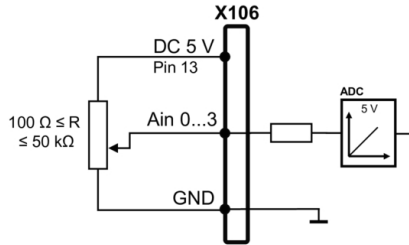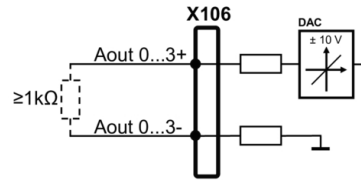Analog girişler:**Analog çıkışlar:****5.7 Giriş cihazlarının bağlanması**

- ▶ Aşağıda belirtilen bağlantı tahsisini dikkate alın
- ▶ Toz koruma kapağını çıkarın ve saklayın
- ▶ Kabloları montaj varyasyonuna göre döşeyin

Diğer bilgiler: "Cihazın birleştirilmesi", Sayfa 40

- ▶ USB fareyi veya USB klavyeyi, A tipi (X31, X32, X33, X34) USB bağlantısına bağlayın. USB kablo soketi tamamen takılı olmalıdır

Diğer bilgiler: "Cihaza genel bakış", Sayfa 47

Bağlantı tahsisi X31, X32, X33, X34

| | | | |
|--------|----------|----------|-----|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DC 5 V | Data (-) | Data (+) | GND |

5.8 Ağ çevre biriminin bağlanması


- ▶ Aşağıda belirtilen bağlantı tahsisini dikkate alın
- ▶ Toz koruma kapağını çıkarın ve saklayın
- ▶ Kabloları montaj varyasyonuna göre döşeyin

Diğer bilgiler: "Cihazın birleştirilmesi", Sayfa 40

- ▶ Ağ çevre birimini, piyasada bulunan CAT.5 kablo ile X116 Ethernet bağlantısına bağlayın. Kablo soketi bağlantı içine sağlam şekilde yerleşmelidir

Diğer bilgiler: "Cihaza genel bakış", Sayfa 47

Bağlantı tahsisi X116
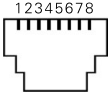
|  | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| D1+ (TX+) | D1- (TX-) | D2+ (RX+) | D3+ | D3- | D2- (RX-) | D4+ | D4- |

5.9 Şebeke geriliminin bağlanması**⚠ UYARI****Elektrik çarpma tehlikesi!**

Uygun şekilde topraklanmamış cihazlar, elektrik çarpması nedeniyle ciddi yaralanmalara ve ölüme yol açabilir.

- ▶ Temel olarak 3 kutuplu güç kablosu kullanın
- ▶ Bina tesisatına doğru koruyucu iletken bağlantısı yapılmasını sağlayın

⚠ UYARI**Yanlış güç kablosu nedeniyle yangın tehlikesi mevcuttur!**


Kurulum yerinin gerekliliklerine uygun olmayan bir güç kablosunun kullanılması yangın tehlikesine neden olabilir.

- ▶ Her zaman en azından kurulum yerinin yerel gerekliliklerine uygun olan bir güç kablosu kullanın

- ▶ Aşağıda belirtilen bağlantı tahsisini dikkate alın
- ▶ Şebeke bağlantısını, gereklilikleri karşılayan bir güç kablosu kullanarak koruyucu iletkenli şebeke soketine bağlayın

Diğer bilgiler: "Cihaza genel bakış", Sayfa 47

Bağlantı tahsisi X100
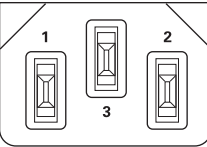
|  | | |
|---|-----|---|
| 1 | 2 | 3 |
| L/N | N/L | ⊕ |

6

Genel kullanım

6.1 Genel bakış

Bu bölümde cihazının temel fonksiyonlarının yanı sıra kullanıcı arayüzü ve kumanda elemanları açıklanmaktadır.

6.2 Giriş cihazları ve dokunmatik ekran ile kullanım

6.2.1 Dokunmatik ekran ve giriş cihazları

cihazının kullanıcı arayüzündeki kumanda elemanlarının kullanımı dokunmatik ekran üzerinden veya bağlı bir USB fare ile gerçekleştirilir.

Veri girişi yapmak için dokunmatik ekranın ekran klavyesini veya bağlı bir USB klavyeyi kullanabilirsiniz.

BILGI

Nemlenirse veya suyla temas ederse dokunmatik ekran arızalanabilir!

Nem veya su dokunmatik ekranın fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyebilir.

- Dokunmatik ekranı neme veya suyla temas etmeye karşı koruyun

Diğer bilgiler: "Cihaz verileri", Sayfa 316

6.2.2 Hareketler ve maus aksiyonları

Kullanıcı arayüzünün kumanda elemanlarını etkinleştirmek, değiştirmek veya hareket ettirmek için cihazının dokunmatik ekranını veya bir fare kullanabilirsiniz. Dokunmatik ekranın ve farenin kullanımı hareketler ile gerçekleştirilir.



Dokunmatik ekran kullanımı ile ilgili hareketler, maus kullanımı ile ilgili hareketlerden farklı olabilir.

Dokunmatik ekran ve maus kullanımı ile ilgili hareketlerde farklılıklar ortaya çıkarsa bu kılavuz her iki kullanım seçeneğini alternatif işlem adımı olarak açıklamaktadır.

Dokunmatik ekran ve maus kullanımı ile ilgili alternatif işlem adımları aşağıdaki sembollerle gösterilmektedir:



Dokunmatik ekran ile kullanım



Maus ile kullanım

Aşağıdaki genel bakış dokunmatik ekranın ve farenin kullanımı ile ilgili farklı hareketleri açıklamaktadır:

Dokunmak



Dokunmatik ekrana kısa süreli dokunuşları tanımlar



Sol maus tuşuna bir defa basmayı tanımlar

Dokunmak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirir

- Menülerin, elemanların ve parametrelerin seçilmesi
- İşaretlerin ekran klavyesiyle girilmesi
- Diyaloğun kapatılması

Tutmak

Dokunmatik ekrana uzun süreli dokunmayı tanımlar



Sol maus tuşuna bir defa basmayı ve ardından basılı tutmayı tanımlar

Tutmak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirir

- Giriş alanlarında artı ve eksi butonlu değerleri hızla değiştirme

Sürüklemek

Asgari olarak hareketin başlangıç noktasının açıkça tanımlanmış olması durumunda, bir parmağın dokunmatik ekran üzerindeki herhangi bir hareketini tanımlar



Aynı anda hareket ettirilerek sol maus tuşuna basılması ve basılı tutulmasını tanımlar; asgari olarak hareketin başlama noktası belirgin şekilde tanımlanmıştır

Sürüklemek aşağıdaki eylemleri gerçekleştirir

- Listelerin ve metinlerin yukarı veya aşağı kaydırılması

6.3 Genel kumanda elemanları ve fonksiyonları

Aşağıdaki kumanda elemanları dokunmatik ekran veya giriş cihazları üzerinden kullanımı ve konfigürasyonu sağlar.

Ekran klavyesi

Metin, kullanıcı arayüzünün giriş alanına ekran klavyesiyle girilebilir. Giriş alanına göre sayısal veya alfasayısal ekran klavyesi gösterilir.



Şekil 12: Ekran klavyesi

- ▶ Değerleri girmek için bir giriş alanına dokunun
- > Giriş alanı vurgulanır
- > Ekran klavyesi gösterilir
- ▶ Metin veya sayıları girin
- > Girişlerin doğruluğu, giriş alanında gerekirse yeşil bir onay işaretiyle görüntülenir
- > Eksik giriş yapılması veya hatalı değer girilmesi durumunda gerekirse kırmızı bir ünlem işareti görüntülenir. Giriş bu durumda tamamlanamaz
- ▶ Değerleri kabul etmek için girişi **RET** ile onaylayın
- > Değerler görüntülenir
- > Ekran klavyesi gizlenir

Artı ve eksi butonlu giriş alanları

Sayı değerinin her iki tarafında bulunan artı + ve eksi - butonlarıyla sayı değerleri uyarlanabilir.



- ▶ İstenen değer görüntülenene kadar + veya - butonuna dokunun
- ▶ Değeri hızlıca değiştirmek için + veya - butonlarını basılı tutun
- > Seçilen değer görüntülenir

Değiştirici

Değiştirici ile fonksiyonlar arasında geçiş yapabilirsiniz.



- ▶ İstediğiniz fonksiyona dokununuz
- > Etkinleştirilen fonksiyon yeşil olarak görüntülenir
- > Devre dışı bırakılan fonksiyon açık gri olarak görüntülenir

Kaydırma tuşu


Kaydırma tuşuyla bir fonksiyonu etkinleştirir veya devre dışı bırakırsınız.



- ▶ Kaydırma tuşunu istenen pozisyona kaydırınız veya
- ▶ Kaydırma tuşuna dokununuz
- > Fonksiyon etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır

Açılır liste

Açılır listenin butonları aşağıyı gösteren bir üçgen ile işaretlenmiştir.

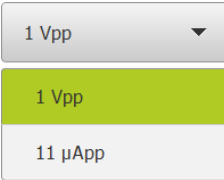

- ▶ Butona dokununuz
- > Açılır liste açılır
- > Etkin olan giriş yeşil olarak işaretlenir
- ▶ İstediğiniz girişe dokununuz
- > İstenilen giriş kabul edilir

 
Geri alma

Buton son adımı geri alır.


Önceden tamamlanmış işlemler geri alınamaz.




- ▶ **Geri al** seçeneğine dokununuz
- > Son adım geri alınır

Ekleme

 
- ▶ Başka bir eleman eklemek için **Ekle** seçeneğine dokununuz
- > Yeni eleman eklenir

Kapat

 - ▶ Bir diyalogu kapatmak için **Kapat** seçeneğine dokununuz

Onaylama

 - ▶ Bir eylemi tamamlamak için **Onayla** seçeneğine dokununuz

Geri

- ▶ Menü yapısında bir üst düzeye geri dönmek için **Geri** üzerine dokununuz

6.4 POSITIP 8000 Açma ve kapama

6.4.1 POSITIP 8000 açma



Cihazı kullanabilmek için öncelikle işleme alma ve oluşturma işlemlerinin adımlarını uygulamalısınız. Kullanım amacına bağlı olarak ek kurulum parametrelerinin konfigürasyonu tamamlanmış olmalıdır.

Diğer bilgiler: "İşleme alma", Sayfa 89

- ▶ Cihazı şebeke şalterinden açın
Şebeke şalteri cihazın arka tarafında bulunmaktadır
- > Cihaz yeniden başlatılıyor. Bu işlem biraz zaman alabilir
- > Otomatik kullanıcı girişi aktifleştirilmişse ve son kullanıcı olarak **Operator** tipi bir kullanıcı giriş yapmış ise kullanıcı arayüzü **Elle işletim** menüsünde görüntülenir
- > Otomatik kullanıcı girişi etkinleştirilmemişse **Kullanıcı girişi**
Diğer bilgiler: "Kullanıcı girişi ve çıkışı", Sayfa 63 menüsü ekrana gelir

6.4.2 Enerji tasarruf modu aktifleştirme ve devre dışı bırakma

Cihaz geçici olarak kullanılmıyorsa enerji tasarruf modunu etkinleştirmeniz gerekir. Bu esnada cihaz, akım beslemesi kesilmeksizin etkisiz duruma geçer. Bu durumda ekran koruyucu kapatılır.

Enerji tasarruf modunun etkinleştirilmesi



- ▶ Ana menüde **Kapama** seçeneğine dokununuz



- ▶ **Enerji tasarruf modu** seçeneğine dokununuz
- > Ekran koruyucu kapanır

Enerji tasarruf modunun devre dışı bırakılması



- ▶ Dokunmatik ekranın istediğiniz konumuna dokununuz
- > Alt kenarda bir ok belirir
- ▶ Oku yukarı doğru sürükleyin
- > Ekran koruyucu açılır ve son görüntülenen kullanıcı arayüzü gösterilir

6.4.3 POSITIP 8000 Kapama

BILGI

İşletim sisteminde hasar meydana geldi!

Cihaz, kapatıldığı esnada akım kaynağından ayrılırsa cihazın işletim sistemi hasar görebilir.

- ▶ Cihazı **Kapama** menüsü üzerinden kapatın
- ▶ Cihazı açık olduğu sürece akım kaynağından ayırmayın
- ▶ Cihazı ancak sistemden kapattıktan sonra şebeke şalterinden kapatın



- ▶ Ana menüde **Kapama** seçeneğine dokununuz



- ▶ **Kapat** seçeneğine dokununuz
- ▶ İşletim sistemi kapatılır
- ▶ Ekranda şu mesaj görüntülenene kadar bekleyin:
Cihazı şimdi kapatabilirsiniz.
- ▶ Cihazı şebeke şalterinden kapatın

6.5 Kullanıcı girişi ve çıkışı

Kullanıcı girişi menüsünde, cihaz üzerinde kullanıcı olarak oturum açıp kapatabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yalnızca tek kullanıcı oturum açabilir. Giriş yapan kullanıcı görüntüleniyor. Yeni bir kullanıcının oturum açabilmesi için önceden oturum açmış olan kullanıcının oturumu kapatması gerekir.



Cihaz, kullanıcı tarafından kapsamlı veya sınırlı bir şekilde yönetilmeyi veya kumanda edilmeyi belirleyen erişim seviyeleri üzerinden kullanıma sunulmaktadır.

6.5.1 Kullanıcı girişi



- ▶ Ana menüde **Kullanıcı girişi** seçeneğine dokunun
- ▶ Açılır listeden bir kullanıcı seçin
- ▶ **Şifre** giriş alanına dokunun
- ▶ Kullanıcının şifresini girin

| Kullanıcı | Varsayılan parola | Hedef grup |
|-----------|-------------------|--|
| OEM | oem | İşletime alma görevlisi, makine üreticisi |
| Setup | setup | Kurulumu yapan kişi, sistem yapılandırma görevlisi |
| Operator | operator | Operatör |

Diğer bilgiler: "Hızlı başlatma için oturum açın", Sayfa 155

i Şifre, standart ayarlar ile uyuşmuyorsa kurulumcu (**Setup**) veya makine üreticisiyle (**OEM**) iletişime geçilmelidir.
Şifre bilinmiyorsa HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin.



- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Oturum Aç** seçeneğine dokunun
- ▶ Kullanıcı oturumu açılır ve menüsü **Elle işletim** menüsü gösterilir

Diğer bilgiler: "Kullanıcı tiplerine göre hedef gruplar", Sayfa 22

6.5.2 Kullanıcı oturumu kapatma



- ▶ Ana menüde **Kullanıcı girişi** seçeneğine dokunun



- ▶ **Oturumu Kapat** ögesine dokunun
- ▶ Kullanıcının oturumu kapatılır
- ▶ Ana menünün tüm fonksiyonları **Kapama** seçeneği haricinde devre dışı olur
- ▶ Cihaz ancak bir kullanıcı giriş yaptıktan sonra tekrar kullanılabilir

6.6 Dil ayarlama

Teslimat durumunda kullanıcı arayüzünün dili İngilizce'dir. Kullanıcı arayüzünü istediğiniz dile çevirebilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



- ▶ **Kullanıcı** öğesine dokunun
- > Oturum açan kullanıcı bir onay imiyle işaretlenmiştir
- ▶ Oturum açan kullanıcıyı seçin
- > Kullanıcı için seçilen dil, **Dil** açılır listesinde ilgili bayrakla gösterilir
- ▶ **Dil** açılır listesinde istediğiniz dilin bayrağını seçin
- > Kullanıcı arayüzü seçilen dilde görüntülenir

6.7 Başlatma işleminden sonra referans işareti arama işleminin uygulanması

i Referans işareti arama işlemi cihazın başlatılmasından sonra devreye alınmışsa referans işareti arama işlemi başarıyla tamamlanana kadar cihazın tüm fonksiyonları bloke edilir.
Diğer bilgiler: "Referans işaretleri (Ölçme cihazı)", Sayfa 262

i EnDat arabirimli seri ölçüm cihazlarında eksenler otomatik olarak referanslandığı için referans işareti arama yoktur.

Cihazda referans işareti araması devreye alınmışsa bir asistan, eksenlerin referans işaretlerinin aşılmasını talep eder.

- ▶ Oturum açma işleminden sonra asistandaki talimatları izleyin
- > Başarılı referans işareti aramasından sonra referans sembolü artık yanıp sönmez

Diğer bilgiler: "Pozisyon göstergesi kumanda elemanları", Sayfa 78

Diğer bilgiler: "Referans işareti aramanın açılması", Sayfa 114

6.8 Kullanıcı arayüzü


i Cihazın farklı modelleri mevcuttur ve değişik donanımlar ile birlikte temin edilmesi mümkündür. Kullanıcı arayüzü ve fonksiyon kapsamı modele ve donanıma göre değişiklik gösterebilir.

6.8.1 Açma sonrasında kullanıcı arayüzü

Teslimat durumunda kullanıcı arayüzü

Gösterilen kullanıcı arayüzü, cihazların teslimat durumunu gösterir.

Bu kullanıcı arayüzü, cihaz fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra da görüntülenir.

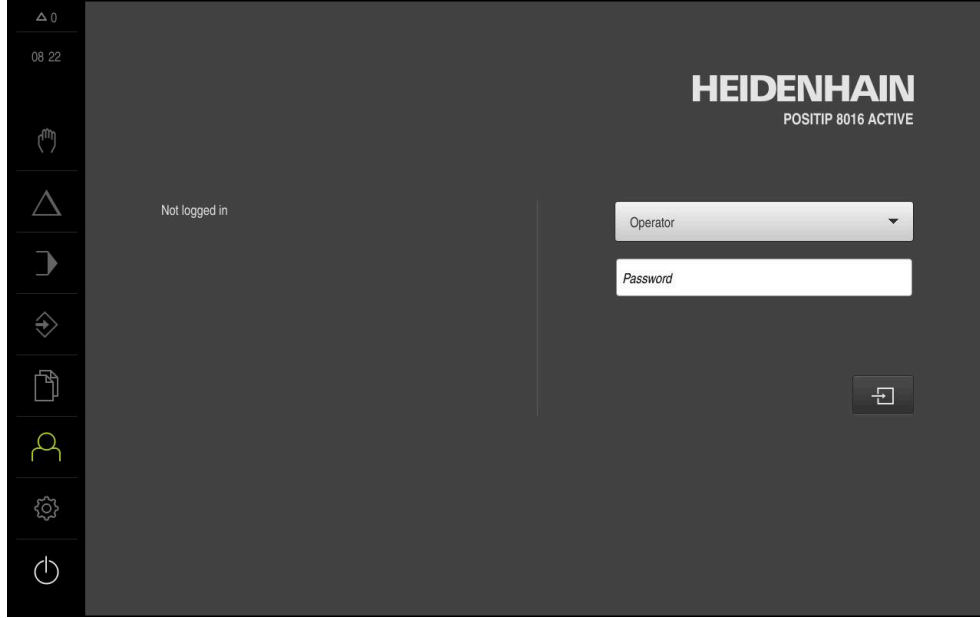

Şekil 13: Cihazın teslimat edildiği durumdaki kullanıcı arayüzü

Başlatma sonrasında kullanıcı arayüzü

En son **Operator** tipi bir kullanıcı, aktifleştirilmiş otomatik kullanıcı oturum açma ile oturum açmışsa cihaz, başlatma sonrasında **Elle işletim** menüsünü gösterir.


Diğer bilgiler: "Elle işletim menüsü", Sayfa 69

Otomatik kullanıcı girişi etkinleştirilmemişse cihaz, **Kullanıcı girişi** menüsünü açar.

Diğer bilgiler: "Kullanıcı girişi menüsü", Sayfa 76

6.8.2 Kullanıcı arayüzünün ana menüsü

Kullanıcı arayüzü (elle işletimde)

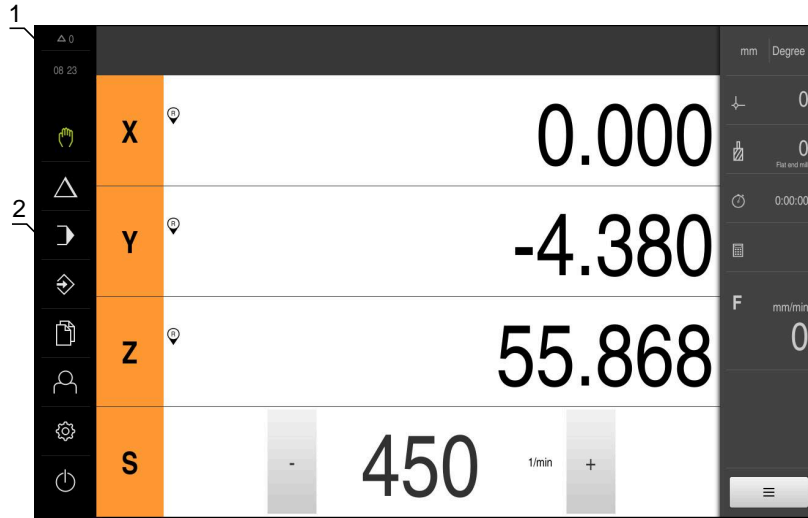






Şekil 14: Kullanıcı arayüzü (elle işletimde)

- 1 Mesaj gösterge alanı, kapatılmamış olan mesajların saatini ve sayısını gösterir
- 2 Kumanda elemanları ile ana menü

Ana menü kumanda elemanları

| Kumanda elemanı | Fonksiyon |
|-----------------|--|
| | Mesaj Tüm mesajlara ve kapalı olmayan mesajların adedine ilişkin genel bakış Diğer bilgiler: "Mesajlar", Sayfa 86 |
| | Elle işletim Makine eksenlerinin manuel konumlandırılması Diğer bilgiler: "Elle işletim menüsü", Sayfa 69 |
| | MDI işletimi İstenen eksen hareketlerinin doğrudan girilmesi (Manual Data Input); kalan artık yol hesaplanır ve gösterilir Diğer bilgiler: "MDI işletimi menüsü", Sayfa 70 |
| | Program akışı Önceden ayarlanan bir programın kullanıcı yönlendirmesi ile uygulanması Diğer bilgiler: "Program akışı menüsü", Sayfa 72 |
| | Programlama Münferit programların oluşturulması ve yönetilmesi Diğer bilgiler: "Programlama menüsü", Sayfa 73 |
| | Dosya yönetimi Cihaz üzerinde mevcut olan dosyaların yönetilmesi Diğer bilgiler: "Dosya yönetimi menüsü", Sayfa 75 |


| Kumanda elemanı | Fonksiyon |
|---|--|
|  | Kullanıcı girişi Kullanıcının oturum açması ve oturumu kapatması Diğer bilgiler: "Kullanıcı girişi menüsü", Sayfa 76 |
|  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Gelişmiş yetkilere sahip (Setup veya OEM kullanıcı tipi) bir kullanıcı oturum açtığında dişli çark sembolü görüntülenir.</div> |
|  | Ayarlar Örneğin kullanıcıların oluşturulması, sensörlerin konfigürasyonu veya aygıt yazılımının güncellenmesi gibi cihaz ayarları Diğer bilgiler: "Ayarlar menüsü", Sayfa 77 |
|  | Kapatma İşletim sisteminin kapatılması veya enerji tasarruf modunun aktifleştirilmesi Diğer bilgiler: "Kapama menüsü", Sayfa 78 |

6.8.3 Elle işletim menüsü

Çağrı



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** üzerine dokunun
- > Elle işletimle ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir

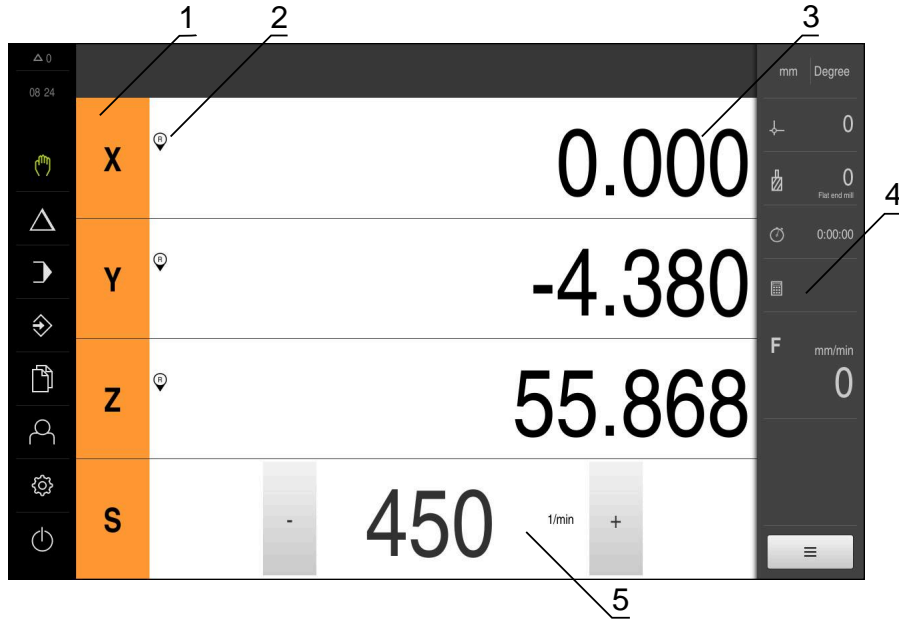

Şekil 15: Elle işletim menüsü

- 1 Eksen tuşu
- 2 Referans
- 3 Pozisyon göstergesi
- 4 Durum çubuğu
- 5 Mil devir sayısı (takım tezgahı)

Elle işletim menüsü çalışma alanında makine eksenlerinde ölçülen konum değerlerini gösterir.

Durum çubuğunda ilave fonksiyonlar bulunur.


Diğer bilgiler: "Elle işletim", Sayfa 171

6.8.4 MDI işletimi menüsü

Çağrı



- ▶ Ana menüde **MDI işletimi** seçeneğine dokunun
- > MDI işletiminin kullanıcı arayüzü görüntülenir

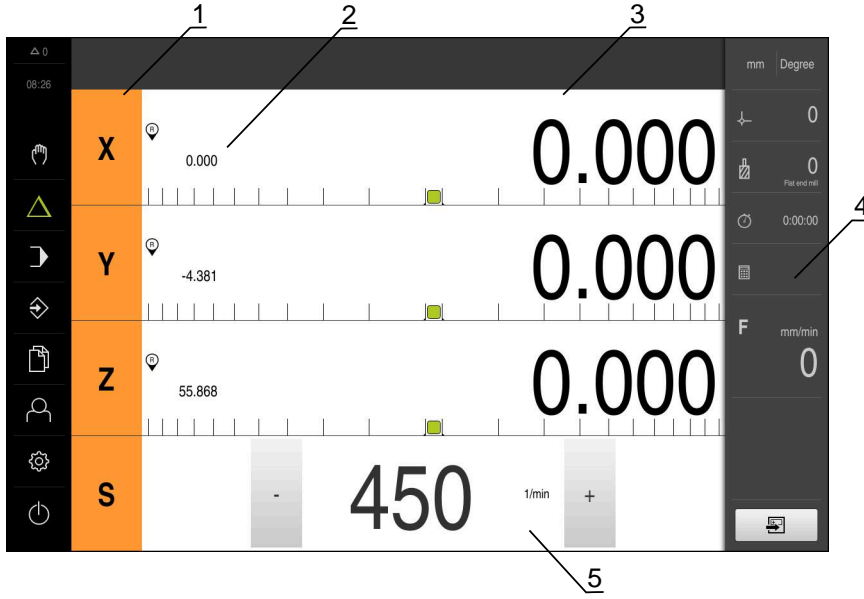

Şekil 16: MDI işletimi menüsü

- 1 Eksen tuşu
- 2 Gerçek pozisyon
- 3 Kalan yol
- 4 Durum çubuğu
- 5 Mil devir sayısı (takım tezgahı)


MDI tümcesi diyalogu



► Ana menüde **MDI işletimi** ögesine dokunun



► Durum çubuğunda **Oluştur** ögesine dokunun
 > MDI işletiminin kullanıcı arayüzü görüntülenir

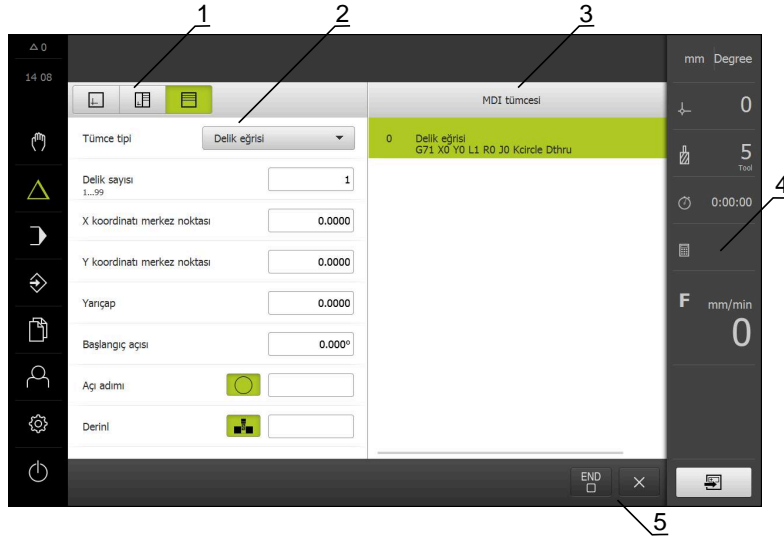

Şekil 17: MDI tümcesi diyalogu

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Takım parametresi
- 3 MDI tümcesi
- 4 Durum çubuğu
- 5 Takım aletleri

MDI işletimi menüsü, istenilen eksen hareketlerinin doğrudan bildirilmesini sağlar (Manuel Veri Girişi). Burada hedef noktasına olan mesafe belirtilir, kalan artık yol hesaplanır ve görüntülenir.

Durum çubuğunda ilave ölçüm değerleri ve fonksiyonlar bulunur.


Diğer bilgiler: "MDI işletimi", Sayfa 185

6.8.5 Program akışı menüsü

Çağrı



- ▶ Ana menüde **Program akışı** öğesine dokunun
- Program akışının kullanıcı arayüzü gösterilir

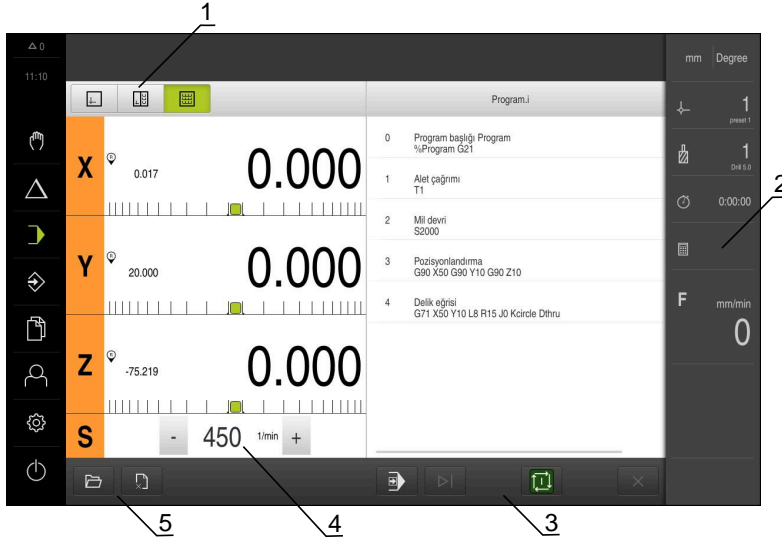

Şekil 18: Program akışı menüsü

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Durum çubuğu
- 3 Program kumandası
- 4 Mil devir sayısı (takım tezgahı)
- 5 Program yönetimi

Program akışı menüsü, programlama işletim türünde daha önceden oluşturulan bir programın uygulanmasına olanak sağlar. Uygulama sırasında size, her bir program adımı boyunca asistan yardımıyla yönlendirme sağlanır.

Program akışı menüsünde, seçilen tümceyi görselleştiren bir simülasyon penceresi açabilirsiniz.

Durum çubuğunda ilave ölçüm değerleri ve fonksiyonlar bulunur.

Diğer bilgiler: "Program akışı ", Sayfa 199


6.8.6 Programlama menüsü

Çağrı



- ▶ Ana menüde **Programlama** seçeneğine dokunun
- > Programlama ile ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir


i Durum çubuğu ve opsiyonel OEM çubuğu **Programlama** menüsünde bulunmaz.

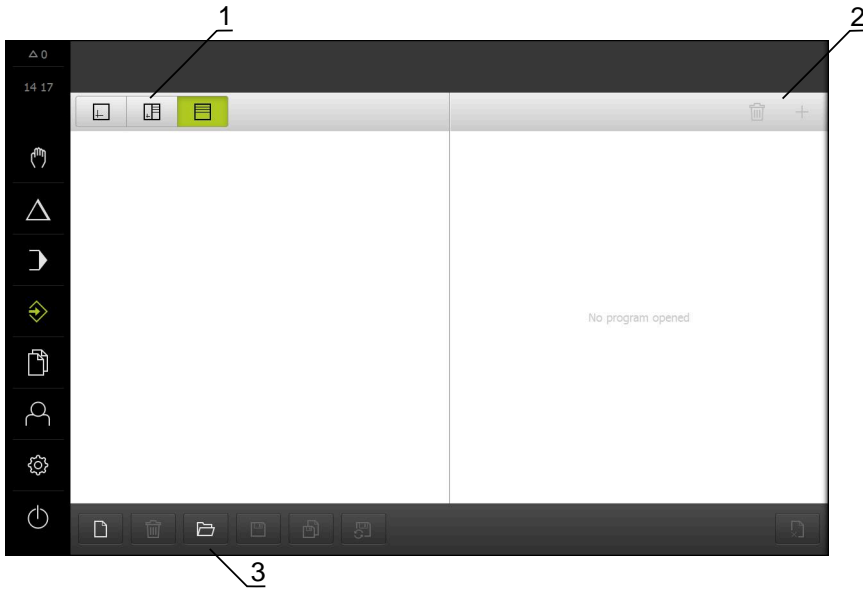

Şekil 19: Programlama menüsü

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Araç çubuğu
- 3 Program yönetimi

İsteğe bağlı simülasyon penceresinde, seçilen bir tümcenin görselini görebilirsiniz.

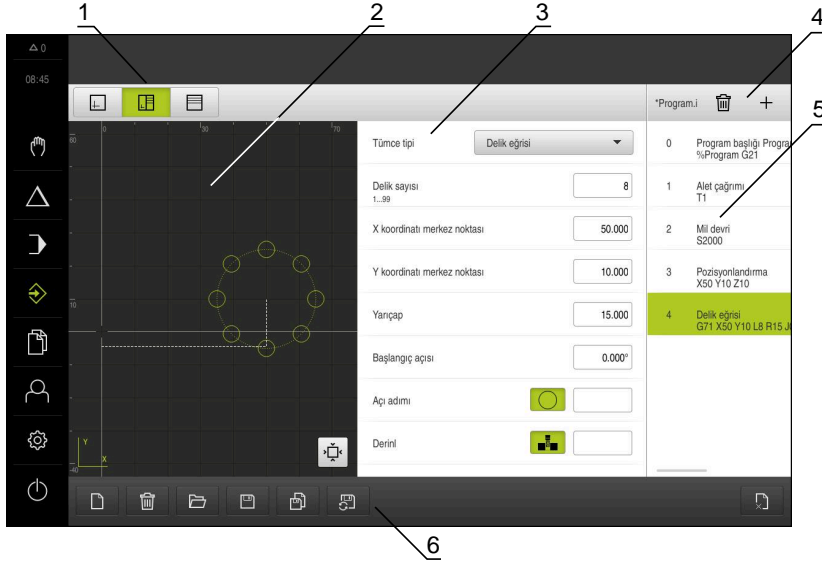

Şekil 20: Açık simülasyon penceresi **Programlama** menüsü

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Simülasyon penceresi (isteğe bağlı)
- 3 Takım parametresi
- 4 Alet çubuğu
- 5 Program tümceleri
- 6 Program yönetimi

Programlama menüsü programların oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlar. Bunun için münferit işlem adımlarını veya işlem örneklerini takım halinde tanımlayın. Birden fazla takımın bir dizisi, bir programı oluşturur.

Diğer bilgiler: "Programlama ", Sayfa 207


6.8.7 Dosya yönetimi menüsü

Çağrı



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** ögesine dokunun
- > Dosya yönetimi için kullanıcı arayüzü görüntülenir

Kısa tanımlama

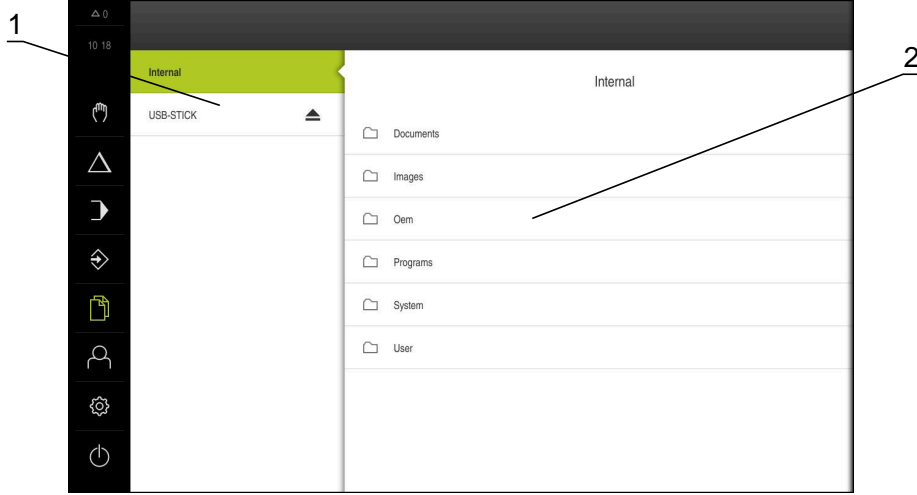

Şekil 21: Dosya yönetimi menüsü

- 1 Mevcut kayıt yerlerinin listesi
- 2 Seçilen kayıt yerindeki klasörlerin listesi

Dosya yönetimi menüsünde, cihazının belleğinde saklanan dosyalara genel bir bakış görüntülenir.

Kayıt yerleri listesinde, olası bağlanmış USB yığınsal bellekler (FAT32 formatı) ve mevcut ağ sürücülerini görüntülenir. USB yığınsal bellekler ve ağ sürücülerini, ad veya sürücü tanımlamaları ile birlikte görüntülenir.

Diğer bilgiler: "Dosya yönetimi", Sayfa 223


6.8.8 Kullanıcı girişi menüsü

Çağrı



- ▶ Ana menüde **Kullanıcı girişi** seçeneğine dokunun
- Kullanıcı arayüzü, kullanıcının oturum açması ve oturumu kapatması için görüntülenir

Kısa tanımlama

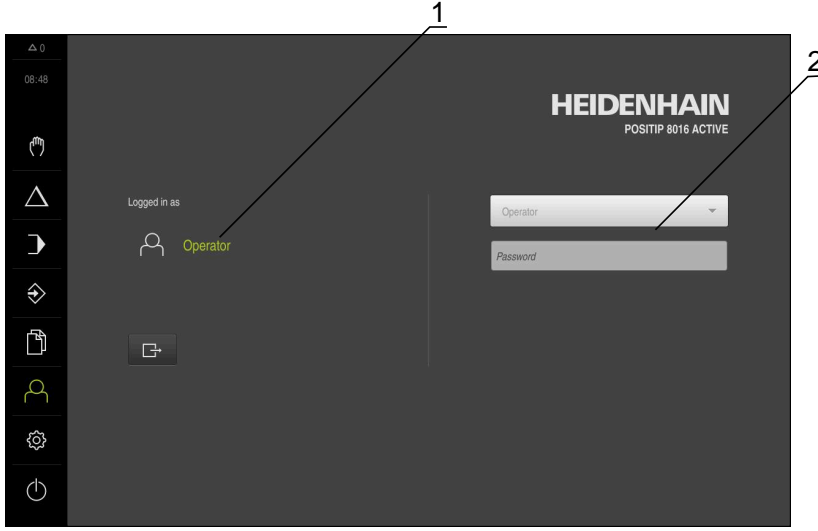

Şekil 22: Kullanıcı girişi menüsü

- 1 Oturum açan kullanıcı göstergesi
- 2 Kullanıcı girişi

Kullanıcı girişi menüsü, oturum açan kullanıcıyı soldaki sütunda gösterir. Yeni bir kullanıcının oturum açması, sağdaki sütunda görüntülenir.

Başka bir kullanıcının oturum açabilmesi için önceden oturum açmış olan kullanıcının oturumu kapatması gerekir.

Diğer bilgiler: "Kullanıcı girişi ve çıkışı", Sayfa 63


6.8.9 Ayarlar menüsü

Çağrı



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun
- Cihaz ayarları ile ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir

Kısa tanımlama

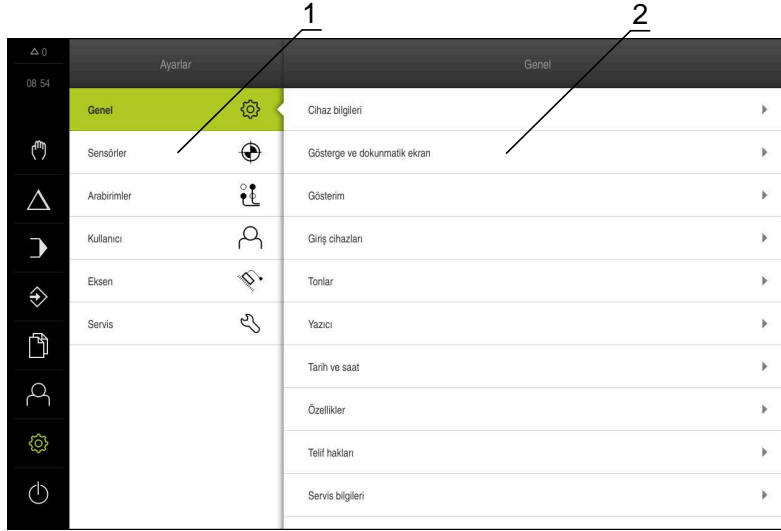

Şekil 23: Ayarlar menüsü

- 1 Ayar seçenekleri listesi
- 2 Ayar parametreleri listesi

Ayarlar menüsü, cihazın yapılandırmasıyla ilgili tüm seçenekleri görüntüler. Ayar parametreleriyle cihazınızı kullanım yerinin gerekliliklerine göre uyarlayabilirsiniz.

Diğer bilgiler: "Ayarlar", Sayfa 231



Cihaz, kullanıcı tarafından kapsamlı veya sınırlı bir şekilde yönetilmeyi veya kumanda edilmeyi belirleyen erişim seviyeleri üzerinden kullanıma sunulmaktadır.

6.8.10 Kapama menüsü

Çağrı



- ▶ Ana menüde **Kapama** seçeneğine dokunun
- > İşletim sisteminin kapatılmasını, enerji tasarruf modunun etkinleştirilmesini ve temizlik modunun etkinleştirilmesini sağlayan kumanda elemanları görüntülenir

Kısa tanımlama

Kapama menüsü aşağıdaki seçenekleri gösterir:

| Kumanda elemanı | Fonksiyon |
|-----------------|--|
| | Aşağıya hareket ettirin İşletim sistemini kapatır |
| | Enerji tasarruf modu Ekranı kapatır, işletim sistemini enerji tasarrufu moduna geçirir |
| | Temizlik modu Ekranı kapatır, işletim sistemi olduğu gibi çalışmaya devam eder |

Diğer bilgiler: "POSITIP 8000 Açma ve kapama", Sayfa 62






Diğer bilgiler: "Ekranı temizleme", Sayfa 294

6.9 Pozisyon göstergesi

Pozisyon göstergesinde cihaz tarafından eksen pozisyonları ve varsa yapılandırılan eksenlere yönelik ilave bilgiler gösterilir.

6.9.1 Pozisyon göstergesi kumanda elemanları

| Sembol | Anlamı |
|--------|--|
| | Eksen tuşu Eksen tuşu fonksiyonları: <ul style="list-style-type: none"> ■ Eksen tuşuna dokunma: Pozisyon değeri için giriş alanını (elle işletim) veya MDI tümcesi diyalogunu (MDI işletimi) açar ■ Eksen tuşunu basılı tutma: Güncel konum sıfır noktası olarak belirlenir ■ Eksen tuşunu sağa doğru çekme: Eksen için kullanılacak fonksiyonların mevcut olması halinde ilgili menüyü açar |
| | Referans işareti araması başarıyla gerçekleştirildi |
| | Referans işareti araması gerçekleştirilemedi veya referans işaretleri tespit edilemedi |
| | Seçilen dişli mili dişli kademesi Diğer bilgiler: "Dişli mili için dişli kademesinin ayarlanması", Sayfa 80 |
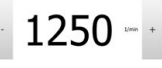
| Sembol | Anlamı |
|---|---|
|  | Seçilen dişli kademesiyle mil devir sayısına ulaşamıyor ▶ Daha yüksek bir dişli kademesi seçin |
|  | Seçilen dişli kademesiyle mil devir sayısına ulaşamıyor ▶ Daha düşük bir dişli kademesi seçin |
|  | MDI işletiminde ve program akışında eksen üzerine bir ölçü faktörü uygulanır Diğer bilgiler: "Hızlı erişim menüsündeki ayarların uyarlanması", Sayfa 82 |
|  | Eksen ayar halinde |
| 1250 <small>1mm</small> | Milin gerçek devir sayısı |
|  | Mil devir sayısının kumanda edilmesi için giriş alanı Diğer bilgiler: "Mil devir sayısının ayarlanması", Sayfa 79 |

6.9.2 Pozisyon göstergesi fonksiyonları

Mil devir sayısının ayarlanması

Bağlı takım tezgahı yapılandırmasına bağlı olarak mil devir sayısını kumanda edebilirsiniz.

- ▶ Gerekirse mil devir sayısı göstergesinden giriş alanına geçiş yapmak için göstergiyi sağa çekin
- > **Mil devir sayısı** giriş alanı görüntülenir
- ▶ + veya - seçeneklerine dokunarak veya bunları basılı tutarak mili istenen devir sayısına ayarlayın



veya

- ▶ **Mil devir sayısı** giriş alanına dokunun
- ▶ İstenilen değeri girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- > Girilen mil devir sayısı cihaz tarafından nominal değer olarak alınır ve kumanda edilir
- ▶ Mil devir sayısı göstergesine dönmek için giriş alanını sola çekin



Mil devir sayısı giriş alanına üç saniye boyunca herhangi bir giriş yapılmazsa cihaz güncel mil devir sayısı göstergesine geri döner.

Dişli mili için dişli kademesinin ayarlanması

Takım tezgahınızda bir dişli mili kullanılıyorsa kullanılan dişli kademesini seçebilirsiniz.



Dişli kademelerinin seçimi harici bir sinyal üzerinden de kumanda edilebilir.

Diğer bilgiler: "Mil eksen S", Sayfa 274



► Çalışma alanında **S eksen tuşunu** sağa doğru çekin



► **Dişli kademesi** öğesine dokunun

> **Dişli kademesini ayarla** diyalogu görüntülenir

► İsteddiğiniz dişli kademesine dokunun



► **Onayla** öğesine dokunun

> Seçilen dişli kademesi yeni değer olarak devralınır

► **S eksen tuşunu** sola doğru çekin



> Seçilen dişli kademesine ilişkin sembol **S eksen tuşunun** yanında gösterilir



Seçilen dişli kademesi ile istediğiniz mil devir sayısına ulaşamıyorsa dişli kademesi için yukarı ok sembolü (daha yüksek dişli kademesi) veya aşağı ok sembolü (daha düşük dişli kademesi) görüntülenir.

6.10 Durum çubuğu












Durum çubuğu ve opsiyonel OEM çubuğu **Programlama** menüsünde bulunmaz.

Durum çubuğunda cihaz, besleme ve işlem hızını gösterir. Ayrıca durum çubuğunun kumanda elemanlarıyla referans noktası ve alet tablosuna ve aynı şekilde kronometre ve hesap makinesi yardımcı programlarına doğrudan erişiminiz olur.

6.10.1 Durum çubuğunun kumanda elemanları

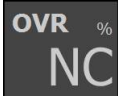Durum çubuğunda aşağıdaki kumanda elemanları kullanıma sunulur:

| Kumanda elemanı | Fonksiyon |
|---|---|
|  | <p>Hızlı erişim menüsü</p> <p>Doğrusal değerler ve açı değerleri için birim ayarı, ölçü faktörü yapılandırması; dokunarak hızlı erişim menüsünü açabilirsiniz</p> <p>Diğer bilgiler: "Hızlı erişim menüsündeki ayarların uyarlanması", Sayfa 82</p> |
|  | <p>Referans noktası tablosu</p> <p>Güncel referans noktasının göstergesi; dokunmak, referans noktası tablosunu açar</p> <p>Diğer bilgiler: "Referans noktası tablosunun oluşturulması", Sayfa 145</p> |
|  | <p>Alet tablosu</p> <p>Güncel aletin göstergesi; dokunmak, alet tablosunu açar</p> <p>Diğer bilgiler: "Alet tablosunun oluşturulması", Sayfa 143</p> |
|  | <p>Kronometre</p> <p>Start/stop fonksiyonlu s:dd:ss formatında zaman göstergesi</p> <p>Diğer bilgiler: "Kronometre", Sayfa 83</p> |
|  | <p>Hesaplayıcı</p> <p>En önemli matematiksel formüllerin yer aldığı hesaplayıcı ve devir sayısı hesaplayıcı</p> <p>Diğer bilgiler: "Hesaplayıcı", Sayfa 83</p> |
|  | <p>Besleme hızı</p> <p>En hızlı doğrusal eksenin güncel besleme hızı göstergesi</p> <p>Tüm doğrusal eksenler duruyorsa en hızlı rotasyon ekseninin besleme hızı gösterilir</p> <p>Elle işletim ve MDI işletim türlerinde, besleme değeri belirlenebilir; üzerine dokunulduğunda besleme menüsü açılır</p> |
|  | <p>Override</p> <p>En hızlı doğrusal eksenin değiştirilmiş hareket hızının gösterimi.</p> <p>Tüm doğrusal eksenler duruyorsa en hızlı rotasyon ekseninin değiştirilmiş hareket hızı gösterilir</p> <p>Değişiklik, NC kontrollü bir takım tezgahındaki harici bir ayarlayıcı vasıtasıyla gerçekleşir</p> |
|  | <p>Ek fonksiyonlar</p> <p>Elle işletimdeki ek fonksiyonlar</p> <p>Diğer bilgiler: "Elle işletimdeki ek fonksiyonlar", Sayfa 84</p> |
|  | <p>MDI tümcesi</p> <p>MDI işletiminde işleme tümcelerinin oluşturulması</p> |

6.10.2 Hızlı erişim menüsündeki ayarların uyarlanması

 
Hızlı erişim menüsüyle aşağıdaki ayarları uyarlayabilirsiniz:



Hızlı erişim menüsündeki ayarların her birinin kullanılabilirliği oturma açmış olan kullanıcıya bağlıdır.

- Doğrusal değerler için birim (**Milimetre** veya **İnç**)
- Açı değerleri için birim (**Radyan**, **Ondalık derece** veya **Derece-dak-sn**)
- Bir **MDI tümcesinin** veya **program tümcesinin** işlenmesi sırasında, kaydedilen pozisyon ile çarpılan **Ölçü faktörü**
- **Elle işletim** ve **MDI işletim** türlerinde eksenler için besleme değeri

Birimlerin ayarlanması




- ▶ Durum çubuğunda **Hızlı erişim menüsü** ögesine dokunun
- ▶ İsteddiğiniz **Lineer değerler birimi**'ni seçin
- ▶ İsteddiğini **Açı değerleri birimi**'ni seçin



- ▶ Hızlı erişim menüsünü kapatmak için **Kapat** seçeneğine dokunun
- ▶ Seçilen birimler **Hızlı erişim menüsü** seçeneğinde görüntülenir

Ölçü faktörü ögesini etkinleştirin

 Ölçü faktörü, bir **MDI tümcesinin** veya **program tümcesinin** işlenmesi sırasında, tümcede kaydedilen pozisyon ile çarpılır. Böylece bir **MDI tümcesi** veya **program tümcesini**, tümceyi değiştirmeye gerek olmadan bir veya daha çok eksenle yansıtabilir veya ölçeklendirebilirsiniz.



- ▶ Durum çubuğunda **Hızlı erişim menüsü** ögesine dokunun
- ▶ İsteddiğiniz ayara gitmek için görünümü sola doğru çekin
- ▶ **Ölçü faktörü** ögesini **ON/OFF** kaydırma tuşuyla etkinleştirin
- ▶ Her bir eksen için istediğiniz **Ölçü faktörü** değerini girin
- ▶ Her bir girişi **RET** ile onaylayın





 
- ▶ Hızlı erişim menüsünü kapatmak için **Kapat** ögesine dokunun



- ▶ Ölçü faktörü $\neq 1$ etkinleştirilmişse pozisyon göstergesinde ilgili sembol görüntülenir

6.10.3 Kronometre

İşlem sürelerinin vb. ölçümü için cihaz, durum çubuğunda bir kronometre sunar. s:dd:ss formatındaki kronometre normal bir kronometre prensibine göre çalışır, geçen süreyi ölçer.

| Kumanda elemanı | Fonksiyon |
|---|--|
|  | Başlat Zaman ölçümünü başlatır veya Pause sonrasında devam eder |
|  | Pause Zaman ölçümünü durdurur |
|  | Dur Zaman ölçümünü durdurur ve 0:00:00 olarak geri alır |

6.10.4 Hesaplayıcı



Cihaz, hesaplamalar için durum çubuğunda çeşitli hesaplayıcılar sunar. Sayı değerlerinin girişi için normal bir hesap makinesinde olduğu gibi sayısal tuşları kullanabilirsiniz.

| Hesaplayıcı | Fonksiyon |
|---------------------------------|--|
| Standart | En önemli matematiksel fonksiyonları içerir |
| Devir sayısı hesaplayıcı | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Önceden verilen alanlara Çap (mm) ve Kesme hızı (m/dk) değerlerini girin > Devir sayısı otomatik olarak hesaplanır |

6.10.5 Besleme değerinin belirlenmesi

Besleme değerinin belirlenmesi

Elle işletim ve MDI işletimi işletim türleri için **Besleme** diyalogunda besleme değerini belirleyebilirsiniz.

| | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Durum çubuğunda Besleme öğesine dokunun > Besleme diyalogu açılır ▶ Besleme değerini ilgili giriş alanına girin <ul style="list-style-type: none"> ■ Doğrusal eksenler için mm/dk giriş alanına ■ Rotasyon eksenleri için °/dk giriş alanına |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Diyalogu kapatmak için Kapat öğesine dokunun > Eksenler girilen besleme değeri ile hareket ettirilir |

6.10.6 Elle işletimdeki ek fonksiyonlar



- Ek fonksiyonları açmak için durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** öğesine dokununuz

Aşağıdaki kumanda elemanları mevcuttur:

| Kumanda elemanı | Fonksiyon |
|-----------------|---|
| | <p>Referans işaretleri Referans işareti arama işleminin başlatılması Diğer bilgiler: "Referans işareti aramanın açılması", Sayfa 114</p> |
| | <p>Tarama Malzeme kenarının taranması Diğer bilgiler: "Referans noktalarının tanımlanması", Sayfa 174</p> |
| | <p>Tarama Malzeme orta çizgisinin belirlenmesi Diğer bilgiler: "Referans noktalarının tanımlanması", Sayfa 174</p> |
| | <p>Tarama Bir daire formunun (delik veya silindir) orta noktasının belirlenmesi Diğer bilgiler: "Referans noktalarının tanımlanması", Sayfa 174</p> |

6.11 OEM çubuğu



Durum çubuğu ve opsiyonel OEM çubuğu **Programlama** menüsünde bulunmaz.

İsteğe bağlı OEM çubuğuyla yapılandırmaya bağlı olarak bağlı durumdaki takım tezgahının fonksiyonlarını kumanda edebilir.

6.11.1 OEM menüsü kumanda elemanları



OEM çubuğundaki mevcut kumanda elemanları cihaz konfigürasyonuna ve bağlı durumdaki takım tezgahına bağlıdır.

Diğer bilgiler: "OEM menüsü yapılandırma", Sayfa 118

OEM menüsü içerisinde tipik olarak aşağıdaki kumanda elemanları kullanıma sunulur:

Kumanda elemanı

Fonksiyon



Logo

Konfigüre edilmiş OEM logosunu gösterir



Mil devir sayısı

Mil devir sayısı için bir veya daha fazla varsayılan değer gösterir

Diğer bilgiler: "Mil devir sayısı için nominal değerlerin yapılandırılması", Sayfa 119

6.11.2 OEM menüsü fonksiyonlarını açma



OEM çubuğundaki mevcut kumanda elemanları cihaz konfigürasyonuna ve bağlı durumdaki takım tezgahına bağlıdır.

Diğer bilgiler: "OEM menüsü yapılandırma", Sayfa 118

OEM çubuğundaki kumanda elemanları ile özel fonksiyonları kumanda edebilirsiniz, ör. mile yönelik fonksiyonlar.

Diğer bilgiler: "Özel fonksiyonların yapılandırılması", Sayfa 121

Mil devir sayısının belirlenmesi



- ▶ OEM çubuğunda istediğiniz **Mil devri** alanına dokunun
- Cihaz, yüklenmemiş mil durumunda bağlı takım tezgahının seçilen mil devrine eriştiği gerilim değerini belirler

Mil devir sayısının programlanması




- ▶ Mili dokunarak veya + veya - seçeneklerini tutarak istenen devir sayısına ayarlayın



- ▶ OEM çubuğunda istenen alanı **Mil devri** tutun
- Alanın arka plan rengi yeşil olarak gösterilir
- Güncel mil devir sayısı cihaz tarafından nominal değer olarak alınır ve **Mil devri** alanında gösterilir

6.12 Mesajlar ve sesli geri bildirim

6.12.1 Mesajlar

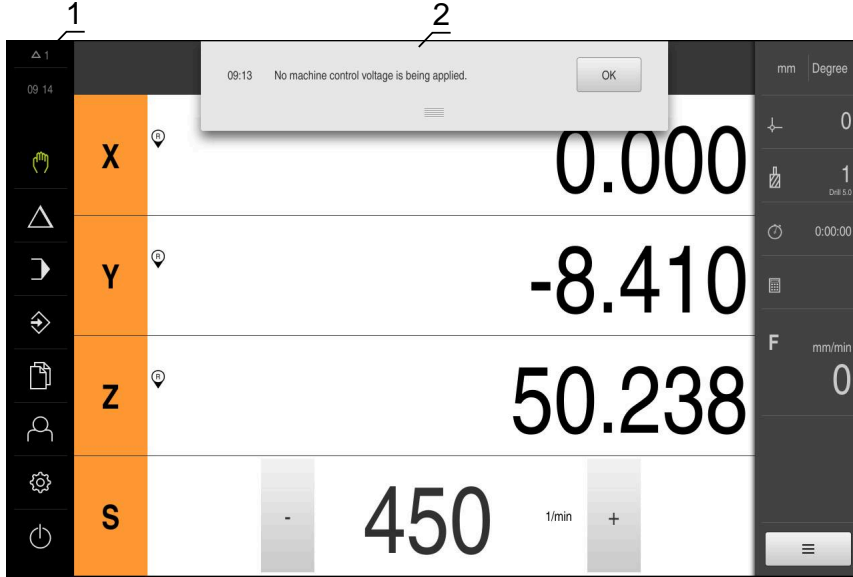

Şekil 24: Çalışma alanında mesajların gösterimi

- 1 Mesajların gösterge alanı
- 2 Mesajların listesi

Çalışma alanının üst kenarında bulunan mesajlar örn. kullanım hatası veya tamamlanmamış işlemler sebebiyle tetiklenebilir.

Mesajlar, ortaya çıkma sebepleriyle birlikte veya **Mesajlar** gösterge alanına dokunularak ekran koruyucunun sol üst kenarında gösterilir.

Mesajları açma



- ▶ **Mesajlar** ögesine dokunun
- > Mesaj listesi açılır

Gösterge alanının uyarlanması



- ▶ Mesaj gösterim alanını büyütmek için **tutacağı** aşağıya doğru çekin
- ▶ Mesaj gösterim alanını küçültmek için **tutacağı** yukarıya doğru çekin
- ▶ Gösterge alanını kapatmak için **Tutacak** aracını ekranından dışarıya, yukarı doğru sürükleyin
- > Kapatılmayan mesajların sayısı **Mesajlar** bölümünde görüntülenir

Mesajları kapatma

Mesajların içeriğine baęlı olarak mesajları ařaęıdaki kumanda elemanları ile kapatabilirsiniz:




- ▶ Bilgilendirici bir mesajı kapatmak için **Kapat** öęesine dokunun
- > Mesajlar artık görüntülenmeyecektir

veya

- ▶ Uygulamaya etki edebilecek bir mesajı kapatmak için **OK** öęesine dokunun
- > Gerekli olması halinde mesaj uygulama tarafından dikkate alınır
- > Mesaj artık görüntülenmez

6.12.2 Asistan

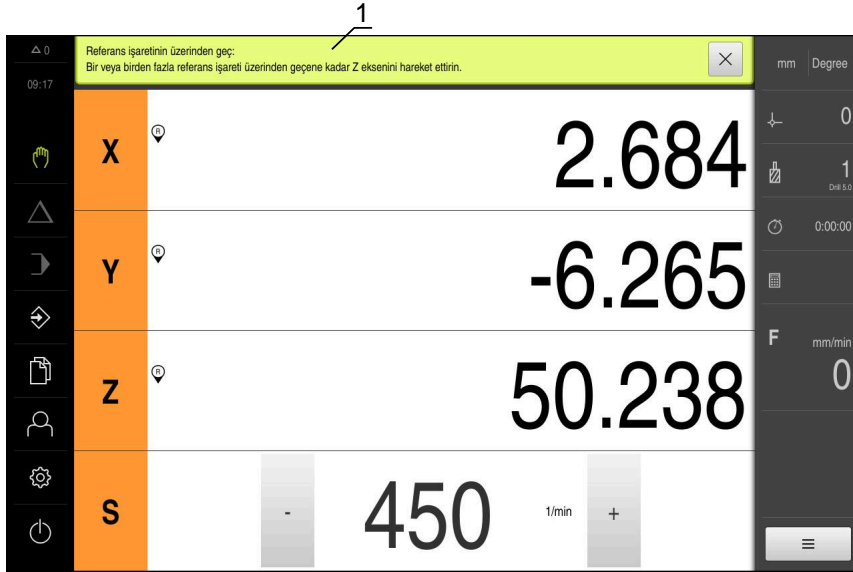

Şekil 25: Uygulama adımları sırasında asistanların desteği

1 Asistan (örnek)

Asistan sizi işlem adımlarında ve programlarda veya öğrenme işlemlerinin uygulanması sırasında destekler.

Asistanın aşağıdaki kumanda elemanları işlem adımına veya işleme bağlı olarak görüntülenir.



- ▶ Son çalışma adımına geri dönmek veya işlemi tekrarlamak için **Geri al** seçeneğine dokununuz



- ▶ Görüntülenen çalışma adımlarını onaylamak için **Onayla** seçeneğine dokununuz
- Asistan bir sonraki adıma geçer veya işlemi sonlandırır



- ▶ Bir sonraki göstergeye geçmek için **Sonraki** seçeneğine dokununuz



- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Önceki** seçeneğine dokununuz



- ▶ Asistanı kapatmak için **Kapat** seçeneğine dokununuz

6.12.3 Sesli geri bildirim

Kullanım eylemlerini, tamamlanan işlemleri veya arızaları sinyal vermek için cihaz, akustik geri bildirimler verebilir.

Mevcut tonlar konu alanları için bir araya getirilmiştir. Tonlar, bir konu alanının içerisinde birbirlerinden ayırt edilir.

Sesli geri bildirim ayarlarını **Ayarlar** menüsünde belirleyebilirsiniz.

Diğer bilgiler: "Tonlar", Sayfa 237

7

İşletime alma

7.1 Genel bakış

Bu bölüm, cihazın işleme alınması ile ilgili tüm bilgileri içerir.

İşleme alma sırasında makine üreticisinin işleme alma görevlisi (**OEM**), cihazı ilgili takım tezgahında kullanılacak şekilde yapılandırır.

Ayarlar tekrar fabrika ayarlarına döndürülebilir.

Diğer bilgiler: "Sıfırla", Sayfa 283



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

Diğer bilgiler: "Genel kullanım", Sayfa 57



Aşağıdaki adımlar sadece teknik personel tarafından gerçekleştirilebilir.

Diğer bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

7.2 İşleme almak için oturum açılması

7.2.1 Kullanıcının oturum açması

Cihazın işleme alınması için kullanıcı **OEM** oturum açmalıdır.



- ▶ Ana menüde **Kullanıcı girişi** seçeneğine dokununuz
- ▶ Gerekirse oturum açmış olan kullanıcının oturumunu kapatın
- ▶ Kullanıcıyı **OEM** seçin
- ▶ **Şifre** giriş alanına dokununuz
- ▶ Şifreyi "**oem**" olarak girin



Şifre, standart ayarlar ile uyuşmuyorsa kurulumcu (**Setup**) veya makine üreticisiyle (**OEM**) iletişime geçilmelidir.

Şifre bilinmiyorsa HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin.



- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Oturum Aç** ögesine dokununuz
- ▶ Kullanıcının oturumu açılır
- ▶ Cihaz menüsünde **Manuel işletim** türünü açar

7.2.2 Başlatma işleminden sonra referans işareti arama işleminin uygulanması



Referans işareti arama işlemi cihazın başlatılmasından sonra devreye alınmışsa referans işareti arama işlemi başarıyla tamamlanana kadar cihazın tüm fonksiyonları bloke edilir.

Diğer bilgiler: "Referans işaretleri (Ölçme cihazı)", Sayfa 262



EnDat arabirimli seri ölçüm cihazlarında eksenler otomatik olarak referanslandığı için referans işareti arama yoktur.

Cihazda referans işareti araması devreye alınmışsa bir asistan, eksenlerin referans işaretlerinin aşılmasını talep eder.

- ▶ Oturum açma işleminden sonra asistandaki talimatları izleyin
- ▶ Başarılı referans işareti aramasından sonra referans sembolü artık yanıp sönmez

Diğer bilgiler: "Pozisyon göstergesi kumanda elemanları", Sayfa 78

Diğer bilgiler: "Referans işareti aramanın açılması", Sayfa 114

7.2.3 Dil ayarlama

Teslimat durumunda kullanıcı arayüzünün dili İngilizce'dir. Kullanıcı arayüzünü istediğiniz dile çevirebilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



- ▶ **Kullanıcı** öğesine dokunun
- ▶ Oturum açan kullanıcı bir onay imiyle işaretlenmiştir
- ▶ Oturum açan kullanıcıyı seçin
- ▶ Kullanıcı için seçilen dil, **Dil** açılır listesinde ilgili bayrakla gösterilir
- ▶ **Dil** açılır listesinde istediğiniz dilin bayrağını seçin
- ▶ Kullanıcı arayüzü seçilen dilde görüntülenir

7.2.4 Şifrenin değiştirilmesi

Yapılandırmanın kötüye kullanımını önlemek için şifrenizi değiştirmeniz gerekir. Şifre güvenli olmalıdır ve paylaşılmamalıdır.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



- ▶ **Kullanıcı** ögesine dokunun
- ▶ Oturum açan kullanıcı bir onay imiyle işaretlenmiştir
- ▶ Oturum açan kullanıcının seçilmesi
- ▶ **Şifre** ögesine dokunun
- ▶ Güncel şifreyi girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Yeni şifreyi girin ve işlemi tekrarlayın
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **OK** seçeneğine dokunun
- ▶ **OK** ile mesajı kapatın
- ▶ Yeni şifre, bir sonraki oturum açma işleminde kullanılabilir

7.3 İşletime alma adımları

i İşletime alma ile ilgili aşağıdaki münferit adımlar, birbirlerinin ardı sıra gerçekleştirilir.

- ▶ Cihazı doğru şekilde işletime almak için uygulama adımlarının açıklanan sırayla yürütülmesi gerekir

Ön koşul: OEM tipinde kullanıcı ile oturum açtınız (bkz. "İşletime almak için oturum açılması", Sayfa 90).

Uygulama seçimi

- Uygulama seçme

Temel ayarlar

- Yazılım Seçenekleri ögesini etkinleştirin
- Tarih ve saat ayarının yapılması
- Birimlerin ayarlanması

Tarama sisteminin yapılandırılması

- Tarama sisteminin yapılandırılması

Eksenlerin yapılandırılması**EnDat arayüzünde:**

- EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenleri yapılandırma
- Hata kompanzasyonunun uygulanması
- Devir başına çizgi sayısının belirlenmesi

1 V_{SS} veya 11 µA_{SS} arayüzünde:

- Referans işareti aramanın açılması
- 1 V_{SS} veya 11 µA_{SS} arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenlerin yapılandırılması
- Hata kompanzasyonunun uygulanması
- Devir başına çizgi sayısının belirlenmesi

- Mil ekseninin yapılandırılması
- Eksen + NC yapılandırması
- Eksenlerin birleştirilmesi

M fonksiyonlarının yapılandırılması

- Standart M fonksiyonları
- Üreticiye özel M fonksiyonları

OEM alanı

- Dokümantasyon ekleme
- Başlangıç ekranı ekleme
- OEM menüsü yapılandırma
- Göstergenin uyarlanması
- Hata mesajlarının uyarlanması
- OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları yedekleyin
- Cihazın ekran kayıtları için yapılandırılması

Verilerin yedeklenmesi

- Yapılandırma dosyalarını kaydet
- Kullanıcı dosyalarını yedekle

BILGI**Yapılandırma verilerinde kayıp veya hasar meydana geldi!**

Cihazın elektrik bağlantısı kesildiğinde cihaz tekrar açılırken yapılandırma verileri kaybolabilir veya hasar görebilir.

- ▶ Yapılandırma verileri yedekleyin ve geri yükleme için saklayın

7.4 Uygulama seçme

Cihazın işleme alınması sırasında **Frezeleme** ve **Döndürme** standart uygulamalarından birini seçebilirsiniz.

Cihazın teslimat durumunda **Frezeleme** uygulaması seçilidir.



Döndürme uygulaması için ayrı bir kılavuz mevcuttur. Kılavuzu, HEIDENHAIN web sitesinde şurada bulabilirsiniz: www.heidenhain.de/documentation



Cihazın uygulama modunu değiştirdiğinizde tüm eksen ayarları sıfırlanır.



▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **Ayarlar**

7.5 Temel ayarlar

7.5.1 Yazılım Seçenekleri ögesini etkinleştirin

Ek **Yazılım Seçenekleri** cihazda bir **Lisans anahtarı** üzerinden etkinleştirilir.



Etkinleştirilen **Yazılım Seçenekleri**ni genel bakış sayfasından kontrol edebilirsiniz.

Diğer bilgiler: "Yazılım Seçenekleri kontrol edilmesi", Sayfa 96

Lisans anahtarının talep edilmesi

Aşağıdaki yöntemlerle bir lisans anahtarı temin edebilirsiniz:

- Lisans anahtarı talebi için cihaz bilgilerinin okunması
- Lisans anahtarı talebinin oluşturulması

Lisans anahtarı talebi için cihaz bilgilerinin okunması



▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Genel** ögesine dokunun
- ▶ **Cihaz bilgileri** seçeneğine dokunun
 - > Cihaz bilgilerine ilişkin bir genel görünüm açılır
 - > Ürün tanımı, tanım numarası, seri numarası ve aygıt yazılımı sürümü görüntülenir
- ▶ HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin ve görüntülenen cihaz bilgilerini vererek cihaz için bir lisans anahtarı talep edin
- > Lisans anahtarı ve lisans dosyası oluşturulur ve e-posta ile iletilir

Lisans anahtarı talebinin oluşturulması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ **Yazılım Seçenekleri** öğesine dokunun
- ▶ Ücretli bir yazılım seçeneği talep etmek için **Lisans anahtarı talep et** seçeneğine dokunun
- ▶ Ücretsiz bir test seçeneği talep etmek için **Test seçeneklerini talep et** öğesine dokunun
- ▶ İstedığınız yazılım seçeneklerini seçmek için ilgili onay işaretine dokunun



- ▶ Girişi geri almak için ilgili yazılım seçeneğinin onay işaretine dokunun

- ▶ **Talep oluştur** seçeneğine dokunun
- ▶ Lisans anahtarının kaydedilmesini istediğiniz kayıt yerini diyalogda seçin
- ▶ Uygun bir dosya adının girilmesi
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Farklı kaydet** öğesine dokunun
- ▶ Lisans talebi oluşturulur ve seçilen klasöre kaydedilir
- ▶ Lisans talebi cihazda mevcutsa dosyayı bağlı bir USB yığınsal belleğe (FAT32 formatı) veya ağ sürücüsüne aktarın
Diğer bilgiler: "Dosyanın taşınması", Sayfa 226
- ▶ HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin, lisans talebinizi iletin ve cihaz için bir lisans anahtarı talep edin
- ▶ Lisans anahtarı ve lisans dosyası oluşturulur ve e-posta ile iletilir

Lisans anahtarını etkinleştirme

Lisans anahtarı aşağıdaki seçenekler üzerinden etkinleştirilebilir:

- Cihazda aktarılan lisans dosyasından lisans anahtarını okutun
- Cihazda lisans anahtarını manuel olarak girin

Lisans anahtarını lisans dosyasından okuma



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** seçeneğine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Yazılım Seçenekleri**
 - **Lisans anahtarı gir**
- ▶ **Lisans dosyasının okutulması** seçeneğine dokunun
- ▶ Dosya sistemi, USB yığınsal bellek veya ağ sürücüsündeki lisans dosyasını seçin
- ▶ Tercihi **Seçim** ile onaylayın
- ▶ **OK** öğesine dokunun
- > Lisans anahtarı etkinleştirilir
- ▶ **OK** öğesine dokunun
- > Yazılım seçeneğine bağlı olarak yeniden başlatma gerekebilir
- ▶ Yeniden başlatmayı **OK** ögesiyle onaylayın
- > Etkinleştirilen yazılım seçeneği kullanılabilir

Lisans anahtarını manuel girme



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** seçeneğine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Yazılım Seçenekleri**
 - **Lisans anahtarı gir**
- ▶ **Lisans anahtarı giriş alanına** lisans anahtarını girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **OK** öğesine dokunun
- > Lisans anahtarı etkinleştirilir
- ▶ **OK** öğesine dokunun
- > Yazılım seçeneğine bağlı olarak yeniden başlatma gerekebilir
- ▶ Yeniden başlatmayı **OK** ögesiyle onaylayın
- > Etkinleştirilen yazılım seçeneği kullanılabilir

Yazılım Seçenekleri kontrol edilmesi

Genel bakış sayfasında cihaz için hangi **Yazılım Seçenekleri** etkinleştirilmiş olduğunu kontrol edebilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** seçeneğine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Yazılım Seçenekleri**
 - **Genel bakış**
- > Etkinleştirilmiş **Yazılım Seçenekleri** listesi görüntülenir

7.5.2 Tarih ve saat ayarının yapılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Genel** ögesine dokunun
- ▶ **Tarih ve saat** seçeneğine dokunun
- ▶ Ayarlanan değerler yıl, ay, gün, saat, dakika biçiminde görüntülenir
- ▶ Orta satırda tarihi ve saati ayarlamak için sütunları yukarı veya aşağı çekin
- ▶ Onaylamak için **ayarlar** seçeneğine dokunun
- ▶ İstenen **Tarih formatı** seçeneğini listeden belirleyin:
 - AA-GG-YYYY: Ay, gün, yıl olarak görüntüleme
 - GG-AA-YYYY: Gün, ay, yıl olarak görüntüleme
 - YYYY-AA-GG: Yıl, ay, gün olarak görüntüleme

Diğer bilgiler: "Tarih ve saat", Sayfa 238

7.5.3 Birimlerin ayarlanması

Birimler, yuvarlama yöntemi ve ondalık basamak için çeşitli parametreler ayarlayabilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Genel** ögesine dokunun
- ▶ **Özellikler** seçeneğine dokunun
- ▶ Birimi ayarlamak için ilgili açılır listeye dokunun ve birimi seçin
- ▶ Yuvarlama yöntemini ayarlamak için ilgili açılır listeye dokunun ve yuvarlama yöntemini seçin
- ▶ Gösterilecek ondalık basamak sayısını ayarlamak için - veya + öğelerine dokunun

Diğer bilgiler: "Özellikler", Sayfa 238

7.6 Tarama sisteminin yapılandırılması

Cihazın tarama fonksiyonları için referans noktalarını HEIDENHAINKT 130 kenar sensörü ile belirleyebilirsiniz. Kenar sensörünün tarama pimi, ilave olarak bir yakut rengi bilya ile donatılabilir.

Tarama sistemi etkinleştirildiğinde KT 130 kenar sensörünün çapı otomatik olarak ayarlanır.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz



- ▶ **Sensörler** ögesine dokununuz
- ▶ **Tarama sistemi** ögesine dokununuz
- ▶ Tarama sistemini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- ▶ Gerekirse **Kenar sensörünü her zaman tarama işlemi için kullanın** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- ▶ **Uzunluk** giriş alanına tarama sisteminin uzunluk farkını girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Gerekirse **Hazır olma sinyalinin değerlendirilmesi** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın

7.7 Eksenleri yapılandırma

Prosedür bağlı durumdaki ölçüm cihazının arayüz tipine ve eksen tipine göre değişir:

- EnDat tipi arayüze sahip ölçüm cihazları:
Parametreler ölçüm cihazı tarafından otomatik olarak devralınır
Diğer bilgiler: "EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenleri yapılandırma", Sayfa 100
- 1 V_{SS} veya 11 µA_{SS} tipinde arayüze sahip ölçüm cihazları:
Parametrelerin manuel olarak yapılandırılması gerekir
- **Mil, Dişli mili ve Hizalamalı mil** eksen tipleri
Girişlerin, çıkışların ve ilave parametrelerin manuel olarak yapılandırılması gerekir
Diğer bilgiler: "Mil ekseni S", Sayfa 274
- **Eksen eksen tipi + NCElektronik el çarkı** (yazılım seçeneği): Girişlerin, çıkışların ve ilave parametrelerin manuel olarak yapılandırılması gerekir
Diğer bilgiler: "<Eksen adı> (eksen ayarları)", Sayfa 256

Standart olarak cihaza bağlanan HEIDENHAIN ölçüm cihazlarına yönelik parametreleri, tipik ölçüm cihazlarına genel bakış altında bulabilirsiniz.

Diğer bilgiler: "Tipik ölçüm cihazlarına genel bakış", Sayfa 99

7.7.1 Tipik ölçüm cihazlarına genel bakış

Aşağıdaki genel bakışta standart olarak cihaza bağlanan HEIDENHAIN ölçüm cihazlarına ait parametreler gösterilmiştir.



Farklı ölçüm cihazları bağlanmışsa gerekli parametreleri ilgili cihaz dokümantasyonundan alın.

Uzunluk ölçüm cihazları

Standart olarak kullanılan artımlı ölçüm cihazları için örnekler

| Ölçüm cihazları-yapı serisi | Arayüz | Sinyal periyodu | Referans işareti | Maksimum hareket mesafesi |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| LS 388C/688C | 1 V _{SS} | 20 µm | Kodlu | 20 mm |
| LS 187/487C | 1 V _{SS} | 20 µm | Kodlu | 20 mm |
| LB 382C | 1 V _{SS} | 40 µm | Kodlu | 80 mm |

Standart olarak kullanılan mutlak ölçüm cihazları için örnekler

| Ölçüm cihazları-yapı serisi | Arayüz | Ölçüm adımı |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| LC 415 | EnDat 2.2 | 5 nm |

Açılı ölçüm cihazları ve döner sensör

| Ölçüm cihazları-yapı serisi | Arayüz | Çizgi sayısı/ devir başına çıkış sinyali | Referans işareti | Temel mesafe |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|--------------|
| RON 285C | 1 V _{SS} | 18000 | Kodlu | 20° |
| ROD 280C | 1 V _{SS} | 18000 | Kodlu | 20° |
| ROD 480 | 1 V _{SS} | 1000 ... 5000 | Bir | - |
| ERN 180 | 1 V _{SS} | 1000 ... 5000 | Bir | - |
| ERN 480 | 1 V _{SS} | 1000 ... 5000 | Bir | - |



Aşağıdaki formüllerin yardımıyla açılı ölçüm cihazlarında mesafe kodlu referans işaretlerinin temel mesafesini hesaplayabilirsiniz:

Temel mesafe = $360^\circ \div \text{Referans işareti sayısı} \times 2$

Temel mesafe ($360^\circ \times \text{Sinyal periyotları olarak temel mesafe}$) \div Çizgi sayısı

Standart olarak kullanılan mutlak ölçüm cihazları için örnekler

| Ölçüm cihazları-yapı serisi | Arayüz | Ölçüm adımı |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| ROC 425 | EnDat 2.2 | 25 Bit |
| RCN 5310 | EnDat 2.2 | 26 Bit |

7.7.2 EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenleri yapılandırma

İlgili ölçüm cihazı girişine daha önceden bir eksen ataması yapılmışsa yeniden başlatma durumunda EnDat arayüzüne sahip olan bağlı durumdaki ölçüm cihazı otomatik olarak algılanır ve ayarlar buna göre uyarlanır. Alternatif olarak ölçüm cihazı girişini, ölçüm cihazını bağladıktan sonra da atayabilirsiniz.

Önkoşul: Cihaza EnDat arayüzüne sahip bir ölçüm cihazının bağlanmış olması gerekir.



Ayarlama yöntemi tüm eksenler için aynıdır. Aşağıda bir eksen için işlem örneği amacıyla açıklanmıştır.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Eksen** ögesine dokunun
 - ▶ Eksen adına veya varsa **tanımlanmamış** ögesine dokunun
 - ▶ Gerekirse **Eksen adı** açılır listesinden eksen adını seçin
 - ▶ **Ölçme cihazı** ögesine dokunun
 - ▶ **Ölçüm cihazı girişi** açılır listesinde ilgili ölçüm cihazı bağlantısını belirleyin:
 - X1
 - X2
 - X3
 - X4
 - X5
 - X6
 - > Mevcut ölçüm cihazı bilgileri cihaza aktarılır
 - > Ayarlar güncellenir
 - ▶ **Ölçüm cihazı tipi** açılır listesinden ölçüm cihazı tipini seçin:
 - **Uzunluk ölçüm cihazı**
 - **Açık ölçüm cihazı**
 - **Açı ölçüm aleti olarak uzunluk ölçüm aleti**
 - ▶ **Açı ölçüm aleti olarak uzunluk ölçüm aleti** ögesini seçerseniz **Mekanik çeviri** ögesini girin
 - ▶ **Açık ölçüm cihazı** seçimi için **Gösterge modu** seçin
 - ▶ **Referans noktaları arasındaki mesafe** ögesine dokunun
 - ▶ **Referans noktaları arasındaki mesafe** (referans işareti ile makine sıfır noktası arasındaki ofset hesaplaması) seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın
 - ▶ Bu seçenek etkinse, **Referans noktaları arasındaki mesafe** için ofset değerini girin
 - ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- veya
- ▶ Güncel pozisyonu ofset değeri olarak devralmak için **Referans noktası kaydırması için güncel pozisyon** bölümündeki **Devral** ögesine dokunun



- ▶ Bir önceki göstereye geçmek için **Geri** öğesine dokunun
- > Ölçüm cihazının elektronik tip levhasını görüntülemek için **Tip levhası** öğesine dokunun
- > Ölçüm cihazı teşhisinin sonuçlarını görüntülemek için **Arıza tespiti** öğesine dokunun

Diğer bilgiler: "<Eksen adı> (eksen ayarları)", Sayfa 256

7.7.3 1 V_{SS} veya 11 µA_{SS} arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenlerinyapılandırılması



Ayarlama yöntemi tüm eksenler için aynıdır. Aşağıda bir eksen için işlem örnek amacıyla açıklanmıştır.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Eksen** ögesine dokunun
- ▶ Eksen adına veya varsa **tanımlanmamış** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse **Eksen adı** açılır listesinden eksen adını seçin
- ▶ **Eksen tipi** ögesine dokunun
- ▶ **Eksen tipi Eksen** ögesini seçin



- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** ögesine dokunun
- ▶ **Ölçme cihazı** ögesine dokunun
- ▶ **Ölçüm cihazı girişi** açılır listesinde ilgili ölçüm cihazı bağlantısını belirleyin:
 - X1
 - X2
 - X3
 - X4
 - X5
 - X6
- ▶ **Artan sinyal** açılır listesinden artan sinyal tipini seçin:
 - 1 V_{SS}: sinüzoidal gerilim sinyali
 - 11 µA: sinüzoidal akım sinyali
- ▶ **Ölçüm cihazı tipi** açılır listesinde ölçüm cihazı tipini seçin:
 - **Uzunluk ölçüm cihazı**: doğrusal eksen
 - **Açık ölçüm cihazı**: rotasyonlu eksen
 - **Açı ölçüm aleti olarak uzunluk ölçüm aleti**: Rotasyonlu eksen, doğrusal eksen olarak görüntülenir
- ▶ Seçime bağlı olarak diğer parametreleri girin:
 - **Uzunluk ölçüm cihazı için Sinyal periyodu** girin (bkz. " Uzunluk ölçüm cihazları", Sayfa 99)
 - **Açık ölçüm cihazı için Çizgi sayısı** değerini girin (bkz. "Açılı ölçüm cihazları ve döner sensör", Sayfa 99) veya öğrenme işleminde belirleyin (bkz. "Devir başına çizgi sayısının belirlenmesi", Sayfa 104)
 - **Açı ölçüm aleti olarak uzunluk ölçüm aleti için Çizgi sayısı ve Mekanik çeviri** öğelerini girin
- ▶ Her girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Açık ölçüm cihazı** için gerekirse **Gösterge modu** seçin
- ▶ **Referans işaretleri** ögesine dokunun
- ▶ **Referans işareti** açılır listesinde referans işaretini seçin:
 - **Yok**: Referans işareti yok
 - **Bir**: Ölçüm cihazının bir referans işareti mevcut
 - **Kodlu**: Ölçüm cihazında, mesafe kodlaması yapılmış referans işaretleri mevcut



- ▶ Uzunluk ölçüm cihazı kodlanmış referans işaretlerine sahipse **Maksimum travers mesafesi** girin (bkz. " Uzunluk ölçüm cihazları", Sayfa 99)
- ▶ Açık ölçüm cihazı kodlanmış referans işaretlerine sahipse **Temel mesafe** girin (bkz. "Açık ölçüm cihazları ve döner sensör", Sayfa 99)
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Referans işaretleri sinyalini terse çevirme** öğesini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- ▶ **Referans noktaları arasındaki mesafe** öğesine dokunun
- ▶ **Referans noktaları arasındaki mesafe** (referans işareti ile makine sıfır noktası arasındaki ofset hesaplaması) seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- ▶ Bu seçenek etkinse, **Referans noktaları arasındaki mesafe** için ofset değerini girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Güncel pozisyonu ofset değeri olarak devralmak için **Referans noktası kaydırması için güncel pozisyon** bölümündeki **Devral** öğesine dokunun
- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** öğesine iki kez dokunun
- ▶ **Analog filtre frekansı** açılır listesinde yüksek frekanslı karıştırıcı sinyalleri bastırmak için alçak geçiren filtrenin frekanslarını girin:
 - **33 kHz**: 33 kHz üzeri karıştırıcı frekanslar
 - **400 kHz**: 400 kHz üzeri karıştırıcı frekanslar
- ▶ **Sonlandırma direnci** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın



Akım sinyali (11 μA_{SS}) tipinde artan sinyaller için sonlandırma direnci otomatik olarak devre dışı bırakılır.

- ▶ **Hata denetimi** açılır listesinde hata denetimi tipini seçin:
 - **Kapalı**: Hata denetimi etkin değil
 - **Kirlenme**: Sinyal genlikleri hata denetimi
 - **Frekans**: Sinyal frekansı hata denetimi
 - **Frekans & Kirlenme**: Sinyal genliği ve sinyal frekansı hata denetimi
- ▶ **Sayaç yönü** açılır listesinde istediğiniz sayım yönünü seçin:
 - **Pozitif**: Hareket yönü cihazın sayım yönüne doğru
 - **Negatif**: Hareket yönü cihazın sayım yönünün tersine doğru

Diğer bilgiler: "<Eksen adı> (eksen ayarları)", Sayfa 256

Devir başına çizgi sayısının belirlenmesi

1 V_{SS} veya 11 µA_{SS} tipinde arayüzleri olan açılı ölçüm cihazları için, bir öğrenme işleminde devir başına kesin çizgi sayısını net olarak belirleyebilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Eksen** öğesine dokunun
- ▶ Eksen tanımına veya varsa **tanımlanmamış** öğesine dokunun
- ▶ Gerekirse **Eksen adı** açılır listesinde eksen tanımını seçin
- ▶ **Ölçme cihazı** öğesine dokunun
- ▶ **Ölçüm cihazı tipi** açılır listesinden **Açık ölçüm cihazı** tipini seçin
- ▶ **Gösterge modu** için - ∞ ... ∞ seçeneğini belirleyin
- ▶ **Referans işaretleri** öğesine dokunun
- ▶ **Referans işareti** açılır listesinden aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - **Yok**: Referans işareti yok
 - **Bir**: Ölçüm cihazının bir referans işareti mevcut



- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** öğesine dokunun
- ▶ Öğrenme işlemini başlatmak için **Başlat** öğesine dokunun
- > Öğrenme işlemi başlatılır ve asistan gösterilir
- ▶ Asistandaki talimatları izleyin
- > Öğrenme işleminde belirlenen çizgi sayısı **Çizgi sayısı** alanına devralınır



Öğrenme işleminden sonra başka bir gösterge modu seçerseniz belirlenen çizgi sayısı kaydedilmiş olarak kalır.

Diğer bilgiler: "1 V_{SS} ve 11 A_{SS} tipinde arayüze sahip ölçüm cihazları için ayarlar", Sayfa 260

7.7.4 Hata kompanzasyonunun uygulanması

Örneğin kılavuz hataları, son pozisyonlarda devrilme, oturma yüzeyinin toleransları veya uygun olmayan montaj (Abbe hatası) ölçüm hatalarına neden olabilir. Hata kompanzasyonu sayesinde cihaz, sistematik ölçüm hatalarını henüz malzemelerin işlenmesi sırasında otomatik olarak dengeleyebilir. Nominal ve gerçek değerler karşılaştırılarak bir veya daha çok kompanzasyon faktörü tanımlanabilir.

Burada iki farklı yöntem mevcuttur:

- Çizgisel hata kompanzasyonu (LEC): Kompanzasyon faktörü, ölçüm normali için öngörülen uzunluk (nominal uzunluk) ve gerçek hareket yolu (gerçek uzunluk) değerlerinden hesaplanır. Kompanzasyon faktörü tüm ölçüm alanının boyunca çizgisel olarak uygulanır.
- Bölümlenmeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC): Eksen maks. 200 destek noktasının yardımıyla birden çok bölüme ayrılır. Her bölüme özgü kompanzasyon faktörü tanımlanır ve uygulanır.

BILGI

Ölçüm cihazı ayarlarında sonradan yapılan değişiklikler ölçüm hatalarına neden olabilir

Ölçüm cihazı girişi, ölçüm cihazı tipi, sinyal periyodu veya referans işaretleri gibi ölçüm cihazı ayarları değiştirildiğinde daha önce belirlenen kompanzasyon faktörleri artık geçersiz olabilir.

- ▶ Ölçüm cihazı ayarlarını değiştirdiğinizde ardından hata kompanzasyonunu da yeniden yapılandırın



Tüm yöntemler için gerçek hata seyrinin tam olarak ölçülmesi gerekir, ör. bir karşılaştırma ölçüm cihazı veya kalibrasyon standardı yardımıyla.



Çizgisel hata kompanzasyonu ve bölümlenmeli çizgisel hata kompanzasyonu birbirleriyle kombine edilemez.



Referans noktası kaydırmasını etkinleştirdiğinizde ardından hata kompanzasyonunu da yeniden yapılandırmanız gerekir. Böylece ölçüm hatalarını engellemiş olursunuz.

Çizgisel hata kompanzasyonunun (LEC) yapılandırılması

Çizgisel hata kompanzasyonunda (LEC) cihaz, öngörülen ölçüm normali uzunluğu veya açısı (nominal uzunluk veya nominal açı) ve gerçek hareket yolu (gerçek uzunluk veya gerçek açı) değerlerinden hesaplanan bir kompanzasyon faktörü uygular. Kompanzasyon faktörü ölçüm alanının tamamına uygulanır.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Eksen** ögesine dokunun
- ▶ Eksen seçin
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Hata kompanzasyonu**
 - **Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC)**
- ▶ Ölçüm normali uzunluğu veya açısı girin (nominal uzunluk veya nominal açı)
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Ölçüm ile belirlenen gerçek hareket yolu uzunluğunu veya açısını girin (gerçek uzunluk veya gerçek açı)
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Karşılık** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin



Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC) özelliğini rotasyon açısının 360°'den az olan açılı ölçüm cihazlarında da kullanabilirsiniz.

Diğer bilgiler: "Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC)", Sayfa 266

Bölümlmeli çizgisel hata kompanzasyonunun (EC) yapılandırılması

Bölümlmeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC) için eksen maks. 200 destek noktası yardımıyla yol bölümlerine ayrılır. Gerçek hareket yolunun ilgili yol bölümündeki mesafe uzunluğu ile arasındaki sapmalar, eksendeki mekanik etkileri dengeleyecek kompanzasyon değerlerini verir.



Açı ölçüm cihazı için - ∞ ... ∞ gösterge modu seçilirse açı ölçüm cihazlarının hata kompanzasyonu, destek noktası tablosundaki negatif değerleri etkilemez.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Eksen** ögesine dokunun
- ▶ Eksen seçin
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Hata kompanzasyonu**
 - **Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)**
- ▶ **Karşılık** seçeneğini kaydırma tuşu **ON/OFF** ile devre dışı bırakın
- ▶ **Destek noktası tablosunun oluşturulması** ögesine dokunun
- ▶ + veya - öğelerine dokunarak istediğiniz **Düzeltilme noktası sayısı** ayarını yapın (maks. 200)
- ▶ İsteddiğiniz **Düzeltilme noktaları mesafesi** değerini girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Başlangıç noktası** değerini girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Destek noktası tablosunu oluşturmak için **Oluştur** seçeneğine dokunun
- > Destek noktası tablosu oluşturulur
- > Destek noktası tablosunda ilgili yol bölümünün **destek noktası konumları (P)** ve **kompanzasyon değerleri (D)** görüntülenir
- ▶ Destek noktası **0** için **"0,0"** kompanzasyon değerini (D) girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Ölçüm ile belirlenen kompanzasyon değerlerini oluşturulan destek noktaları için **Kompanzasyon değeri (D)** altında girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** ögesine iki kez dokunun
- ▶ **Karşılık** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin
- > Eksen için hata kompanzasyonu uygulanır



Diğer bilgiler: "Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)", Sayfa 266

Mevcut destek noktası tablosunun uyarlanması

Bölümlenmeli çizgisel hata kompanzasyonu için bir destek noktası tablosu oluşturulduktan sonra, gerekirse bu destek noktası tablosu uyarlanabilir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Eksen** öğesine dokunun
- ▶ Eksen seçin
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Hata kompanzasyonu**
 - **Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)**
- ▶ **Karşılık** seçeneğini kaydırma tuşu **ON/OFF** ile devre dışı bırakın
- ▶ **Düzeltilme noktası tablosu** öğesine dokunun
- ▶ Destek noktası tablosunda ilgili yol bölümünün **destek noktası konumları (P)** ve **kompanzasyon değerleri (D)** görüntülenir
- ▶ Destek noktaları için **kompanzasyon değerini (D)** uyarlayın
- ▶ Girişleri **RET** ile onaylayın
- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** öğesine dokunun
- ▶ **Karşılık** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin
- ▶ Eksen için uyarlanmış hata kompanzasyonu uygulanır



Diğer bilgiler: "Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)", Sayfa 266

7.7.5 Mil ekseninin yapılandırılması

Bağlı takım tezgahının yapılandırmasına bağlı olarak, işleme alma öncesinde girişleri, çıkışları ve diğer mil eksen parametrelerini yapılandırmanız gerekir. Takım tezgahınızda bir **Dişli mili** kullanılıyorsa ilgili dişli kademelerini de yapılandırabilirsiniz.

Ayrıca bir **Hizalamalı mil** yapılandırabilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Eksen** öğesine dokunun
- ▶ **S** veya varsa **tanımlanmamış** öğesine dokunun
- ▶ **Eksen tipi** öğesine dokunun
- ▶ **Eksen tipi** öğesini seçin:
 - **Mil**
 - **Dişli mili**
 - **Hizalamalı mil**



- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** öğesine dokunun
- ▶ Gerekirse **Eksen adı** açılır listesinde eksen için **S** eksen tanımını seçin

Mil eksenini için temel yapılandırma

Mili kullanmak için temel parametreleri yapılandırmanız gerekir. Aşağıda bir milim temel yapılandırmasına ilişkin bir genel bakış yer almaktadır.



Yapılandırma için diğer olanaklara dair açıklamayı Ayarlar bölümünde bulabilirsiniz.

Diğer bilgiler: "Eksen", Sayfa 249

Bir mil eksenini **M fonksiyonları** M3/M4 üzerinden veya manuel olarak başlatılır ya da durdurulur.

M fonksiyonları M3/M4 mevcut değilse mil yalnızca elle kullanılır. Bunun için **Mili başlatma** ve **Mil durdur** dijital girişlerinin parametrelerini yapılandırın.

| Mil ekseninin kumanda edilmesi | Analog çıkış | Girişler | |
|--------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Mili başlatma | Mil durdur |
| Manuel | atandı | atandı | atandı |
| M fonksiyonları M3/M4 | atandı | bağlı değil | bağlı değil |

Çıkışlar

Mili işleme almak için mil eksenine en az bir analog çıkış atayın.

Yol: **Ayarlar ► Eksen ► S ► Çıkışlar**

- **Motor tipi**
- **Analog çıkış veya Adım motoru çıkışı**
- **Minimum adım frekansı:** Motor tipi adım motoru ise
- **Minimum adım frekansı:** Motor tipi adım motoru ise
- **Açık durum düzenleyici devresi:** Etkinleştirilmemiş (durum düzenleyici devresi kapalı); sadece **Hizalomalı mil** eksen tipinde
- **Smax**
- **Umax:** Motor tipi tek kutuplu servo motoru veya iki kutuplu servo motoru ise
- **Sağa dönüş onayı:** Motor tipi tek kutuplu servo motor ise giriş atayın
- **Sola dönüş onayı:** Motor tipi tek kutuplu servo motor ise giriş atayın

Diğer bilgiler: "Çıkışlar (S)", Sayfa 276

Girişler

Yol: **Ayarlar ► Eksen ► S ► Girişler**

- **Dijital girişten hareket komutları:** Ör. mil başlatma ve durdurma için yavaş hareket (jog) tuşları
- **Dijital girişleri etkinleştirme**
- **Analog giriş üzerinden devir sayısı göstergesi:** Gerçek devir sayısı gösterilecekse giriş atayın; 5 V giriş geriliminde devir sayısının belirtilmesi

Diğer bilgiler: "Dijital girişten hareket komutları (S)", Sayfa 277

Diğer bilgiler: "OEM çubuğu girişi Özel fonksiyonlar", Sayfa 288

Mil eksen tipi için parametre

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Mil eksen S

- Üst mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi
- Alt mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi
- Çalışmaya başlama süresinin bükülme noktası krkt. eğrileri
- Minimum mil devir sayısı

Diğer bilgiler: "Mil eksen S", Sayfa 274

Hizalamalı mil eksen tipi için parametre

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Mil eksen S

- Üst mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi
- Alt mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi
- Çalışmaya başlama süresinin bükülme noktası krkt. eğrileri
- Minimum mil devir sayısı
- Kv faktörü P
- Kv faktörü L

Diğer bilgiler: "Mil eksen S", Sayfa 274

Dişli mili eksen tipi için parametre

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Dişli kademeleri

- İsim
- Smax
- Üst mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi
- Alt mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi
- Çalışmaya başlama süresinin bükülme noktası krkt. eğrileri
- Minimum mil devir sayısı

Diğer bilgiler: "Dişli kademeleri öğesinin eklenmesi", Sayfa 279

Diğer bilgiler: "Dişli kademeleri", Sayfa 280

7.7.6 Eksen + NC yapılandırması

Bağlanmış olan takım tezgahınızın yapılandırmasına bağlı olarak NC kontrollü eksenleriniz için çeşitli parametreleri yapılandırabilirsiniz.



- Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- **Eksen** öğesine dokunun
- <Eksen adı> veya gerekirse **tanımlanmamış** öğesine dokunun
- **Eksen tipi** öğesine dokunun
- **Eksen + NC** seçimi yapın (yazılım seçeneği)



- Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** öğesine dokunun
- Gerekirse **Eksen adı** açılır listesinde eksen için istenilen eksen tanımını seçin

Eksen + NC için temel yapılandırma

Ekseni NC kontrollü şekilde hareket ettirmek için temel parametreleri yapılandırmanız gerekir. NC kontrollü eksenler için aşağıdaki temel yapılandırma gereklidir:



Yapılandırma için diğer olanaklara dair açıklamayı Ayarlar bölümünde bulabilirsiniz.

Diğer bilgiler: "Eksen", Sayfa 249

Çıkışlar

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Eksen adı ► Çıkışlar

- **Motor tipi**
- **Analog çıkış veya Adım motoru çıkışı**
- **Minimum adım frekansı:** Motor tipi adım motoru ise
- **Minimum adım frekansı:** Motor tipi adım motoru ise
- **Açık durum düzenleyici devresi:** Etkinleştirilmemiş (durum düzenleyici devresi kapalı)
- **Fmax**
- **Umax:** Motor tipi tek kutuplu servo motoru veya iki kutuplu servo motoru ise
- **Sağa dönüş onayı:** Motor tipi tek kutuplu servo motor ise giriş atayın
- **Sola dönüş onayı:** Motor tipi tek kutuplu servo motor ise giriş atayın

Diğer bilgiler: "Çıkışlar", Sayfa 268

Girişler

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Eksen adı ► Girişler

- **Dijital girişten hareket komutları** (ör. yavaş hareket (jog) tuşları) veya **Analog girişten dijital hareket komutları** (ör. Joystick) öğelerini seçin
- **Analog girişten dijital hareket komutları** seçimi yapılmışsa başka parametreler de girilmelidir

Diğer bilgiler: "Girişler", Sayfa 269

Parametre

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Eksen adı

- Hızlanma süresi
- Kv faktörü P
- Kv faktörü L

Diğer bilgiler: "<Eksen adı> (eksen ayarları)", Sayfa 256

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Kumanda fonksiyonları ► Girişler

- Kumanda gerilimi açık: Giriş atayın (ör. makinedeki tuş)
- Hızlı hareket: Giriş atayın (ör. makinedeki tuş)
- Otomatik besleme: Giriş atayın (ör. NC başlat)

Diğer bilgiler: "Girişler (Kumanda fonksiyonları)", Sayfa 251

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Bindirmeler

- Besleme bindirmesi için giriş: Giriş atayın (ör. besleme potansiyometresi)
- Umax

Diğer bilgiler: "Bindirmeler", Sayfa 253

7.7.7 Elektronik el çarkı öğesinin yapılandırılması

Bağlanmış olan takım tezgahınızın yapılandırmasına bağlı olarak elektronik el çarkınız için çeşitli parametreleri yapılandırabilirsiniz.

Aşağıdaki işlemleri yapın:

- **Elektronik el çarkı** eksen tipini seçin
- Kullanılan el çarkının ayarlarını yapın
- El çarkını istenen eksene atayın



- Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- **Eksen** öğesine dokunun
- <Eksen adı> veya gerekirse **tanımlanmamış** öğesine dokunun
- **Eksen tipi** öğesine dokunun
- **Elektronik el çarkı** seçimi yapın (yazılım seçeneği)



- Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** öğesine dokunun
- > Ad otomatik olarak atanır

Bir elektronik el çarkı için temel yapılandırma

Ekseni bir elektronik el çarkıyla hareket ettirmek için temel parametreleri yapılandırmanız gerekir. Aşağıda bir elektronik el çarkının temel yapılandırmasına ilişkin bir genel bakış yer almaktadır.

Ölçme cihazı

Yol: **Ayarlar ► Eksen ► El çarkı adı ► Ölçme cihazı**

Öncelikle elektronik el çarkı için kullanılan ölçüm cihazının parametresini girin.

- Eksenlerin yapılandırılması

Diğer bilgiler: "1 V_{SS} veya 11 µA_{SS} arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenlerin yapılandırılması", Sayfa 102

Diğer bilgiler: "EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazları için eksenleri yapılandırma", Sayfa 100

Girişler

El çarkını istenen eksene atayın ve el çarkının ayarlarını yapın.

Yol: **Ayarlar ► Eksen ► Eksen adı ► Girişler ► Elektronik el çarkı hareket komutları**

- **Elektronik el çarkı hareket komutlarının etkinleştirilmesi:** ON (Açık) konumuna getirin
- **Elektronik el çarkı seçimi:** Eksen için istenen el çarkını seçin
- **Elektronik el çarkı hareket komutları için onay tuşu:** Giriş atayın (ör. makinedeki tuş)

Diğer parametrelerin tümü standart değerlerle doldurulur. Bu parametreleri makinenizin özelliklerine uyarlayın

Diğer bilgiler: "Elektronik el çarkı hareket komutları", Sayfa 272

7.7.8 Eksenlerin birleştirilmesi

Eksenleri birleştirdiğinizde cihaz, seçilen hesaplama türüne uygun olarak her iki eksenin pozisyon değerlerini hesaplar. Pozisyon göstergesinde yalnızca hesaplanan pozisyon değeriyle birlikte ana eksen görüntülenir. Birleştirme eksenleri pozisyon göstergelerinde görüntülenmez.



- Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz



- **Eksen** ögesine dokununuz
- Ana eksenle birleştirmek istediğiniz eksende <eksen adı> veya gerekirse **tanımlanmamış** ögelerine dokununuz
- **Eksen tipi** ögesine dokununuz



- **Bağlı eksen** eksen türünü seçin
- Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** ögesine dokununuz
- **Bağlı ana eksen** açılır listesinde istediğiniz ana eksenini seçin
- **Ana eksenle hesaplama** açılır listesinde istediğiniz hesaplama türünü seçin:
 - +: Ana eksen + birleştirme eksenini
 - -: Ana eksen - birleştirme eksenini
- Her iki eksenin pozisyon değerleri seçilen hesaplama türüne göre hesaplanır

Diğer bilgiler: "<Eksen adı> (eksen ayarları)", Sayfa 256

7.7.9 Referans işaretleri aramanın açılması

Referans işaretlerinin yardımıyla cihaz makine tezgahı için makineyi referans alabilir. Referans işareti araması etkin durumdayken cihaz başlatıldıktan sonra referans işareti araması için eksenlerin hareket ettirilmesini talep eden bir asistan görüntülenir.

Koşul: Monte edilen ölçüm cihazları, eksen parametrelerinde yapılandırılmış referans işaretlerine sahip olmalıdır.



EnDat arabirimli seri ölçüm cihazlarında eksenler otomatik olarak referanslandırıldığı için referans işareti arama yoktur.



Yapılandırmaya bağlı olarak cihaz çalıştırıldıktan sonra otomatik referans işareti aramasının iptal edilmesi de mümkündür.

Diğer bilgiler: "Referans işaretleri (Ölçme cihazı)", Sayfa 262



► Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz



► **Eksen** ögesine dokununuz

► Sırayla şu seçenekleri açın:

■ Genel ayarlar

■ Referans işaretleri

► Cihaz başlatıldıktan sonra referans işareti arama seçeneğini ON/OFF kaydırma tuşu ile etkinleştirin

> Cihaz her başlatıldığında referans işaretlerinin üzerinden geçilmelidir

> Cihazın fonksiyonları referans işareti aramasından sonra kullanılabilir

> Başarılı referans işareti aramasından sonra referans sembolü artık yanıp sönmez

Diğer bilgiler: "Pozisyon göstergesi kumanda elemanları", Sayfa 78

7.8 M fonksiyonlarının yapılandırılması

Düzenlemeleri gerçekleştirmek için takım tezgahının yapılandırılmasına bağlı olarak M fonksiyonlarını (makine fonksiyonları) da kullanabilirsiniz. M fonksiyonları ile aşağıdaki faktörleri etkileyebilirsiniz:

- Mil devrinin ve soğutma sıvısının açılması veya kapatılması gibi takım tezgahı fonksiyonları
- Aletin hat davranışı
- program akışı

Tüm M fonksiyonlarını programlamada ve program akışında tümce tipi olarak kullanabilirsiniz.

Diğer bilgiler: "Makine fonksiyonları", Sayfa 210

M fonksiyonlarını program akışında çağırarak için isteğe bağlı olarak bir grafik de görüntüleyebilirsiniz.

Diğer bilgiler: "M fonksiyonlarının yapılandırılması", Sayfa 290

Cihazda standart M fonksiyonları ve üreticiye özel M fonksiyonları mevcuttur.

7.8.1 Standart M fonksiyonları

Cihaz aşağıdaki standart M fonksiyonlarını destekler (DIN 66025/ISO 6983 uyarınca):

| Kod | Açıklama |
|-----|---|
| M2 | Program DURDURMA, mil DURDURMA, soğutucu madde KAPALI |
| M3 | Mil devri saat yönünde |
| M4 | Mil devri saat yönünün tersi yönde |
| M5 | Mil DURDURMA |
| M8 | Soğutucu madde AÇIK |
| M9 | Soğutucu madde KAPALI |
| M30 | Program DURDURMA, mil DURDURMA, soğutucu madde KAPALI |

Bu M fonksiyonları makineden bağımsızdır; ancak bazı M fonksiyonları takım tezgahının yapılandırmasına bağlıdır (ör. mil fonksiyonları).

7.8.2 Üreticiye özel M fonksiyonları



M100 ile M120 arasındaki üreticiye özel M fonksiyonları sadece bağlı çıkış daha önce yapılandırılmışsa kullanılabilir.

Diğer bilgiler: "M fonksiyonlarının yapılandırılması", Sayfa 254

Cihaz ayrıca aşağıdaki özelliklere sahip üreticiye özel M fonksiyonlarını da destekler:

- M100 ile M120 arasında tanımlanabilir numara aralığı
- Makine üreticisinden bağımsız fonksiyon
- OEM çubuğu butonunda kullanım

Diğer bilgiler: "OEM menüsü yapılandırma", Sayfa 118

7.9 OEM alanı

OEM alanı ile işletime alma görevlisi cihazda özel uyarlamalar yapma olanağına sahip olur:

- **Dokümantasyon:** OEM dokümantasyonu, ör. Servis uyarılarının eklenmesi
- **Başlangıç ekranı:** Firma logolu başlangıç ekranının tanımlanması
- **OEM menüsü:** Özel fonksiyonların olduğu OEM çubuğunun yapılandırılması
- **Ayarlar:** Uygulamanın seçilmesi, gösterge elemanlarının uyarlanması ve mesajların uyarlanması
- **Ekran kayıtları:** Cihazın ScreenshotClient programı ile ekran kayıtları için yapılandırılması

7.9.1 Dokümantasyon ekleme

Cihaz dokümantasyonunu cihazın üzerine koyup doğrudan cihaz üzerinde gözatabilirsiniz.



Sadece *.pdf dosya formatındaki belgeleri dokümantasyon olarak ekleyebilirsiniz. Cihaz, başka bir dosya formatındaki belgeleri görüntüleyemez.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **Dokümantasyon**
 - **Dokümantasyon seçimi**
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arabirimine takın
- ▶ İstenen dosyaya ulaşmak için ilgili kayıt yerine dokunun



Klasör seçiminde yanıldıysanız başlangıç klasörüne geri dönebilirsiniz.

- ▶ Listenin üzerindeki dosya adına dokunun

- ▶ Dosyanın bulunduğu klasöre gidin
- ▶ Dosya adına dokunun
- ▶ **Seçim** öğesine dokunun
- ▶ Dosya, cihazın **Servis bilgileri** alanına kopyalanır
Diğer bilgiler: "Servis bilgileri", Sayfa 240
- ▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın

Diğer bilgiler: "Dokümantasyon", Sayfa 292

USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin
- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın



7.9.2 Başlangıç ekranı ekleme

Cihazın açılması sırasında OEM'ye özel bir başlangıç ekranı görüntüleyebilirsiniz, ör. firma adı veya firma logosu. Bunun aşağıdaki özelliklere sahip bir resim dosyasını eklemeniz gerekir:

- Dosya tipi: PNG veya JPG
- Çözünürlük: 96 ppi
- Resim formatı: 16:10 (farklı formatlar oransal olarak boyutlandırılır)
- Resim büyüklüğü maks. 1280 x 800 piksel

Başlangıç ekranının eklenmesi



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **Başlangıç ekranı**
 - **Başlangıç ekranı seçimi**
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arabirimine takın
- ▶ İstenen dosyaya ulaşmak için ilgili kayıt yerine dokunun



Klasör seçiminde yanlışsanız başlangıç klasörüne geri dönebilirsiniz.

- ▶ Listenin üzerindeki dosya adına dokunun

- ▶ Dosyanın bulunduğu klasöre gidin
- ▶ Dosya adına dokunun
- ▶ **Seçim** ögesine dokunun
- ▶ Resim dosyası cihaza kopyalanır ve cihaz tekrar açıldığında başlangıç ekranı olarak görüntülenir
- ▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın

USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin



- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın



Kullanıcı dosyalarını yedeklediğinizde OEM'ye özel başlangıç ekranı da yedeklenir ve yeniden oluşturulabilir.

Diğer bilgiler: "Kullanıcı dosyalarını yedekle", Sayfa 130

7.9.3 OEM menüsü yapılandırma

OEM çubuğunun görünümünü ve menü girişlerini yapılandırabilirsiniz.



OEM menüsü içinde görüntülenebilecek olandan fazla sayıda menü girişi yapılandırırsanız **OEM menüsü** dikey yönde kaydırabilirsiniz.

OEM menüsü gösterilmesi veya gizlenmesi



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **OEM menüsü**
- ▶ **Menüyü görüntüleme** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın

OEM logosunun yapılandırılması

OEM çubuğunda OEM'ye özel firma logosunu görebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak OEM logosuna dokunarak OEM dokümantasyonunun yer aldığı bir PDF dosyasını açabilirsiniz.

OEM logosunun yapılandırılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **OEM menüsü**
 - **Menü girişleri**



- ▶ **Ekle** öğesine dokunun
- ▶ **Tanım giriş alanına** dokunun
- ▶ Menü girişi için açıklama girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Tip** açılır listesinde **Logo** öğesine dokunun
- ▶ Önceden kaydedilmiş olan bir resim dosyasını **Logoyu seçme** ile seçin
- ▶ Gerekirse **Görüntü dosyasını yükleme** ile yeni görüntü dosyası seçin
Diğer bilgiler: "OEM çubuğu girişi Logo", Sayfa 286
- ▶ Resim dosyasının yer aldığı klasöre gidin ve dosyayı seçin
- ▶ **Seçim** öğesine dokunun
- ▶ **Dokümantasyon bağlantısı** açılır listesinde istediğiniz seçeneği belirleyin

Mil devir sayısı için nominal değerlerin yapılandırılması

OEM çubuğunda, takım tezgahı yapılandırmasına bağlı olarak mil devir sayılarını kumanda eden menü öğelerini tanımlayabilirsiniz.



Mil devri alanını tutarak, mil eksenini için ayarlanmış olan güncel değer ile yapılandırılan mil devir sayılarının üzerine yazabilirsiniz.

Diğer bilgiler: "OEM menüsü fonksiyonlarını açma", Sayfa 85

Mil devir sayısı için nominal değerlerin yapılandırılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokununuz



- ▶ **Servis** öğesine dokununuz
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açınız:
 - **OEM alanı**
 - **OEM menüsü**
 - **Menü girişleri**



- ▶ **Ekle** öğesine dokununuz
- ▶ **Tanım giriş alanına** dokununuz
- ▶ Menü girişi için açıklama giriniz
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayınız
- ▶ **Tip** açılır listesinde **Mil devir sayısı** öğesine dokununuz
- ▶ **Mil** açılır listesinde mil tanımının üzerine dokununuz
- ▶ **Mil devri giriş alanına** istediğiniz nominal değeri giriniz

M fonksiyonlarının yapılandırılması

OEM çubuğunda, takım tezgahı yapılandırmasına bağlı olarak M fonksiyonlarının kullanımını kumanda eden menü öğelerini tanımlayabilirsiniz.



M100 ila M120 arasındaki üreticiye özel M fonksiyonları sadece bağlı çıkış daha önce yapılandırılmışsa kullanılabilir.

Diğer bilgiler: "M fonksiyonlarının yapılandırılması", Sayfa 254

M fonksiyonlarının yapılandırılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **OEM menüsü**
 - **Menü girişleri**



- ▶ **Ekle** öğesine dokunun
- ▶ **Tanım giriş alanına** dokunun
- ▶ Menü girişi için açıklama girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Tip** açılır listesinde **M fonksiyonu** öğesine dokunun
- ▶ **M fonksiyonunun numarası** giriş alanına numara girin:
 - **100.T ... 120.T (TOGGLE)** üzerine basıldığında farklı durumlar arasında geçiş yapılır
 - **100.P ... 120.P (PULSE)** üzerine basıldığında kısa süreli bir darbe verilir, **Darbe süresi** ayarlanarak uzatılabilir
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Her bir M fonksiyonu için ek olarak **Etkin fonksiyonun görüntüsünü seçin** ve **Etkin olmayan fonksiyon için görüntü seçin** ile durum göstergesine ilişkin uygun görüntüler tanımlayabilirsiniz

Diğer bilgiler: "OEM çubuğu girişi M Fonksiyonu", Sayfa 287

Özel fonksiyonların yapılandırılması

OEM çubuğunda, bağlı durumdaki takım tezgahının özel fonksiyonlarını kumanda eden menü öğeleri tanımlayabilirsiniz.



Mevcut fonksiyonlar cihaz yapılandırmasına ve bağlı takım tezgahına bağlıdır.

Özel fonksiyonların yapılandırılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **OEM menüsü**
 - **Menü girişleri**



- ▶ **Ekle** öğesine dokunun
- ▶ **Tanım giriş alanına** dokunun
- ▶ Menü girişi için açıklama girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Tip** açılır listesinde **Özel fonksiyonlar** öğesine dokunun
- ▶ **Fonksiyon** açılır listesinde istediğiniz özel fonksiyona dokunun
 - **Dişli kesme**
 - **Mil yönü**
 - **Soğutucu**
 - **Mil işletiminde soğtma maddesi**
 - **Eksenleri sıkıştırma**
 - **Alet eksenini sıfırla**
- ▶ Her bir özel fonksiyon için ek olarak **Etkin fonksiyonun görüntüsünü seçin** ve **Etkin olmayan fonksiyon için görüntü seçin** ile durum göstergesine ilişkin uygun görüntüler tanımlayabilirsiniz
Diğer bilgiler: "OEM çubuğu girişi Özel fonksiyonlar", Sayfa 288

Belgelerin yapılandırılması

OEM çubuğunda, ilave belgelerin görüntülediği menü öğelerini tanımlayabilirsiniz. Bunun için cihazda ilgili bir dosyayı PDF dosya formatında kaydetmeniz gerekir.

Belgelerin yapılandırılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **OEM menüsü**
 - **Menü girişleri**



- ▶ **Ekle** öğesine dokunun
- ▶ **Tanım** giriş alanına dokunun
- ▶ Menü girişi için açıklama girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Tip** açılır listesinde **Belge** öğesine dokunun
- ▶ Kaydedilmiş belgeyi **Belge seçin** fonksiyonuyla seçin
- ▶ Görüntülenecek görüntü dosyasını **Gösterge için ekranı seçin** fonksiyonuyla seçin
- ▶ Resim dosyasının yer aldığı klasöre gidin ve dosyayı seçin
- ▶ **Seçim** öğesine dokunun

Menü girişlerinin silinmesi

OEM çubuğunun mevcut menü girişlerini teker teker silebilirsiniz.

Menü girişlerinin silinmesi



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **OEM menüsü**
 - **Menü girişleri**
- ▶ İstedığınız menü öğesine dokunun
- ▶ **Menü girişini silme** öğesine dokunun
- ▶ Silme işlemi onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- ▶ Menü girişi OEM çubuğundan silinir

7.9.4 Göstergenin uyarlanması

Override göstergesini **Elle işletim** ve **MDI işletimi** menülerinde uyarlayabilirsiniz. Ayrıca ekran klavyesi için klavye tasarımını da tanımlayabilirsiniz.

Override göstergesi uyarlanması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **Ayarlar**
- ▶ **Override göstergesi** açılır listesinde istediğiniz birimi seçin:
 - **Yüzde**: Hareket hızının yüzdesel farkı
 - **Değer**: Hareket hızının mutlak değeri

Klavye tasarımının tanımlanması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **Ayarlar**
- ▶ **Klavye tasarımı** açılır listesinde ekran klavyesi için istediğiniz düzeni seçin

7.9.5 Hata mesajlarının uyarlanması

OEM olarak, standart hata mesajlarının üzerine yazılacak veya tanımlanmış giriş sinyalleri ile birlikte ilave mesajlar olarak gösterilecek özel hata mesajları tanımlayabilirsiniz. Bunun için size özel hata mesajlarının yer alacağı bir metin veritabanı oluşturabilirsiniz.

Metin veritabanı oluşturulması

OEM'ye özel hata mesajlarının yer aldığı bir metin veritabanı için bilgisayarınızda "*.xml" tipinde bir dosya oluşturun ve istediğiniz her bir mesaj metnini bu dosya içine kaydedin.

XML dosyası UTF-8 dosya kodlamasına sahip olmalıdır. Aşağıdaki resimde doğru olan bir XML dosyası yapısı gösterilmiştir:

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <source version="1">
3    <entry id="ID_OEM_EMERGENCY_STOP">
4      <text lang="de">Der Not-Aus ist aktiv.</text>
5      <text lang="cs">Nouzové zastavení je aktivní.</text>
6      <text lang="en">The emergency stop is active.</text>
7      <text lang="fr">L&apos;arrêt d&apos;urgence est actif.</text>
8      <text lang="it">L&apos;arresto d&apos;emergenza è attivo.</text>
9      <text lang="es">La parada de emergencia está activa.</text>
10     <text lang="ja">緊急停止がアクティブです.</text>
11     <text lang="pl">Wyłączenie awaryjne jest aktywne.</text>
12     <text lang="pt">O desligamento de emergência está ativo.</text>
13     <text lang="ru">Активен аварийный останов.</text>
14     <text lang="zh">急停激活.</text>
15     <text lang="zh-tw">緊急停止啟動.</text>
16     <text lang="ko">비상 정지가 작동 중입니다.</text>
17     <text lang="tr">Acil kapatma etkin.</text>
18     <text lang="nl">De noodstop is actief.</text>
19   </entry>
20   <entry id="ID_OEM_CONTROL_VOLTAGE">
21     <text lang="de">Es liegt keine Steuerspannung an.</text>
22     <text lang="cs">Není použito žádné řídící napětí.</text>
23     <text lang="en">No machine control voltage is being applied.</text>
24     <text lang="fr">Aucune tension de commande n&apos;est appliquée.</text>
25     <text lang="it">Non è applicata alcuna tensione di comando.</text>
26     <text lang="es">No está aplicada la tensión de control.</text>
27     <text lang="ja">御電圧は適用されていません.</text>
28     <text lang="pl">Brak zasilania sterowania.</text>
29     <text lang="pt">Não existe tensão de comando.</text>
30     <text lang="ru">Управляющее напряжение отсутствует.</text>
31     <text lang="zh">无控制电压.</text>
32     <text lang="zh-tw">並無供應控制電壓.</text>
33     <text lang="ko">공급된 제어 전압이 없습니다.</text>
34     <text lang="tr">Kumanda gerilimi mevcut değil.</text>
35     <text lang="nl">Er is geen sprake van stuurspanning.</text>
36   </entry>
37 </source>

```

Şekil 26: Veritabanı için –XML dosyası örneği

Bu XML dosyasını daha sonra USB bellek (FAT32 formatı) aracılığıyla cihaza aktarın ve örneğin **Internal/Oem** kayıt yerine kopyalayın.

Metin veritabanı içe aktarılması

- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 -
 - **Metin veritabanı**
- ▶ İstenen dosyaya ulaşmak için ilgili kayıt yerine dokunun



Klasör seçiminde yanıldıysanız başlangıç klasörüne geri dönebilirsiniz.

- ▶ Listenin üzerindeki dosya adına dokunun

- ▶ XML dosyasını içeren klasöre gidin
- ▶ Dosya adına dokunun
- ▶ **Seçim** öğesine dokunun
- ▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın
- ▶ **Metin veritabanı** öğesini başarıyla içe aktardınız

Diğer bilgiler: "Metin veritabanı", Sayfa 290

Hata mesajlarının konfigürasyonu

OEM'ye özel hata mesajları, ilave mesajlar olarak girişler ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda hata mesajları, giriş etkin hale gelir gelmez görüntülenmeye başlar. Bunun için hata mesajlarını istediğiniz giriş sinyallerine atamanız gerekir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **Ayarlar**
 - **Mesajlar**



- ▶ **Ekle** öğesine dokunun
- ▶ **İsim** giriş alanına dokunun
- ▶ Benzersiz bir ad girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Metin kimliği veya metin** giriş alanına dokunun
- ▶ Yeni mesaj metnini girin

veya

- ▶ Metin veritabanındaki bir mesaj metnine ait metin kimliğini girin
- ▶ **Mesaj türü** açılır listesinden istediğiniz mesaj tipini seçin:
 - **Standart:** Giriş etkin olduğu sürece mesaj görüntülenir
 - **Kullanıcı tarafından onay:** Kullanıcı mesajı onaylayana kadar mesaj görüntülenir
- ▶ **Giriş** öğesine dokunun
- ▶ İsteddiğiniz dijital girişi seçin
- ▶ Bir önceki göstergeye geçmek için **Geri** öğesine dokunun



Diğer bilgiler: "Mesajlar", Sayfa 291

Hata mesajlarının silinmesi

Mevcut hata mesajlarını teker teker silebilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **Ayarlar**
 - **Mesajlar**
- ▶ İsteddiğiniz mesaj kaydına dokunun
- ▶ **Girdiyi kaldır** öğesine dokunun
- ▶ Silme işlemini onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- ▶ Hata mesajı silinir

7.9.6 OEM ayarlarının yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

OEM alanındaki tüm ayarlar bir dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede fabrika ayarlarına geri dönüş işleminden sonra veya birden fazla cihazda kurulum gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir.

OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları yedekleyin

OEM alanının ayarları, ZIP dosyası olarak bir USB belleğe veya bağlı durumdaki bir ağ sürücüsüne yedeklenebilir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
 - **OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları yedekleyin**
 - **ZIP olarak kaydet**
- ▶ Gerekirse USB belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB bağlantı noktasına takın
- ▶ Verilerin kopyalanacağı klasörü seçin
- ▶ İstediğiniz veri adını girin, ör. "<yyyy-mm-dd>_OEM_config"
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Farklı kaydet** seçeneğine dokunun
- ▶ Başarıyla gerçekleştirilen veri yedeklemesini **OK** ile onaylayın
- > Veriler yedeklendi

OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları tekrar oluşturun



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **OEM alanı**
 - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
 - **OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları tekrar oluşturun**
 - **ZIP olarak yükle**
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arabirimine takın
- ▶ Yedekleme dosyasını içeren klasöre gidin
- ▶ Yedekleme dosyasının seçilmesi
- ▶ **Seçim** ögesine dokunun
- ▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın

USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin




- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- > **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın

7.9.7 Cihazın ekran kayıtları için yapılandırılması

ScreenshotClient

ScreenshotClient bilgisayar yazılımı ile bir bilgisayar kullanarak cihazın aktif monitörüne ait ekran kayıtları oluşturabilirsiniz.

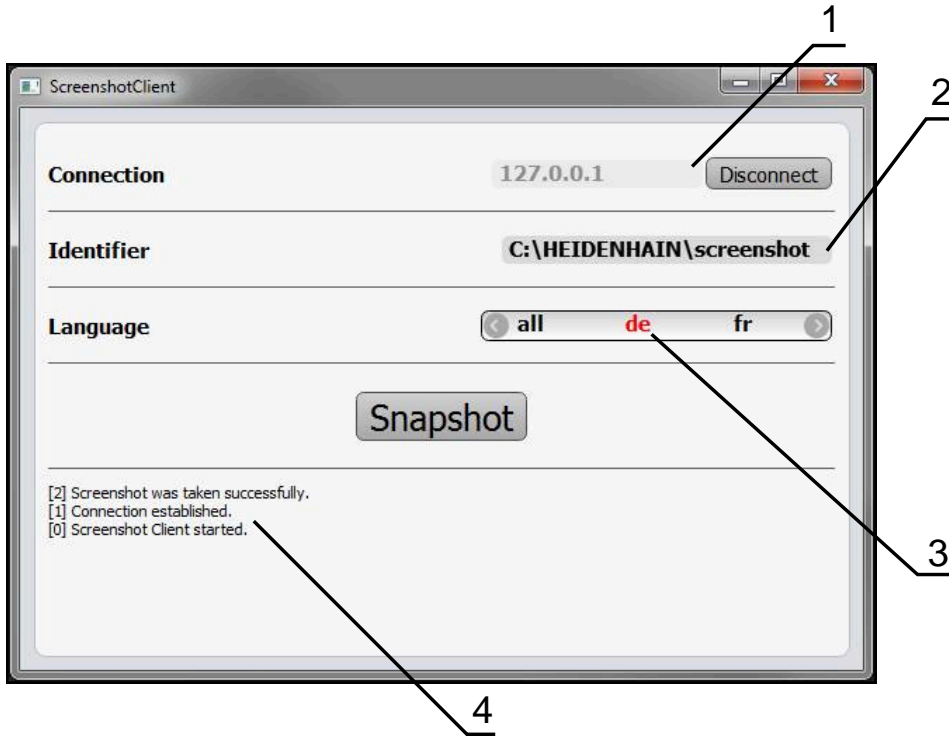

Şekil 27: ScreenshotClient kullanıcı arayüzü

- 1 Bağlantı durumu
- 2 Dosya yolu ve dosya adı
- 3 Dil seçimi
- 4 Durum mesajları

i ScreenshotClient özelliği, **POSITIP 8000 deneme yazılımının** standart kurulumunda mevcuttur.

📖 Ayrıntılı bir açıklamayı **POSITIP 8000 Deneme yazılımı kullanıcı el kitabı** içinde bulabilirsiniz. Kullanıcı el kitabı ürün web sayfasındaki "Dokümantasyon" klasöründe yer alır.

Diğer bilgiler: "Ürünün deneme yazılımı", Sayfa 18

Ekran fotoğraflarına uzaktan erişimin etkinleştirilmesi

Bilgisayardaki ScreenshotClient seçeneğini cihaz ile bağlayabilmek için cihazda Ekran fotoğraflarına uzaktan erişim seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ **OEM alanı** üzerine dokunun
- ▶ **Ekran fotoğraflarına uzaktan erişim** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin

Diğer bilgiler: "OEM alanı", Sayfa 284

7.10 Verilerin yedeklenmesi

7.10.1 Yapılandırma dosyalarını kaydet

Cihazın ayarları dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede fabrika ayarlarına geri dönüş işleminden sonra veya birden fazla cihazda kurulum gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
 - **Yapılandırma dosyalarını kaydet**

Tam yedekleme işleminin uygulanması

Yapılandırmanın tam yedeklenmesi sırasında cihazın tüm ayarları yedeklenir.

- ▶ **Tam yedekleme** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arayüzüne takın
- ▶ Yapılandırma dosyasının kopyalanacağı klasörü seçin
- ▶ Yapılandırma verileri için istediğiniz adı girin, ör. "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Farklı kaydet** ögesine dokunun
- ▶ Yapılandırma başarılı bir şekilde yedeklendiğinde **OK** ile onaylayın
- > Yapılandırma dosyası yedeklendi

Diğer bilgiler: "Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin", Sayfa 282

USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin
- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- > **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın

7.10.2 Kullanıcı dosyalarını yedekle

Cihazın kullanıcı dosyaları dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede teslimat durumuna geri alma işleminden sonra dosyalar mevcut olmaya devam eder. Ayarların yedeklenmesi ile bağlantılı olarak cihaza ait tüm konfigürasyonun yedeklenmesi de mümkündür.

Diğer bilgiler: "Yapılandırma dosyalarını kaydet", Sayfa 129



Kullanıcı dosyaları olarak, ilgili klasörlere kaydedilmiş olan tüm kullanıcı gruplarına ait tüm dosyalar yedeklenir ve geri yüklenebilir.
System klasöründeki dosyalar ger yüklenmez.

Yedeklemenin gerçekleştirilmesi

Kullanıcı dosyaları bir USB yığınsal belleğe veya bağlı durumdaki bir ağ sürücüsüne ZIP dosyası olarak yedeklenebilir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
 - **Kullanıcı dosyalarını yedekle**
- ▶ **ZIP olarak kaydet** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arayüzüne takın
- ▶ ZIP dosyasının kopyalanacağı klasörü seçin
- ▶ ZIP dosyası için istediğiniz adı girin, ör. "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Farklı kaydet** ögesine dokunun
- ▶ Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kullanıcı dosyaları yedeklemesini **OK** ile onaylayın
- > Kullanıcı dosyaları yedeklendi

Diğer bilgiler: "Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin", Sayfa 282

USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin



- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- > **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın

8

Ayarlama

8.1 Genel bakış

Bu bölüm, cihaz kurulumu ile ilgili tüm bilgileri içerir.

Kurulum sırasında kurulumu yapan kişi (**Setup**), cihazı takım tezgahında ilgili uygulamalarda kullanılacak şekilde yapılandırır. Buna ör. kullanıcıların ve referans noktası tablosunun ile alet tablosunun oluşturulması dahildir.



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

Diğer bilgiler: "Genel kullanım", Sayfa 57



Aşağıdaki adımlar sadece teknik personel tarafından gerçekleştirilebilir.

Diğer bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

8.2 Ayarlama için oturum açma

8.2.1 Kullanıcının oturum açması

Cihazın ayarlanması için **Setup** kullanıcı olarak oturum açılmalıdır.



- ▶ Ana menüde **Kullanıcı girişi** seçeneğine dokunun
- ▶ Gerekirse oturum açmış olan kullanıcının oturumunu kapatın
- ▶ **Setup** kullanıcıyı seçin
- ▶ **Şifre** giriş alanına dokunun
- ▶ "**setup**" şifresini girin



Şifre, standart ayarlar ile uyuşmuyorsa kurulumcu (**Setup**) veya makine üreticisiyle (**OEM**) iletişime geçilmelidir.

Şifre bilinmiyorsa HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin.



- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Oturum Aç** ögesine dokunun

8.2.2 Başlatma işleminden sonra referans işareti arama işleminin uygulanması



Referans işareti arama işlemi cihazın başlatılmasından sonra devreye alınmışsa referans işareti arama işlemi başarıyla tamamlanana kadar cihazın tüm fonksiyonları bloke edilir.

Diğer bilgiler: "Referans işaretleri (Ölçme cihazı)", Sayfa 262



EnDat arabirimli seri ölçüm cihazlarında eksenler otomatik olarak referanslandığı için referans işareti arama yoktur.

Cihazda referans işareti araması devreye alınmışsa bir asistan, eksenlerin referans işaretlerinin aşılmasını talep eder.

- ▶ Oturum açma işleminden sonra asistandaki talimatları izleyin
- > Başarılı referans işareti aramasından sonra referans sembolü artık yanıp sönmez

Diğer bilgiler: "Pozisyon göstergesi kumanda elemanları", Sayfa 78

Diğer bilgiler: "Referans işareti aramanın açılması", Sayfa 114

8.2.3 Dil ayarlama

Teslimat durumunda kullanıcı arayüzünün dili İngilizce'dir. Kullanıcı arayüzünü istediğiniz dile çevirebilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



- ▶ **Kullanıcı** öğesine dokunun
- > Oturum açan kullanıcı bir onay imiyle işaretlenmiştir
- ▶ Oturum açan kullanıcıyı seçin
- > Kullanıcı için seçilen dil, **Dil** açılır listesinde ilgili bayrakla gösterilir
- ▶ **Dil** açılır listesinde istediğiniz dilin bayrağını seçin
- > Kullanıcı arayüzü seçilen dilde görüntülenir

8.2.4 Şifrenin değiştirilmesi

Yapılandırmanın kötüye kullanımını önlemek için şifrenizi değiştirmeniz gerekir. Şifre güvenli olmalıdır ve paylaşılmamalıdır.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



- ▶ **Kullanıcı** ögesine dokunun
- > Oturum açan kullanıcı bir onay imiyle işaretlenmiştir
- > Oturum açan kullanıcının seçilmesi
- ▶ **Şifre** ögesine dokunun
- > Güncel şifreyi girin
- > Girişi **RET** ile onaylayın
- > Yeni şifreyi girin ve işlemi tekrarlayın
- > Girişi **RET** ile onaylayın
- > **OK** seçeneğine dokunun
- > **OK** ile mesajı kapatın
- > Yeni şifre, bir sonraki oturum açma işleminde kullanılabilir

8.3 Münferit kurulum adımları



Kurulum ile ilgili aşağıdaki münferit adımlar birbirlerinin ardı sıra gerçekleştirilir.

- Cihazı doğru şekilde kurmak için uygulama adımlarının açıklanan sırayla yürütülmesi gerekir

Ön koşul: Setup tipinde kullanıcı ile oturum açtınız (bkz. "Ayarlama için oturum açma", Sayfa 132).

Temel ayarlar

- Tarih ve saat ayarının yapılması
- Birimlerin ayarlanması
- Kullanıcının ayarlanması ve yapılandırılması
- İşletim kılavuzunun eklenmesi
- Ağın yapılandırılması
- Ağ sürücüsü yapılandırılması
- Fare veya dokunmatik ekran ile kullanımın konfigürasyonu
- USB klavyenin konfigürasyonu

Düzenleme işlemlerini hazırlama

- Alet tablosunun oluşturulması
- Referans noktası tablosunun oluşturulması

Verilerin yedeklenmesi

- Yapılandırma dosyalarını kaydet
- Kullanıcı dosyalarını yedekle

BILGI

Yapılandırma verilerinde kayıp veya hasar meydana geldi!

Cihazın elektrik bağlantısı kesildiğinde cihaz tekrar açılırken yapılandırma verileri kaybolabilir veya hasar görebilir.

- Yapılandırma verileri yedekleyin ve geri yükleme için saklayın

8.3.1 Temel ayarlar



İşletime alma sorumlusu (OEM) bazı temel ayarları daha önceden yapmış olabilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Genel** ögesine dokunun
- ▶ **Tarih ve saat** seçeneğine dokunun
- ▶ Ayarlanan değerler yıl, ay, gün, saat, dakika biçiminde görüntülenir
- ▶ Orta satırda tarihi ve saati ayarlamak için sütunları yukarı veya aşağı çekin
- ▶ Onaylamak için **ayarlar** seçeneğine dokunun
- ▶ İstenen **Tarih formatı** seçeneğini listeden belirleyin:
 - AA-GG-YYYY: Ay, gün, yıl olarak görüntüleme
 - GG-AA-YYYY: Gün, ay, yıl olarak görüntüleme
 - YYYY-AA-GG: Yıl, ay, gün olarak görüntüleme

Diğer bilgiler: "Tarih ve saat", Sayfa 238

Birimlerin ayarlanması

Birimler, yuvarlama yöntemi ve ondalık basamak için çeşitli parametreler ayarlayabilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Genel** ögesine dokunun
- ▶ **Özellikler** seçeneğine dokunun
- ▶ Birimi ayarlamak için ilgili açılır listeye dokunun ve birimi seçin
- ▶ Yuvarlama yöntemini ayarlamak için ilgili açılır listeye dokunun ve yuvarlama yöntemini seçin
- ▶ Gösterilecek ondalık basamak sayısını ayarlamak için - veya + öğelerine dokunun

Diğer bilgiler: "Özellikler", Sayfa 238

Kullanıcının ayarlanması ve yapılandırılması

Cihazın teslim edildiği halinde, farklı yetkilere sahip olan aşağıdaki kullanıcı tipleri tanımlanmıştır:

- **OEM**
- **Setup**
- **Operator**

Kullanıcının ve şifrenin oluşturulması

Operator tipinde yeni bir kullanıcı oluşturabilirsiniz. Kullanıcı kimliği ve şifre için tüm karakterlerin kullanılmasına izin verilir. Büyük ve küçük harf ayrımı söz konusudur.

Önkoşul:OEM veya **Setup** tipinde kullanıcı ile oturum açılması.



OEM veya **Setup** tipinde yeni bir kullanıcı oluşturulamaz.



▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



▶ **Kullanıcı** öğesine dokunun



▶ **Ekle** seçeneğine dokunun

▶ **Kullanıcı kimliği** giriş alanına dokunun



Kullanıcı kimliğiör. kullanıcı girişinde kullanıcı seçimi için görüntülenir.

Kullanıcı kimliği sonradan değiştirilemez.

- ▶ Kullanıcı kimliğini girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **İsim** giriş alanına dokunun
- ▶ Yeni kullanıcının adını girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Şifre** giriş alanına dokunun
- ▶ Yeni şifreyi girin ve işlemi tekrarlayın
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın



Şifre alanındaki içerikleri düz metin olarak görüntüleyebilir ve tekrar gizleyebilirsiniz.

- ▶ **ON/OFF** kaydırma tuşu ile görüntüleyin veya gizleyin

- ▶ **OK** seçeneğine dokunun
- > Bir mesaj görüntülenir
- ▶ **OK** ile mesajı kapatın
- > Kullanıcı, temel veriler ile oluşturulur. Diğer uyarlamaları kullanıcı daha sonra kendisi gerçekleştirebilir

Kullanıcının yapılandırılması

Operator tipinde yeni bir kullanıcı oluşturduğunuzda kullanıcı için aşağıdaki bilgileri ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz:

- Ad
- Ön ad
- Bölüm
- Şifre
- Dil
- Otomatik olarak oturum açma



Bir veya birkaç kullanıcı için otomatik kullanıcı oturumu açma özelliği etkinleştirilmişse çalıştırma sırasında cihazda en son oturum açan kullanıcının oturumu otomatik olarak açılır. Bu durumda kullanıcı kimliğinin veya şifrenin girilmesi gerekmez.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



- ▶ **Kullanıcı** öğesine dokunun
- ▶ Kullanıcı seçin
- ▶ İçeriğini düzenlenecek giriş alanının üzerine dokunun: **İsim, Ön ad, Bölüm**
- ▶ İçerikleri düzenleyin ve **RET** ile onaylayın
- ▶ Şifreyi değiştirmek için **Şifre** öğesine dokunun
- > **Şifre değiştir** diyalogu görüntülenir
- ▶ Oturum açmış kullanıcının şifresi değiştirilmişse güncel şifreyi girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Yeni şifreyi girin ve işlemi tekrarlayın
- ▶ Girişleri **RET** ile onaylayın
- ▶ **OK** seçeneğine dokunun
- > Bir mesaj görüntülenir
- ▶ **OK** ile mesajı kapatın
- ▶ Dili değiştirmek için **Dil** açılır listesinde istediğiniz dile ait bayrağı seçin
- ▶ **Otomatik Oturum Aç** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın

Kullanıcının silinmesi

Artık ihtiyaç duyulmayan **Operator** tipindeki kullanıcılar silinebilir.



OEM ve **Setup** tipindeki kullanıcılar silinemez.

Önkoşul: OEM veya **Setup** tipinde kullanıcı ile oturum açılması.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** seçeneğine dokunun



- ▶ **Kullanıcı** ögesine dokunun
- ▶ Silinecek kullanıcıya dokunun
- ▶ **Kullanıcı hesabını kaldır** ögesine dokunun
- ▶ Yetkili kullanıcının (**OEM** veya **Setup**) şifresini girin
- ▶ **OK** ögesine dokunun
- ▶ Kullanıcı silinir

İşletim kılavuzunun eklenmesi

Cihaz, ilgili işletim kılavuzunu istediğiniz dilde yükleme imkanını sunar. İşletim kılavuzunu, cihaz ile birlikte teslim edilen USB yığınsal bellekten cihaza kopyalayabilirsiniz.

İşletim kılavuzunun en güncel sürümünü www.heidenhain.de altında bulabilirsiniz.

Önkoşul: İşletim kılavuzu PDF dosyası olarak mevcuttur.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Dokümantasyon**
 - **İşletim kılavuzu ekleyin**
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arabirimine takın
- ▶ Yeni işletim kılavuzunu içeren klasöre gidin



Klasör seçiminde yanlışdıysanız başlangıç klasörüne geri dönebilirsiniz.

- ▶ Listenin üzerindeki dosya adına dokunun

- ▶ Dosyayı seçin
- ▶ **Seçim** ögesine dokunun
- ▶ İşletim kılavuzu cihaza kopyalanır
- ▶ Gerekirse mevcut bir işletim kılavuzunun üzerine yazılır
- ▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın
- ▶ İşletim kılavuzu cihazda açılabilir ve görüntülenebilir

Ağın yapılandırılması

Ağ ayarları yapılandırılması



Cihazın yapılandırmasıyla ilgili doğru ağ ayarlarını öğrenmek için ağ yöneticinizle iletişime geçin.

Önkoşul: Cihaza bir ağ bağlanması.

Diğer bilgiler: "Ağ çevre biriminin bağlanması", Sayfa 55



▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Arabirimler** ögesine dokunun
- ▶ **Ağ** ögesine dokunun
- ▶ İsteddiğiniz arayüze dokunun (**X116** veya **X117**)
- > MAC adresi otomatik olarak tanınır
- ▶ Ağ ortamına bağlı olarak **DHCP** ögesini **ON/OFF** kaydırma tuşuyla etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- > DHCP ögesinin etkin olması durumunda, IP adresi atandığında ağ ayarı otomatik olarak yapılır
- ▶ DHCP etkin değilse **IPv4 adresi**, **IPv4 alt ağ maskesi** ve **IPv4 varsayılan ağ geçidi** bilgilerini girin
- ▶ Girişleri **RET** ile onaylayın
- ▶ Ağ ortamına bağlı olarak **IPv6-SLAAC** ögesini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- > IPv6-SLAAC ögesinin etkin olması durumunda, IP adresi atandığında ağ ayarı otomatik olarak yapılır
- ▶ IPv6-SLAAC etkin değilse **IPv6 adresi**, **IPv6 alt ağ önek uzunluğu** ve **IPv6 varsayılan ağ geçidi** bilgilerini girin
- ▶ Girişleri **RET** ile onaylayın
- ▶ **Tercih edilen DNS sunucusu** ve gerekirse **Alternatif DNS sunucusu** bilgilerini girin
- ▶ Girişleri **RET** ile onaylayın
- > Ağ bağlantısının yapılandırılması kabul edilir

Diğer bilgiler: "Ağ", Sayfa 242

Ağ sürücüsü yapılandırılması

Ağ sürücüsünün yapılandırılması için aşağıdaki bilgilere ihtiyacınız vardır:

- İsim
- Sunucu IP adresi veya Host adı
- İzin verilen klasör
- Kullanıcı adı
- Şifre
- Ağ sürücüsü seçenekleri



Cihazın yapılandırmasıyla ilgili doğru ağ ayarlarını öğrenmek için ağ yöneticinizle iletişime geçin.

Önkoşul: Cihaza bir ağın bağlanması ve bir ağ sürücüsünün mevcut olması.

Diğer bilgiler: "Ağ çevre biriminin bağlanması", Sayfa 55



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Arabirimler** ögesine dokunun
- ▶ **Ağ sürücüsü** ögesine dokunun
- ▶ Ağ sürücüsü bilgilerini girin
- ▶ Girişleri **RET** ile onaylayın
- ▶ **Parolayı göster** seçeneğini **ON/OFF** kaydırma tuşu ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- ▶ Gerekirse **Ağ sürücüsü seçenekleri** ögesini seçin
 - Ağda parola şifrelemesi için **Kimlik doğrulaması** ögesini seçin
 - **Bağlantı seçenekleri** ögesinin yapılandırılması
 - **OK** ögesine dokunun
- ▶ **Bağlan** ögesine dokunun
- ▶ Ağ sürücüsü bağlantısı oluşturulur

Diğer bilgiler: "Ağ sürücüsü", Sayfa 243

Fare veya dokunmatik ekran ile kullanımın konfigürasyonu

Cihaz dokunmatik ekran veya bağlı bir fare (USB) üzerinden kumanda edilebilir. Cihaz teslimat halindeki durumdaysa dokunmatik ekrana dokunmak fareyi devre dışı bırakır. Alternatif olarak cihazın sadece fare veya sadece dokunmatik ekran üzerinden kumanda edilebilmesini de belirleyebilirsiniz.

Önkoşul: Cihaza bir USB farenin bağlanmış olması.

Diğer bilgiler: "Giriş cihazlarının bağlanması", Sayfa 55

Özel koşullar altında kullanımı mümkün kılmak için dokunmatik ekranın dokunma duyarlılığını ayarlayabilirsiniz (ör. eldiven ile kullanım).



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Genel** öğesine dokunun
- ▶ **Giriş cihazları** öğesine dokunun
- ▶ **Dokunmatik ekran hassasiyeti** açılır listesinde istediğiniz seçeneği belirleyin
- ▶ **Çok dokunuşlu hareketlerin fare yedeği** açılır listesinde istediğiniz seçeneği belirleyin

Diğer bilgiler: "Giriş cihazları", Sayfa 236

USB klavyenin konfigürasyonu

Teslimat durumunda klavye düzeninin varsayılan dili İngilizcedir. Klavye düzenini istediğiniz dile çevirebilirsiniz.

Önkoşul: Cihaza bir USB klavyesinin bağlanmış olması.

Diğer bilgiler: "Giriş cihazlarının bağlanması", Sayfa 55



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun



- ▶ **Genel** öğesine dokunun
- ▶ **Giriş cihazları** öğesine dokunun
- ▶ **USB klavye yerleşimi** açılır listesinde istediğiniz dilin bayrağını seçin
- ▶ Klavye düzeni seçtiğiniz dile uygun şekilde ayarlanır

Diğer bilgiler: "Giriş cihazları", Sayfa 236

8.3.2 Düzenleme işlemlerini hazırlama

Kurulumu yapan kişi (**Setup**), kullanım amacına bağlı olarak alet tabloları ve referans noktası tabloları oluşturarak cihazı özel bir düzenleme işlemi için hazırlayabilir.



Aşağıdaki faaliyetler **Operator** tipindeki kullanıcı tarafından da yürütülebilir.

Alet tablosunun oluşturulması

Koordinatları genellikle çizimdeki malzeme ölçülerine göre girersiniz.

Cihaz, alet yarıçap düzeltmesiyle alet merkez noktasının hattını hesaplayabilir. Bunun için her bir alete ait **Alet uzunluğu** ve **Çap** değerlerini girmeniz gerekir.

Kullanılan her bir alete ait bu özel parametreleri içeren bir alet tablosuna durum çubuğundan erişebilirsiniz. Cihaz, alet tablosuna maks. 99 alet kaydeder.

| Aletler | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|----|
| 0 | Flat end mill | D 12.000 | L 61.238 | mm |
| 1 | Drill 5.0 | D 5.000 | L 49.580 | mm |
| 2 | Drill 6.1 | D 6.100 | L 53.258 | mm |
| 3 | Reamer 20H6 | D 20.000 | L 78.000 | mm |
| 4 | Drill 19.8 | D 19.800 | L 75.000 | mm |

Şekil 28: Alet parametrelerini içeren alet tablosu

- 1 Alet tipi
- 2 Alet çapı
- 3 Alet uzunluğu
- 4 Alet tablosunun düzenlenmesi

Alet parametreleri

Aşağıdaki parametreleri tanımlayabilirsiniz:

| Tanımlama | Parametre | |
|---|--|--|
| Alet tipi Aletin benzersiz olarak tanımlanmasını sağlayan tanım | Çap D Alet oturma yüzeyinin çapı | Uzunluk L Aletin alet eksenindeki uzunluğu |

Aletlerin oluşturulması



- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir



- ▶ **Tabloyu açın** ögesine dokunun
- > **Alet tablosu** diyalogu görüntülenir



- ▶ **Ekle** ögesine dokunun
- ▶ **Alet tipi** giriş alanına bir ad girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Giriş alanlarına art arda dokunun ve ilgili değerleri girin
- ▶ Gerekirse seçim menüsünden ölçüm birimini değiştirin
- > Girilen değerler dönüştürülür
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- > Tanımlanan alet, alet tablosuna eklenir



- ▶ Bir alet kaydını yanlışlıkla değiştirilmeye veya silmeye karşı kilitlemek için alet girişinin arkasındaki **Kilitle** ögesine dokunun



- > Sembol değişir ve giriş korunur



- ▶ **Kapat** ögesine dokunun
- > **Alet tablosu** diyalogu kapatılır

Aletlerin silinmesi



- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir



- ▶ **Tabloyu açın** ögesine dokunun
- > **Alet tablosu** diyalogu görüntülenir
- ▶ Bir veya birkaç aleti seçmek için ilgili satırların kutucuklarına dokunun
- > Etkinleştirilmiş kutucuğun arka plan rengi yeşil olarak gösterilir



Alet girişi yanlışlıkla yapılacak değişiklik ve silme işlemlerine karşı kilitlemiş olabilir.

- ▶ Girişin arkasındaki **Kilidi aç** ögesine dokunun
- > Sembol değişir ve giriş serbest bırakılır



- ▶ **Sil** ögesine dokunun
- > Bir mesaj görüntülenir
- ▶ **OK** ile mesajı kapatın
- > Seçilen alet, alet tablosundan silinir



- ▶ **Kapat** ögesine dokunun
- > **Alet tablosu** diyalogu kapatılır

Referans noktası tablosunun oluşturulması

Referans noktası tablosuna durum çubuğundan erişebilirsiniz. Referans noktası tablosunda, referans işaret ile bağlantılı olarak referans noktalarının mutlak konumları yer alır. Cihaz, referans nokta tablosunda maks. 99 referans noktası kaydeder.

| ID | Ad | X | Y | Z | Durum |
|----|----------|---------|---------|----------|-------|
| 0 | preset 0 | -41.910 | 2.661 | -112.733 | |
| 1 | preset 1 | -19.005 | -23.604 | 0.000 | |
| 2 | preset 2 | -29.005 | -33.604 | 0.000 | |

Şekil 29: Mutlak pozisyonları içeren referans noktası tablosu

- 1 Tanımlama
- 2 Koordinatlar
- 3 Referans noktası tablosunun düzenlenmesi

Referans noktanın oluşturulması

Referans noktası tablosunu aşağıdaki yöntemlerle tanımlayabilirsiniz:

| Tanımlama | Tanımlama |
|---------------|--|
| Tarama | Malzemenin HEIDENHAIN KT 130 kenar sensörüyle taranması. Cihaz, referans noktalarını referans noktası tablosuna otomatik olarak devralır |
| Kazıma | Malzemenin alet ile taranması. İlgili alet pozisyonunu referans noktası olarak elle tanımlamanız gerekir |
| Nümerik giriş | Referans noktalarının sayısal değerlerini referans noktası tablosuna elle girmeniz gerekir |


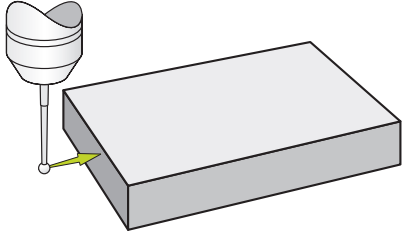
 
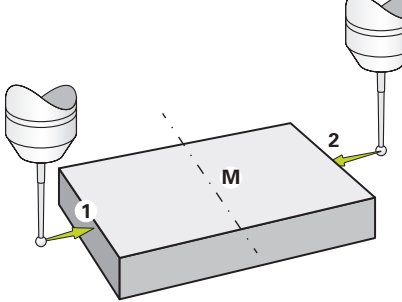

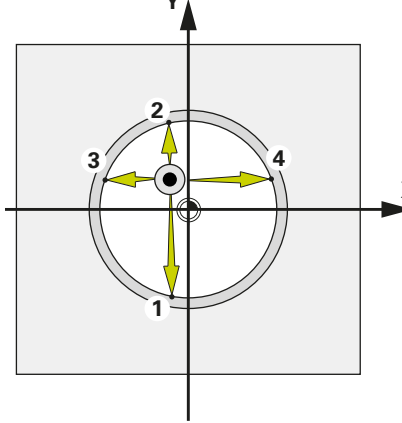


Referans noktalarının tanımlanması uygulamaya bağlı olarak **Operator** tipindeki kullanıcılar tarafından da gerçekleştirilebilir.

Referans noktalarını tarama fonksiyonları

Cihaz, referans noktalarının bir asistan ile tarama gerçekleştirilerek tanımlanmasını destekler.

Malzemenin taranması için cihaz aşağıdaki fonksiyonları sunar:

| Sembol | Fonksiyon | Şema |
|---|---|--|
|  | Malzeme kenarının taranması (1 tarama işlemi) |  |
|  | Malzeme orta çizgisinin belirlenmesi (2 tarama işlemi) |  |
|  | Daire formunun orta noktasının (delik veya silindir) belirlenmesi (alet ile 3 tarama işlemi, kenar sensörü ile 4 tarama işlemi) |  |

i Elle işletim bölümünde, referans noktasını nasıl tarayacağınıza dair farklı örnekler bulunur.

Referans noktalarını tarama veya kazıma



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** ögesine dokunun
- ▶ Elle işletim için kullanıcı arayüzü gösterilir
- ▶ Durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** ögesine dokunun



- ▶ Diyalogda **Tarama** altında istediğiniz fonksiyona dokunun, ör. **Kenar tarama**

- ▶ **Alet seçin** diyalogunda gerdirilen aleti seçin:
 - ▶ HEIDENHAINKT 130 kenar sensörü kullanılıyorsa: **Tarama sistemini kullanın** seçeneğini etkinleştirin
 - ▶ Bir alet kullanılıyorsa:
 - ▶ **Tarama sistemini kullanın** seçeneğini devre dışı bırakın
 - ▶ **Alet çapı** giriş alanına istediğiniz değeri girin veya
 - ▶ Alet tablosundan uygun aleti seçin



- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine tıklayın
- ▶ Asistandaki talimatları izleyin
- ▶ Tarama çalışması adımlarında aşağıdakileri dikkate alın:
 - ▶ Kenar sensöründeki kırmızı LED yanana kadar kenar sensörünü malzeme kenarına doğru hareket ettirin veya
 - ▶ Aleti kazıncaya kadar malzeme kenarına doğru hareket ettirin
 - ▶ Asistandaki tüm çalışma adımlarını onaylayın
 - ▶ Son tarama işleminden sonra, kenar sensörünü veya aleti hareket ettirin

- ▶ Son tarama işleminden sonra **Referans noktasını seçin** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Seçilen referans noktası** giriş alanında istediğiniz referans noktasını seçin:
 - ▶ Mevcut bir referans noktasının üzerine yazmak için referans noktası tablosundan bir giriş seçin
 - ▶ Yeni bir referans noktası oluşturmak için referans noktası tablosunda henüz atanmamış bir numara girin
 - ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Pozisyon değerleri ayarı** giriş alanına istediğiniz değeri girin:
 - ▶ Ölçülen değeri devralmak için giriş alanını boş bırakın
 - ▶ Yeni bir değer tanımlamak için istediğiniz değeri girin
 - ▶ Girişi **RET** ile onaylayın



- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine tıklayın
- ▶ Yeni koordinat referans noktası olarak alınır

Referans noktalarının manuel olarak oluşturulması

Referans noktası tablosunda referans noktalarını manuel olarak oluşturduğunuzda aşağıdakiler geçerlidir:

- Referans noktası tablosuna giriş yapıldığında, her bir eksenin güncel gerçek konumuna yeni konum değerleri atanır
- Giriş **CE** ile silindiğinde, her bir eksenin konum değerleri tekrar makine sıfır noktasına geri alınır. Böylece yeni konum değerleri her zaman makinenin sıfır noktasını referans alır



- ▶ Durum çubuğunda **Referans noktaları** ögesine dokunun
- > **Referans noktaları** diyalogu görüntülenir



- ▶ **Referans noktası tablosunun düzenlenmesi** ögesine dokunun
- > **Referans noktası tablosu** diyalogu görüntülenir



- ▶ **Ekle** ögesine dokunun
- ▶ **Tanım** giriş alanına bir ad girin
- ▶ Giriş alanında istediğiniz bir veya birkaç eksenin üzerine dokunun ve ilgili konum değerini girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- > Tanımlanan referans noktası, referans noktası tablosuna eklenir



- ▶ Bir referans noktası kaydını yanlışlıkla yapılacak değişikliklere veya silmeye karşı kilitlemek için referans noktası girişinin arkasındaki **Kilitle** ögesine dokunun



- > Sembol değişir ve giriş korunur



- ▶ **Kapat** ögesine dokunun
- > **Referans noktası tablosu** diyalogu kapatılır

Referans noktalarını silme



- ▶ Durum çubuğunda **Referans noktaları** ögesine dokunun
- > **Referans noktaları** diyalogu görüntülenir



- ▶ **Referans noktası tablosunun düzenlenmesi** ögesine dokunun
- > **Referans noktası tablosu** diyalogu görüntülenir



Referans noktası tablosunun girişleri yanlışlıkla yapılacak değişiklik ve silme işlemlerine karşı kilitlemiş olabilir. Bir girişi düzenleyebilmek için öncelikle bu kilidi açmanız gerekebilir.



- ▶ Gerekli olması halinde satırın sonundaki **Kilidi aç** ögesine dokunun



- > Sembol değişir ve giriş düzenlenebilecek şekilde serbest bırakılır
- ▶ Bir veya birkaç referans noktası seçmek için ilgili satırlara ait kutucukların üzerine dokunun
- > Etkinleştirilmiş kutucuğun arka plan rengi yeşil olarak gösterilir



- ▶ **Sil** ögesine dokunun
- > Bir mesaj görüntülenir
- ▶ **OK** ile mesajı kapatın
- > Seçilen referans noktası veya referans noktaları, referans nokta tablosundan silinir



- ▶ **Kapat** ögesine dokunun
- > **Referans noktası tablosu** diyalogu kapatılır

8.4 Yapılandırma dosyalarını kaydet

Cihazın ayarları dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede fabrika ayarlarına geri dönüş işleminden sonra veya birden fazla cihazda kurulum gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
 - **Yapılandırma dosyalarını kaydet**

Tam yedekleme işleminin uygulanması

Yapılandırmanın tam yedeklenmesi sırasında cihazın tüm ayarları yedeklenir.

- ▶ **Tam yedekleme** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazındaki bir USB arayüzüne takın
- ▶ Yapılandırma dosyasının kopyalanacağı klasörü seçin
- ▶ Yapılandırma verileri için istediğiniz adı girin, ör. "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Farklı kaydet** ögesine dokunun
- ▶ Yapılandırma başarılı bir şekilde yedeklendiğinde **OK** ile onaylayın
- > Yapılandırma dosyası yedeklendi

Diğer bilgiler: "Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin", Sayfa 282

USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin



- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- > **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın

8.5 Kullanıcı dosyalarını yedekle

Cihazın kullanıcı dosyaları dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede teslimat durumuna geri alma işleminden sonra dosyalar mevcut olmaya devam eder. Ayarların yedeklenmesi ile bağlantılı olarak cihaza ait tüm konfigürasyonun yedeklenmesi de mümkündür.

Diğer bilgiler: "Yapılandırma dosyalarını kaydet", Sayfa 129



Kullanıcı dosyaları olarak, ilgili klasörlere kaydedilmiş olan tüm kullanıcı gruplarına ait tüm dosyalar yedeklenir ve geri yüklenebilir.

System klasöründeki dosyalar ger yüklenmez.

Yedeklemenin gerçekleştirilmesi

Kullanıcı dosyaları bir USB yığınsal belleğe veya bağlı durumdaki bir ağ sürücüsüne ZIP dosyası olarak yedeklenebilir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
 - **Kullanıcı dosyalarını yedekle**
- ▶ **ZIP olarak kaydet** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arayüzüne takın
- ▶ ZIP dosyasının kopyalanacağı klasörü seçin
- ▶ ZIP dosyası için istediğiniz adı girin, ör. "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Farklı kaydet** ögesine dokunun
- ▶ Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kullanıcı dosyaları yedeklemesini **OK** ile onaylayın
- > Kullanıcı dosyaları yedeklendi

Diğer bilgiler: "Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin", Sayfa 282

USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin



- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- > **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın


9

Hızlı başlatma

9.1 Genel bakış

Bu bölümde örnek bir malzemenin üretimi açıklanmaktadır. Örnek malzemeyi üretirken bu bölüm size, çeşitli işleme seçenekleri aracılığıyla adım adım cihazın işletim türleri konusunda rehberlik edecektir. Flanşların başarıyla üretilmesi için aşağıdaki işleme adımlarını uygulamanız gerekir:

| İşleme adımı | İşletim türü |
|------------------------------------|------------------------------|
| Referans noktası 0'in belirlenmesi | Elle işletim |
| Geçiş deliğinin oluşturulması | Elle işletim |
| Dikdörtgen cebin oluşturulması | MDI işletimi |
| Kılıfın oluşturulması | MDI işletimi |
| Referans noktası 1'in belirlenmesi | Elle işletim |
| Delik çemberinin oluşturulması | Programlama ve program akışı |
| Delik sırasının oluşturulması | Programlama ve program akışı |

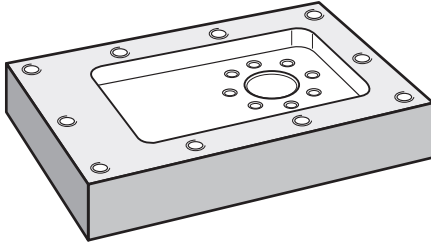

Şekil 30: Örnek malzeme



Bu bölümde örnek malzeme dış konturunun üretimi açıklanmamaktadır. Dış konturun mevcut olduğu varsayılmıştır.



İlgili faaliyetlere ilişkin detaylı açıklamayı "Elle işletim", "MDI işletimi", "Programlama " ve "Program akışı " bölümlerinde bulabilirsiniz.



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

Diğer bilgiler: "Genel kullanım", Sayfa 57

9.2 Hızlı başlatma için oturum açın

Kullanıcının oturum açması

Hızlı başlatma için **Operator** kullanıcısı oturum açmalıdır.



- ▶ Ana menüde **Kullanıcı girişi** öğesine dokunun
- ▶ Gerekirse oturum açmış olan kullanıcının oturumunu kapatın
- ▶ **Operator** kullanıcısını seçin
- ▶ **Şifre** giriş alanına dokunun
- ▶ Şifreyi "operator" olarak girin



Şifre, standart ayarlar ile uyuşmuyorsa kurulumcu (**Setup**) veya makine üreticisiyle (**OEM**) iletişime geçilmelidir.


Şifre bilinmiyorsa HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin.



- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Oturum Aç** seçeneğine dokunun

9.3 Ön koşullar

Alüminyum flanş üretimi için elle çalıştırılan veya NC kontrollü bir takım tezgahı ile çalışın. Flanş için aşağıdaki ölçülü teknik çizim mevcuttur:

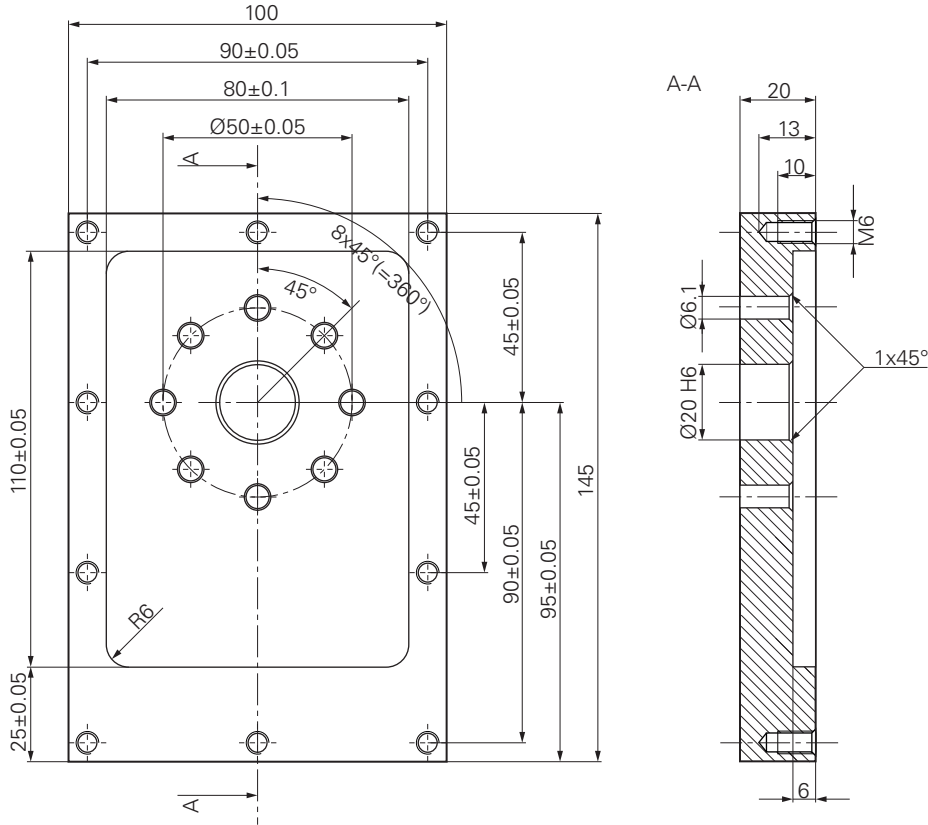

Şekil 31: Örnek malzeme – Teknik çizim

Takım tezgahı

- Takım tezgahı açık durumdadır
- Önceden hazırlanmış işlenecek malzeme takım tezgahına gerdirilmiştir

Cihaz

- Bir mil ekseni yapılandırıldı
- Eksenler referanslandı
- Diğer bilgiler: "Referans işareti araması uygulama", Sayfa 173
- HEIDENHAINKT 130 kenar sensörü mevcuttur

Aletler

Aşağıdaki aletler mevcuttur:

- Matkap ucu Ø 5,0 mm
- Matkap ucu Ø 6,1 mm
- Matkap ucu Ø 19,8 mm
- Rayba Ø 20 mm H6
- Şaft frezesi Ø 12 mm
- Konik havşa Ø 25 mm 90°
- Dişli matkap M6

Alet tablosu

Örnekte, işleme için kullanılacak aletlerin henüz tanımlanmamış olduğu varsayılmıştır.

Bu nedenle kullanılan her alet için öncelikle cihazın alet tablosunda belirli parametreleri tanımlamanız gerekir. İşleme çalışmalarının devamında durum çubuğu üzerinden alet tablosundaki parametrelere erişim sağlayabilirsiniz.

Diğer bilgiler: "Alet tablosunun oluşturulması", Sayfa 143



▶ Durum çubuğunda **Aletler** öğesine dokunun

> **Aletler** diyalogu görüntülenir



▶ **Tabloyu açın** öğesine dokunun

> **Alet tablosu** diyalogu görüntülenir



▶ **Ekle** öğesine dokunun

▶ **Alet tipi** giriş alanına **Matkap ucu 5,0** adını girin

▶ Girişi **RET** ile onaylayın

▶ **Çap** giriş alanına **5,0** değerini girin

▶ Girişi **RET** ile onaylayın

▶ **Uzunluk** giriş alanına matkap ucunun uzunluğunu girin

▶ Girişi **RET** ile onaylayın

> Tanımlanan Ø 5,0 mm genişliğindeki matkap ucu, alet tablosuna eklenir

▶ İşlemi diğer aletler için tekrarlayın ve bu sırada [**Tip**] [**Çap**] adlandırma kuralını kullanın




▶ **Kapat** öğesine dokunun

> **Alet tablosu** diyalogu kapatılır

9.4 Referans noktası belirleme (elle işletim)

Öncelikle birinci referans noktasını belirlemeniz gerekir. Cihaz, referans noktasından yola çıkarak ilgili koordinat sistemi için tüm değerleri hesaplar. Referans noktasını HEIDENHAINKT 130 kenar sensörü ile belirleyebilirsiniz.

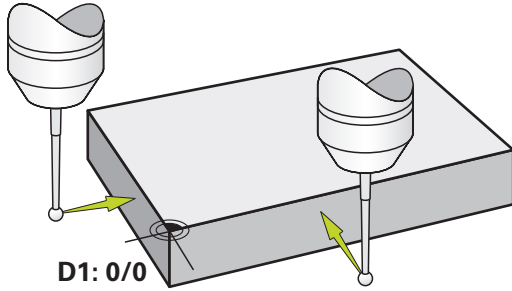

Şekil 32: Örnek malzeme – D1 referans noktasının belirlenmesi

Çağrı



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** üzerine dokununuz
- > Elle işletimle ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir

D1 referans noktasının taranması



- ▶ Takım tezgahında HEIDENHAINKT 130 kenar sensörünü mile yerleştirin ve cihaza bağlayın
Diğer bilgiler: "Tarama sisteminin yapılandırılması", Sayfa 98
- ▶ Durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** ögesine dokununuz




- ▶ Diyalogda **Kenar tarama** ögesine dokununuz
- > **Alet seçin** diyalogu açılır
- ▶ **Alet seçin** diyalogunda **Tarama sistemini kullanın** seçeneğini etkinleştirin
- ▶ Asistandaki talimatları takip edin ve X yönünde tarama yaparak referans noktasını tanımlayın
- ▶ Kenar sensörünün kırmızı LED'i yanana kadar kenar sensörünü malzeme kenarına doğru hareket ettirin
- > **Referans noktasını seçin** diyalogu açılır
- ▶ Kenar sensörün tekrar malzeme kenarından uzağa doğru hareket ettirin
- ▶ **Seçilen referans noktası** alanında referans noktası tablosundan **0** referans noktasını seçin
- ▶ **Pozisyon değerleri ayarı** alanına X yönü için **0** değerini girin ve **RET** ile onaylayın



- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine tıklayın
- > Taranan koordinatlar **0** referans noktasına alınır
- ▶ İşlemi tekrar edin ve tarama yaparak Y yönündeki referans noktasını belirleyin

9.5 Geçiş deliğinin oluşturulması (elle işletim)

İlk işleme adımında \varnothing 5,0 mm matkap ucu ile elle işletim modunda geçiş deliğini delin. Daha sonra \varnothing 19,8 mm matkap ucu ile geçiş deliğini delin. Değerleri ölçülerin yer aldığı çizimden alabilir ve giriş alanlarına kaydedebilirsiniz.

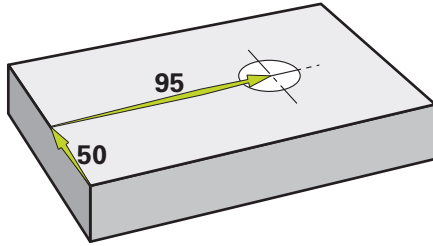

Şekil 33: Örnek malzeme – Geçiş deliğinin oluşturulması

Çağrı



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** üzerine dokunun
- > Elle işletimle ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir

9.5.1 Geçiş deliği için ön delme işleminin yapılması



- ▶ Takım tezgahında mil \varnothing 5,0 mm genişliğinde bir matkap ucu yerleştirin



- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Matkap ucu 5,0** ögesine dokunun
- ▶ **Onayla** ögesine dokunun
- > İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır



3500

- > **Aletler** diyalogu kapatılır
- ▶ Cihazda mil devir sayısı olarak 3500 1/dk. ayarlayın
- ▶ Takım tezgahında mili hareket ettirin:
 - X yönü: 95 mm
 - Y yönü: 50 mm
- ▶ Geçiş deliği için ön delme işleminin yapılması
- ▶ Mili güvenli bir pozisyona hareket ettirin
- ▶ X ve Y konumlarını koruyun
- > Geçiş deliği için ön delme işlemini başarıyla gerçekleştirdiniz


9.5.2 Geçiş deliğinin delinmesi



- ▶ Takım tezgahında mile \varnothing 19,8 mm genişliğinde bir matkap ucu yerleştirin
- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** öğesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Matkap ucu 19,8** öğesine dokunun
- ▶ **Onayla** öğesine dokunun
- > İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır
- > **Aletler** diyalogu kapatılır
- ▶ Cihazda mil devir sayısı olarak 400 1/dk. ayarlayın
- ▶ Geçiş deliğini açın ve mili tekrar hareket ettirin
- > Geçiş deliğini başarıyla deldiniz

9.6 Dikdörtgen cebin oluşturulması (MDI işletimi)

Dikdörtgen cebi MDI işletimi modunda oluşturursunuz. Değerleri ölçülerin yer aldığı çizimden alabilir ve giriş alanlarına kaydedebilirsiniz.

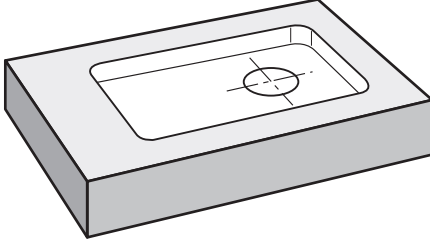

Şekil 34: Örnek malzeme – Dikdörtgen cebin oluşturulması

Çağrı



- ▶ Ana menüde **MDI işletimi** seçeneğine dokunun
- > MDI işletiminin kullanıcı arayüzü görüntülenir

9.6.1 Dikdörtgen cebin tanımlanması



▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun

> **Aletler** diyalogu görüntülenir

▶ **Şaft frezesi** ögesine dokunun

▶ **Onayla** ögesine dokunun



> İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır

> **Aletler** diyalogu kapatılır

▶ Aleti flanşın yüzeyinden kazıyın

▶ Pozisyon göstergesinde **Z** eksen tuşunu basılı tutun

> Cihaz Z ekseninde 0 konumunu gösterir



▶ Durum çubuğunda **Oluştur** ögesine dokunun



> Yeni bir tümce görüntülenir

▶ **Tümce tipi** açılır listesinde **Dikdörtgen cep** tümce tipini seçin

▶ Ölçü bilgilerine uygun olarak aşağıdaki parametreleri girin:

■ **Çalışma türü:** Eksiksiz işleme

■ **Güvenli Yükseklik:** 10

■ **Derinl:** -6

■ **X koordinatı merkez noktası:** 80

■ **Y koordinatı merkez noktası:** 50

■ **X kenar uzunluğu:** 110

■ **Y kenar uzunluğu:** 80

■ **Yön:** Saat dönüş yönü

■ **Perdahlama ölçüsü:** 0,2

■ **Hat örtüşmesi:** 0,5

▶ NC kontrollü alet ekseni için ek olarak aşağıdaki parametreleri de girin:

■ **Başlangıç derinliği:** 0,5

■ **Besleme derinliği:** 4

■ **Derinlik perdahlama ölçüsü:** 0,1

■ **Freze beslemesi:** 800

■ **Derin kesme beslemesi:** 260

▶ Girişleri her seferinde **RET** ile onaylayın

▶ Tümceyi düzenlemek için **END** ögesine dokunun

> Konumlandırma yardımı görüntülenir

> Simülasyon penceresi etkinleştirildiğinde dikdörtgen cep görselleştirilir



9.6.2 Dikdörtgen cebin frezelenmesi



Mil devir sayısı, freze derinliği ve besleme hızı değerleri, şaft frezesinin ve takım tezgahının kesim performansına bağlıdır.



- ▶ Takım tezgahında mile \varnothing 12 mm genişliğinde şaft frezesi yerleştirin
- ▶ Cihazda mil devir sayısını uygun bir değere ayarlayın
- ▶ NC kontrollü eksenler için cihazda veya takım tezgahında **NC BAŞLAT tuşuna** dokununuz veya basın
- ▶ İşlemeye başlayın ve bunun için asistandaki talimatları izleyin
- ▶ Cihaz, frezeleme işleminin adımlarını teker teker uygular
- ▶ **Kapat** ögesine dokununuz
- ▶ İşleme sonlandırılır
- ▶ Asistan kapanır
- ▶ Dikdörtgen cebi başarıyla oluşturduunuz




9.7 Bağlantı parçasının oluşturulması (MDI işletimi)

Bağlantı parçasını MDI işletimi modunda oluşturursunuz. Değerleri ölçülerin yer aldığı çizimden alabilir ve giriş alanlarına kaydedebilirsiniz.



Geçiş deliğini raybalamadan önce pahlamanız gerekir. Pah, raybada daha iyi kesim yapılmasına olanak sağlar ve çıkıntı oluşumuna engel olur.

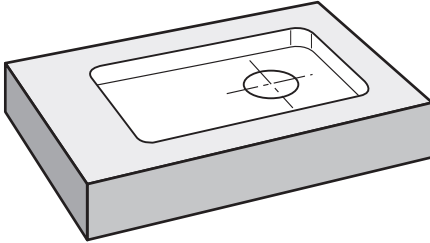

Şekil 35: Örnek malzeme – Kılıfın oluşturulması

Çağrı



- ▶ Ana menüde **MDI işletimi** seçeneğine dokununuz
- ▶ MDI işletiminin kullanıcı arayüzü görüntülenir

9.7.1 Bağlantı parçasının tanımlanması



▶ Durum çubuğunda **Aletler** öğesine dokunun

> **Aletler** diyalogu görüntülenir

▶ **Rayba** öğesine dokunun

▶ **Onayla** öğesine dokunun



> İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır

> **Aletler** diyalogu kapatılır



▶ Durum çubuğunda **Oluştur** öğesine dokunun

> Yeni bir tümce görüntülenir

▶ **Tümce tipi** açılır listesinden **Delme** tümce tipini seçin

> Ölçü bilgilerine uygun olarak aşağıdaki parametreleri girin:

■ **X koordinatı:** 95

■ **Y koordinatı:** 50

■ **Z koordinatı:** Delik delme

▶ NC kontrollü alet eksenini için aşağıdaki parametreleri girin:

■ **Z koordinatı:** -25

▶ Her girişi **RET** ile onaylayın

▶ Tümceyi düzenlemek için **END** öğesine dokunun

> Konumlandırma yardımı görüntülenir

> Simülasyon penceresi etkinleştirildiğinde konum ve hareket yolu görselleştirilir



9.7.2 Bağlantı parçasının zımparayla sürtülmesi



▶ Takım tezgahında mil $\varnothing 20$ mm H6 rayba yerleştirin

▶ NC kontrollü eksenler için cihazda veya takım tezgahında **NC BAŞLAT tuşuna** dokunun veya basın

▶ Cihazda mil devir sayısı olarak 250 1/dk. ayarlayın



▶ İşlemeye başlayın ve bunun için asistandaki talimatları izleyin

▶ **Kapat** öğesine dokunun

> İşleme sonlandırılır


> Asistan kapanır

> Bağlantı parçasını başarıyla oluşturduunuz



9.8 Referans noktası belirleme (elle işletim)

Delik çemberini ve delikli kemeri hizalamak için bağlantı parçasının daire merkezini referans noktası olarak belirlemeniz gerekir. Cihaz, referans noktasından yola çıkarak ilgili koordinat sistemi için tüm değerleri hesaplar. Referans noktasını HEIDENHAINKT 130 kenar sensörü ile belirleyebilirsiniz.

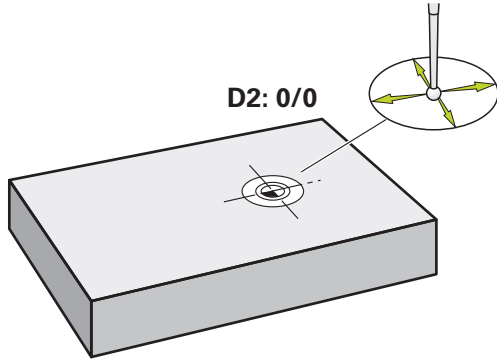

Şekil 36: Örnek malzeme – D2 referans noktasının belirlenmesi

Çağrı



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** üzerine dokunun
- Elle işletimle ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir

D2 referans noktasını tarayın



- ▶ Takım tezgahında HEIDENHAINKT 130 kenar sensörünü mile yerleştirin ve cihaza bağlayın
Diğer bilgiler: "Tarama sisteminin yapılandırılması", Sayfa 98
- ▶ Durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** ögesine dokunun



- ▶ Diyalogda **Daire merkezini belirle** ögesine dokunun
- **Alet seçin** diyalogu açılır
- ▶ **Alet seçin** diyalogunda **Tarama sistemini kullanın** seçeneğini etkinleştirin
- ▶ Asistandaki talimatları izleyin
- ▶ Kenar sensörünün kırmızı LED'i yanana kadar kenar sensörünü malzeme kenarına doğru hareket ettirin
- **Referans noktasını seçin** diyalogu açılır
- ▶ Kenar sensörün tekrar malzeme kenarından uzağa doğru hareket ettirin
- ▶ **Seçilen referans noktası** alanında referans noktası **1**'i seçin
- ▶ **Pozisyon değerleri ayarı** alanında X konum değeri ve Y konum değeri için **0** değerini girin ve **RET** ile onaylayın
- ▶ Asistanda **Onayla** ögesine dokunun
- Taranan koordinatlar referans noktası **1**'e devralınır




Referans noktasının etkinleştirilmesi

- ▶ Durum çubuğunda **Referans noktaları** öğesine dokunun
- > **Referans noktaları** diyalogu açılır
- ▶ Referans noktası **1** öğesine dokunun
- ▶ **Onayla** öğesine dokunun
- > Referans noktası belirlenir
- > Durum çubuğunda referans noktası için **1** görüntülenir



9.9 Delik çemberinin ve delik sırasının programlanması (programlama)

Delik çemberini ve delik sırasını programlama işletim türünde oluşturursunuz. Programı olası bir küçük seri üretiminde tekrar kullanabilirsiniz. Değerleri ölçülerin yer aldığı çizimden alabilir ve giriş alanlarına kaydedebilirsiniz.

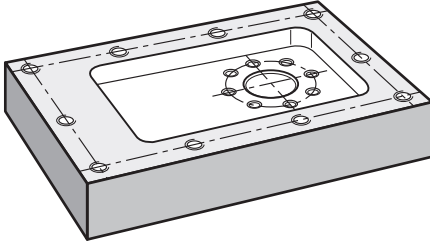

Şekil 37: Örnek malzeme – Delik çemberinin ve delik sırasının programlanması

Çağrı

- ▶ Ana menüde **Programlama** seçeneğine dokunun
- > Programlama ile ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir

9.9.1 Program başlığının oluşturulması



- ▶ Program yönetiminde **Yeni program oluşturma** öğesine dokunun
- > Bir diyalog açılır
- ▶ Diyalog içinde programın kaydedilmesini istediğiniz kayıt yerini seçin, ör. **Internal/Programs**
- ▶ Programın adını girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Düzenle** öğesine dokunun
- > Başlangıç tümcesi **Program başlığı** olan yeni bir program oluşturulur
- ▶ **İsim** alanına **Örnek** ismini girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Lineer değerler birimi** alanında **mm** ölçü birimini seçin
- > Programı başarıyla oluşturduunuz ve artık programlama işlemine başlayabilirsiniz

9.9.2 Aletin programlanması



- ▶ Alet çubuğunda **Tümce ekle** ögesine dokunun
- > Güncel konumun altında yeni bir tümce oluşturulur
- ▶ **Tümce tipi** açılır listesinde **Alet çağırımı** tümce tipini seçin



- ▶ **Aktif aletin numarası** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Matkap ucu 6,1** ögesine dokunun
- > İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır
- > **Aletler** diyalogu kapatılır



- ▶ Alet çubuğunda **Tümce ekle** ögesine dokunun
- > Güncel konumun altında yeni bir tümce oluşturulur
- ▶ **Tümce tipi** açılır listesinde **Mil devri** tümce tipini seçin
- ▶ **Mil devri** için **3000** değerini girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın

9.9.3 Delik çemberinin programlanması



- ▶ Alet çubuğunda **Tümce ekle** ögesine dokunun
- > Güncel konumun altında yeni bir tümce oluşturulur
- ▶ **Tümce tipi** açılır listesinden **Delik çemberi** blok tipini seçin
- ▶ Aşağıdaki değerleri girin:

- **Delik sayısı:** 8
- **X koordinatı merkez noktası:** 0
- **Y koordinatı merkez noktası:** 0
- **Yarıçap:** 25
- **Başlangıç açısı:** 0°
- **Açı adımı:** Tam daire
- **Derin:** -25

- ▶ NC kontrollü alet eksenini için ek olarak aşağıdaki parametreleri de girin:

- **Güvenli Yükseklik:** 10
- **Besleme:** 2000
- **Derin kesme beslemesi:** 600

- ▶ Girişleri her seferinde **RET** ile onaylayın
- ▶ Girişi sonlandırmak için **END** ögesine dokunun



- ▶ Program yönetiminde **Programı kaydet** ögesine dokunun
- > Program kaydedilir

9.9.4 Aletin programlanması



- ▶ Alet çubuğunda **Tümce ekle** ögesine dokunun
- > Güncel konumun altında yeni bir tümce oluşturulur
- ▶ **Tümce tipi** açılır listesinde **Alet çağırımı** tümce tipini seçin



- ▶ **Aktif aletin numarası** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Matkap ucu 5,0** ögesine dokunun
- > İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır
- > **Aletler** diyalogu kapatılır



- ▶ Alet çubuğunda **Tümce ekle** ögesine dokunun
- > Güncel konumun altında yeni bir tümce oluşturulur
- ▶ **Tümce tipi** açılır listesinde **Mil devri** tümce tipini seçin
- ▶ **Mil devri** için **3000** değerini girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın

9.9.5 Delik sırasının programlanması




- ▶ Alet çubuğunda **Tümce ekle** ögesine dokunun
- > Güncel konumun altında yeni bir tümce oluşturulur
- ▶ **Tümce tipi** açılır listesinde **Delik sırası** tümce tipini seçin
- ▶ Aşağıdaki değerleri girin:
 - **X koordinatı, 1. Delik:** -90
 - **Y koordinatı, 1. Delik:** -45
 - **Sıra başı delikler:** 4
 - **Delikler arası mesafe:** 45
 - **Açı:** 0°
 - **Derin:** -13
 - **Sıra sayısı:** 3
 - **Sıralar arası mesafe:** 45
 - **Dolum modu:** Delikli kemer
- ▶ NC kontrollü alet eksenini için ek olarak aşağıdaki parametreleri de girin:
 - **Güvenli Yükseklik:** 10
 - **Besleme:** 2000
 - **Derin kesme beslemesi:** 600
- ▶ Girişleri her seferinde **RET** ile onaylayın



- ▶ Program yönetiminde **Programı kaydet** ögesine dokunun
- > Program kaydedilir

9.9.6 Program akışının simüle edilmesi

Delik çemberini ve delik sırasını başarıyla programladıktan sonra oluşturulan programın akışını simülasyon penceresini kullanarak simüle edebilirsiniz.

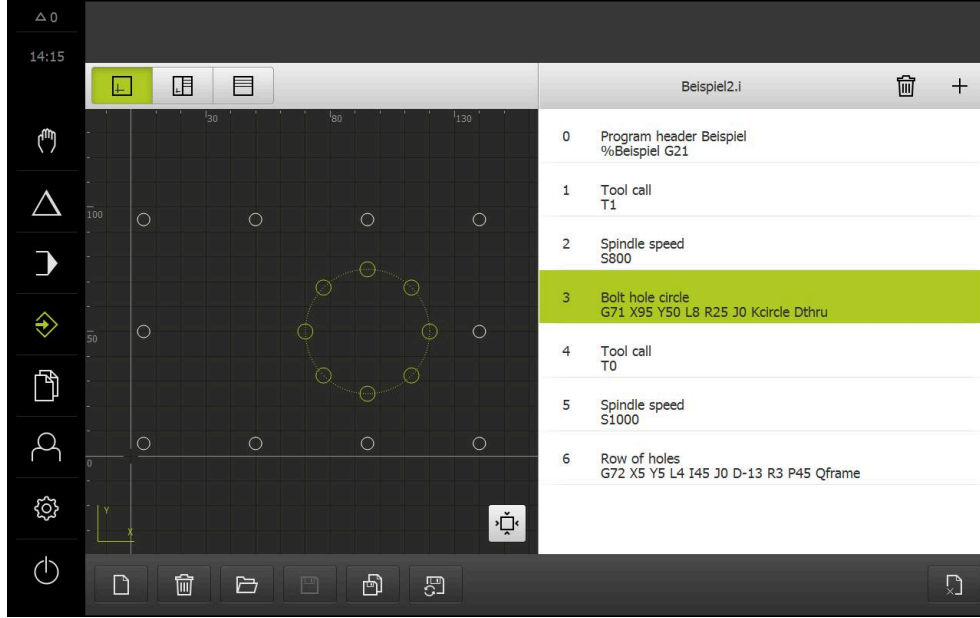


Şekil 38: Örnek malzeme - Simülasyon penceresi



- ▶ **Simülasyon penceresi** ögesine dokunun
- > Simülasyon penceresi görüntülenir
- ▶ Programdaki tüm tümcelerın üzerine sırayla dokunun
- > Üzerine dokunduğunuz düzenleme adımı simülasyon penceresinde renkli olarak gösterilir
- ▶ Görünümde programlama hatası olup olmadığını kontrol edin, ör. deliklerin üst üste gelmesi
- > Programlama hatası mevcut değilse delik çemberini ve delik sırasını oluşturabilirsiniz

9.10 Delik çemberinin ve delik sırasının oluşturulması (program akışı)

Delik çemberi ve delik sırası için münferit düzenleme adımlarını bir programda tanımladınız. Program akışında oluşturulan programın üzerinde çalışabilirsiniz.

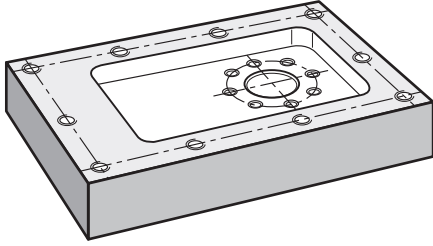

Şekil 39: Örnek malzeme – Delik çemberinin ve delik sırasının oluşturulması

9.10.1 Programın açılması



- ▶ Ana menüde **Program akışı** ögesine dokunun
- > Program akışının kullanıcı arayüzü gösterilir
- ▶ Program yönetimde **Programı aç** ögesine dokunun
- > Bir diyalog açılır
- ▶ Diyalogda **Internal/Programs** kayıt yerini seçin
- ▶ **Örnek.i** dosyasının üzerine dokunun
- ▶ **Aç** ögesine dokunun
- > Seçilen program açılır



9.10.2 Programın işlenmesi



- ▶ Takım tezgahında mile Ø 6,1 mm genişliğinde bir matkap ucu yerleştirin
- ▶ Program kumandasında **NC BAŞLAT** ögesine dokunun
- veya
- ▶ Takım tezgahında **NC BAŞLAT tuşuna** basın
- > Cihaz, programın alet çağrısı olan ilk tümceyi işaretler
- > Asistan ilgili talimatları gösterir



▶ İşlemeyi başlatmak için tekrar **NC BAŞLAT** ögesine dokunun
veya

- ▶ Takım tezgahında **NC BAŞLAT tuşuna** basın
- > Mil devir sayısı ayarlanır ve ilk işleme tümcesi olan delik çemberi işaretlenir
- > Delik çemberi işleme tümcesinin münferit adımları görüntülenir
- ▶ Ekseni hareket ettirmek için **NC BAŞLAT** ögesine dokunun

veya

- ▶ Takım tezgahında **NC BAŞLAT tuşuna** basın
- > Hareket gerçekleştirilir
- ▶ Gerekirse takım tezgahına bağlı olarak kullanıcı müdahalesini devreye sokun ör. delik açma sırasında Z eksenini manuel olarak hareket ettirme



- ▶ Delik çemberi işleme tümcesinin sonraki adımını **Devam** ile çağırın
- > Sonraki adım çağrılır
- ▶ Sonraki hareketi gerçekleştirmek için **NC BAŞLAT** ögesine dokunun

veya

- ▶ Takım tezgahında **NC BAŞLAT tuşuna** basın
- ▶ Asistandaki talimatları izleyin
- ▶ Delik çemberi işleme tümcesinin tüm adımlarını uyguladığınızda **Sonraki program adımı** ögesine dokunun
- > Sonraki delik sırası işleme tümcesi işaretlenir
- > Delik sırası işleme tümcesinin münferit adımları görüntülenir
- ▶ Takım tezgahında milin Ø 5,0 mm genişliğinde bir matkap ucu yerleştirin
- ▶ Delik sırası işleme tümcesi için işlemi tekrarlayın
- ▶ Delik sırasını deldikten sonra **Kapat** ögesine dokunun
- > İşleme sona erdirilir
- > Program sıfırlanır
- > Asistan kapatılır



10

Elle işletim

10.1 Genel bakış

Bu bölümde Elle işletim türünün özellikleri ve bu işletim türünü kullanarak malzemeyi nasıl kolayca işleyebileceğiniz açıklanmaktadır.

i Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.
Diğer bilgiler: "Genel kullanım", Sayfa 57

Kısa tanım

Ölçüm cihazlarının ölçekleri üzerindeki referans işaretlerinin aşılması mutlak konumun belirlenmesine olanak sağlar. Elle işletimde, referans işaretleri aramasından sonra malzemede çizime uygun işlemenin gerçekleştirilmesi için temel teşkil edecek referans noktalarını belirlersiniz.

i Cihazın MDI işletimi modunda kullanılabilmesi için elle işletimde referans noktalarının belirlenmesi şarttır.


i EnDat arabirimli seri ölçüm cihazlarında eksenler otomatik olarak referanslandığı için referans işareti arama yoktur.

Elle işletim adımlarının kolayca uygulanması için pozisyon ölçümü ve alet seçimi açıklanır.

Çağrı



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** üzerine dokunun
- ▶ Elle işletimle ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir

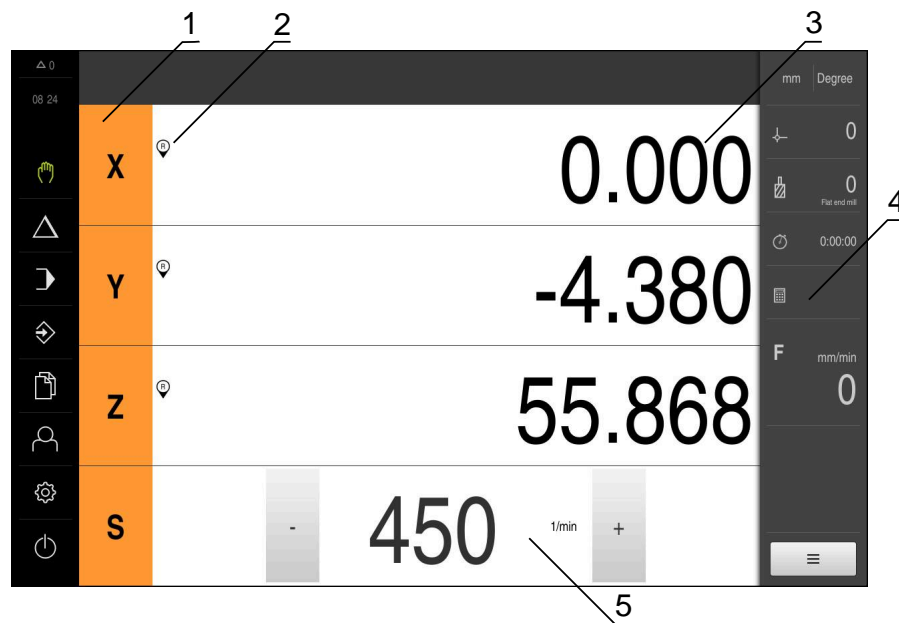

Şekil 40: Elle işletim menüsü

- 1 Eksen tuşu
- 2 Referans
- 3 Pozisyon göstergesi
- 4 Durum çubuğu
- 5 Mil devir sayısı (takım tezgahı)

10.2 Referans işareti araması uygulama

Referans işaretlerinin yardımıyla cihaz, ölçüm cihazındaki eksen pozisyonlarını makine ile eşleştirebilir.

Tanımlı bir koordinat sistemi tarafından ölçüm cihazı için referans işaretleri sunulmuyorsa ölçüm başlamadan önce bir referans işareti araması yapmalısınız.



Referans işareti arama işlemi cihazın başlatılmasından sonra devreye alınmışsa referans işareti arama işlemi başarıyla tamamlanana kadar cihazın tüm fonksiyonları bloke edilir.

Diğer bilgiler: "Referans işaretleri (Ölçme cihazı)", Sayfa 262



EnDat arabirimli seri ölçüm cihazlarında eksenler otomatik olarak referanslandığı için referans işareti arama yoktur.

Cihazda referans işareti araması devreye alınmışsa bir asistan, eksenlerin referans işaretlerinin aşılmasını talep eder.

- ▶ Oturum açma işleminden sonra asistandaki talimatları izleyin
- > Başarılı referans işareti aramasından sonra referans sembolü artık yanıp sönmez

Diğer bilgiler: "Pozisyon göstergesi kumanda elemanları", Sayfa 78

Diğer bilgiler: "Referans işareti aramanın açılması", Sayfa 114

Referans işareti aramasının manuel olarak başlatılması

Başlatma işleminden sonra referans işareti araması gerçekleştirilmezse referans işareti aramasını sonradan manuel olarak başlatabilirsiniz.



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** ögesine dokunun
- > Elle işletim için kullanıcı arayüzü gösterilir



- ▶ Durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** ögesine dokunun



- ▶ **Referans işaretleri** ögesine dokunun
- > Mevcut referans işaretleri silinir
- > Referans sembolü yanıp söner
- ▶ Asistandaki talimatları izleyin
- > Başarılı referans işareti aramasından sonra referans sembolü artık yanıp sönmez

10.3 Referans noktalarının tanımlanması

Elle işletimde bir malzemeye ilişkin referans noktalarını aşağıdaki yöntemler ile tanımlayabilirsiniz:

- Malzemenin HEIDENHAINKT 130 kenar sensörü ile taranması. Cihaz burada referans noktalarını otomatik olarak referans noktası tablosuna devralır.
- Malzemenin bir alet ile taranması ("kazınması"). Burada ilgili alet pozisyonunu referans noktası olarak tanımlamanız gerekir.
- Pozisyona hareket edin ve referans noktası olarak ayarlayın ya da pozisyon değerinin üzerine yazın



Referans noktası tablosundaki ayarlar kurulumu yapan kişi tarafından (**Setup**) önceden gerçekleştirilmiş olabilir.

Diğer bilgiler: "Referans noktası tablosunun oluşturulması", Sayfa 145



Bir alet ile tarama ("kazıma") sırasında cihaz, alet tablosunda kaydedilen parametreleri kullanır.

Diğer bilgiler: "Alet tablosunun oluşturulması", Sayfa 143


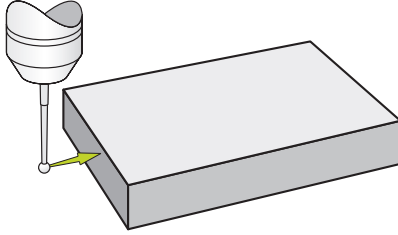
 
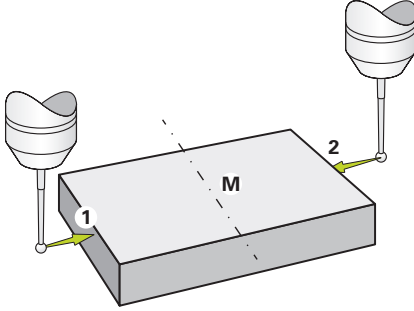

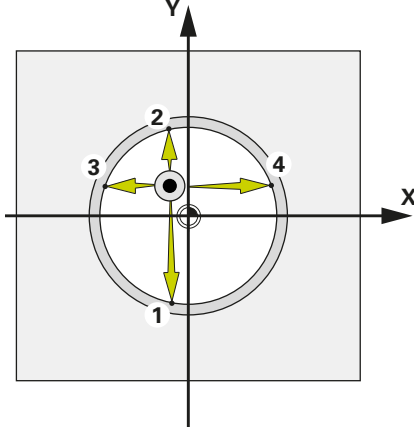
Ön koşul:

- Takım tezgahına bir malzemenin gerilerek sabitlenmiş olması
- Eksenler referanslandı

10.3.1 Referans noktalarını tarama fonksiyonları

Cihaz, referans noktalarının bir asistan ile tarama gerçekleştirilerek tanımlanmasını destekler.

Malzemenin taranması için cihaz aşağıdaki fonksiyonları sunar:

| Sembol | Fonksiyon | Şema |
|---|--|--|
|  | Malzeme kenarının taranması (1 tarama işlemi) |  |
|  | Malzeme orta çizgisinin belirlenmesi (2 tarama işlemi) |  |
|  | Daire formunun orta noktasının (delik veya silindir) belirlenmesi (alet ile 3 tarama işlemi, kenar sensörü ile 4 tarama işlemi) |  |

10.3.2 Referans noktalarını tarama veya kazıma



- ▶ Ana menüde **Elle işletim** öğesine dokunun
- > Elle işletim için kullanıcı arayüzü gösterilir
- ▶ Durum çubuğunda **Ek fonksiyonlar** öğesine dokunun



- ▶ Diyalogda **Tarama** altında istediğiniz fonksiyona dokunun, ör. **Kenar tarama**
- ▶ **Alet seçin** diyalogunda gerdirilen aleti seçin:
 - ▶ HEIDENHAINKT 130 kenar sensörü kullanılıyorsa: **Tarama sistemini kullanın** seçeneğini etkinleştirin
 - ▶ Bir alet kullanılıyorsa:
 - ▶ **Tarama sistemini kullanın** seçeneğini devre dışı bırakın
 - ▶ **Alet çapı giriş alanına** istediğiniz değeri girin veya
 - ▶ Alet tablosundan uygun aleti seçin







- ▶ Asistanda **Onayla** öğesine tıklayın
- ▶ Asistandaki talimatları izleyin
- ▶ Tarama çalışması adımlarında aşağıdakileri dikkate alın:
 - ▶ Kenar sensöründeki kırmızı LED yanana kadar kenar sensörünü malzeme kenarına doğru hareket ettirin veya
 - ▶ Aleti kazıncaya kadar malzeme kenarına doğru hareket ettirin
 - ▶ Asistandaki tüm çalışma adımlarını onaylayın
 - ▶ Son tarama işleminden sonra, kenar sensörünü veya aleti hareket ettirin
- > Son tarama işleminden sonra **Referans noktasını seçin** diyalogu görüntülenir
- ▶ **Seçilen referans noktası** giriş alanında istediğiniz referans noktasını seçin:
 - ▶ Mevcut bir referans noktasının üzerine yazmak için referans noktası tablosundan bir giriş seçin
 - ▶ Yeni bir referans noktası oluşturmak için referans noktası tablosunda henüz atanmamış bir numara girin
 - ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Pozisyon değerleri ayarı** giriş alanına istediğiniz değeri girin:
 - ▶ Ölçülen değeri devralmak için giriş alanını boş bırakın
 - ▶ Yeni bir değer tanımlamak için istediğiniz değeri girin
 - ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Asistanda **Onayla** öğesine tıklayın
- > Yeni koordinat referans noktası olarak alınır




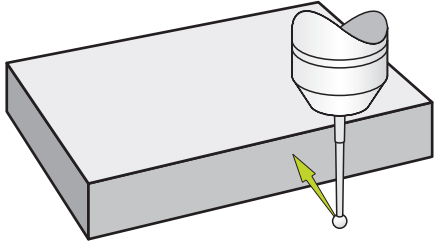
 
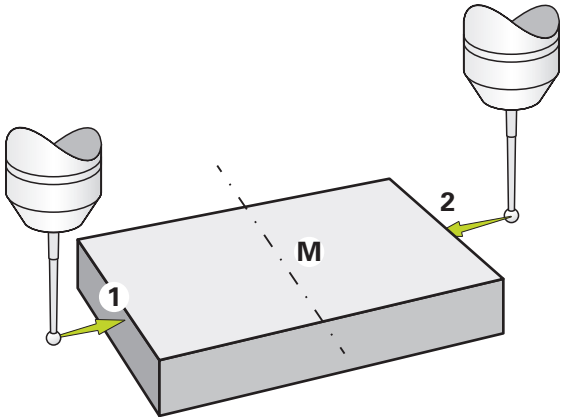
 
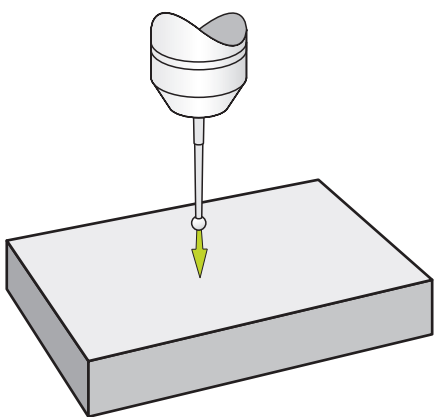
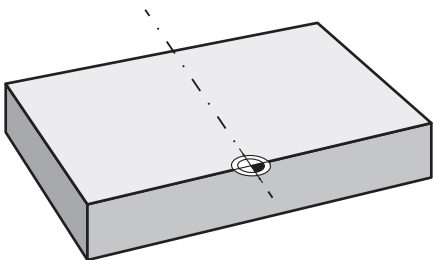
10.3.3 1. örnek: Referans noktasının köşesine ayarlanması

Referans noktasını malzemenin köşesine ayarlamak için şu tarama adımları gereklidir:
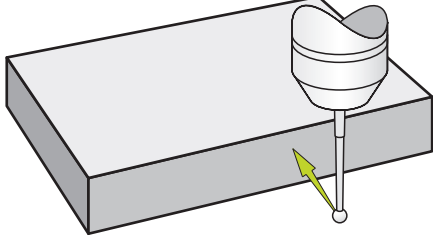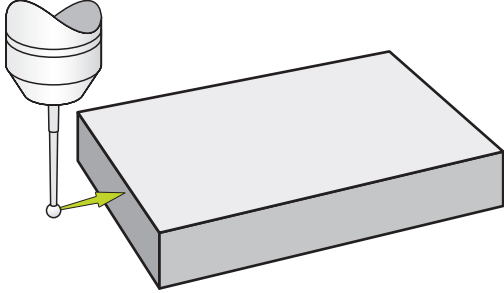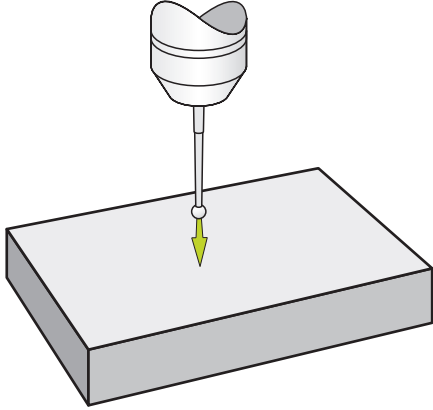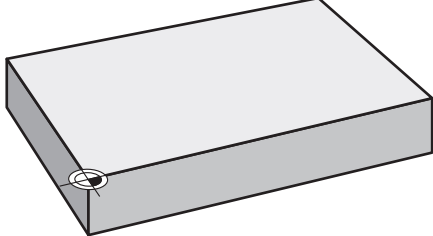
| Tarama fonksiyonu | Adımlar | Şekil |
|-------------------------------------|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ► Kenarı Y+ yönünde tarama |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ► Kenarı X+ yönünde tarama |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ► Kenarı Z- yönünde tarama |  |
| | ► Cihaz, referans noktasını malzemenin kenarına tanımlar |  |


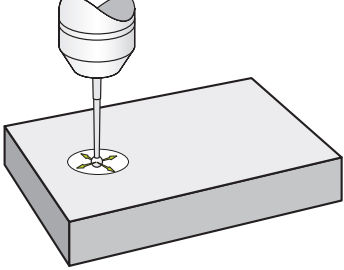

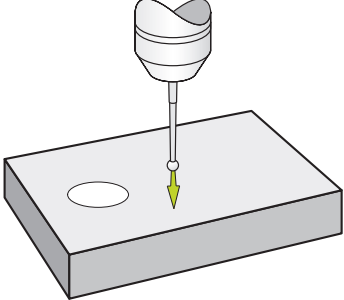
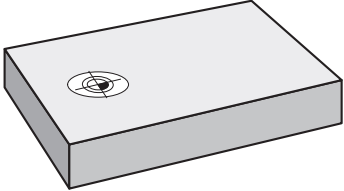
10.3.4 2. örnek: Referans noktasının kenarın ortasına ayarlanması

Referans noktasını malzemenin bir kenarının ortasına ayarlamak için şu tarama adımları gereklidir:

| Tarama fonksiyonu | Adımlar | Şekil |
|---|---|---|
|  | ► Kenarı Y+ yönünde tarama |  |
|  | ► Kenarları X+ ve X- yönünde tarama |  |
|  | ► Kenarı Z- yönünde tarama |  |
| | ► Cihaz, referans noktasını malzeme kenarının ortasına tanımlar |  |


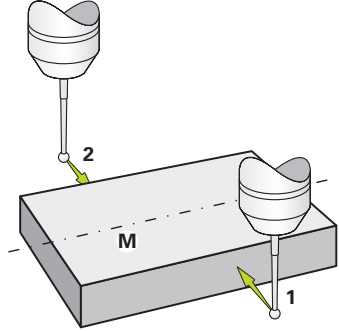
 
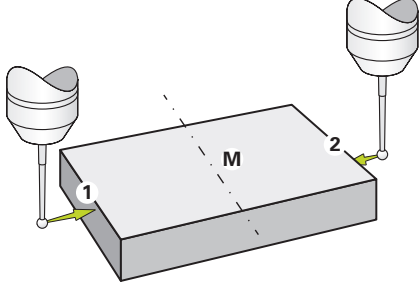

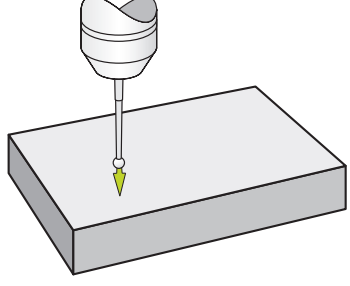
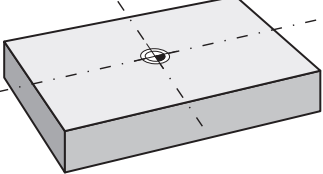
10.3.5 3. örnek: Referans noktasının daire merkez noktası olarak ayarlanması

Referans noktasını malzemenin daire merkez noktası olarak ayarlamak için şu tarama adımları gereklidir:

| Tarama fonksiyonu | Adımlar | Şekil |
|---|---|---|
|  | ► Deliği dört noktada tarama |  |
|  | ► Kenarı Z- yönünde tarama |  |
| | > Cihaz, referans noktasını malzeme deliğinin ortasına tanımlar |  |

10.3.6 4. örnek: Referans noktasının malzemenin ortasına ayarlanması

Referans noktasını malzemenin ortasına ayarlamak için şu tarama adımları gereklidir:

| Tarama fonksiyonu | Adımlar | Şekil |
|---|--|--|
|  | ► Kenarları Y+ ve Y- yönünde tarama |  |
|  | ► Kenarları X+ ve X- yönünde tarama |  |
|  | ► Kenarı Z- yönünde tarama |  |
| | ► Cihaz, referans noktasını malzemenin ortasına tanımlar |  |

10.3.7 Pozisyonun referans noktası olarak belirlenmesi

İşlemeyi kolayca yürütmek için güncel konumu referans noktası olarak kullanabilir ve basit konum hesaplamaları yapabilirsiniz.

Ön koşul:

- Takım tezgahına bir malzemenin gerilerek sabitlenmiş olması
- Eksenler referanslandı



Referans işaretlerinin bulunduğu bir sistemde, referans noktalarının sıfırlanması ve oluşturulması sadece önceden referanslama ile mümkündür.

Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra referanslama olmasaydı bu referans noktaları anlaşılabilir olmazdı. Ayrıca referans noktası tablosu referanslanmadığında geçerliliğini kaybeder çünkü kaydedilen noktalar doğru bir şekilde hareket ettirilemez.

Diğer bilgiler: "Referans işareti araması uygulama", Sayfa 173

Güncel konumun referans noktası olarak belirlenmesi



- ▶ İsteddiğiniz konuma hareket edin
- ▶ **Eksen tuşunu** basılı tutun
- > Referans tablosundaki güncel referans noktasının yerine güncel konum yazılır
- > Aktif referans noktası yeni değer olarak devralınır
- ▶ İsteddiğiniz işlemi gerçekleştirin

Güncel konuma ait konum değerlerinin tanımlanması



- ▶ İsteddiğiniz konuma hareket edin
- ▶ Çalışma alanında **eksen tuşu** veya pozisyon değerine dokunun
- ▶ İsteddiğiniz konum değerini girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- > Konum değeri, güncel konum değeri olarak devralınır
- > Girilen konum değeri güncel konum ile bağlanır ve referans noktası tablosunda güncel referans noktasının üzerine yazılır
- > Aktif referans noktası yeni değer olarak devralınır
- ▶ İsteddiğiniz işlemi gerçekleştirin

10.4 Aletlerin oluşturulması

Elle işletimde kullanılan aletleri alet tablosunda oluşturabilirsiniz.



Alet tablosundaki ayarlar, kurulumu gerçekleştiren kişi tarafından (**Setup**) önceden yapılmış olabilir.

Diğer bilgiler: "Alet tablosunun oluşturulması", Sayfa 143

- Takım tezgahına bir malzemenin gerilerek sabitlenmiş olması
- Eksenler referanslandı



- ▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun
- > **Aletler** diyalogu görüntülenir



- ▶ **Tabloyu açın** ögesine dokunun
- > **Alet tablosu** diyalogu görüntülenir



- ▶ **Ekle** ögesine dokunun
- ▶ **Alet tipi** giriş alanına bir ad girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Giriş alanlarına art arda dokunun ve ilgili değerleri girin
- ▶ Gerekirse seçim menüsünden ölçüm birimini değiştirin
- > Girilen değerler dönüştürülür
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- > Tanımlanan alet, alet tablosuna eklenir



- ▶ Bir alet kaydını yanlışlıkla değiştirilmeye veya silmeye karşı kilitlemek için alet girişinin arkasındaki **Kilitle** ögesine dokunun



- > Sembol değişir ve giriş korunur



- ▶ **Kapat** ögesine dokunun
- > **Alet tablosu** diyalogu kapatılır

10.5 Aletin seçilmesi

Durum çubuğunda güncel olarak seçilen alet görüntülenir. Buradan istediğiniz aleti seçebileceğiniz alet tablosuna da erişim sağlayabilirsiniz. İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır.

Cihazda, çizim ölçülerinin doğrudan girilmesine olanak veren bir alet yarıçapı düzeltme fonksiyonu mevcuttur. Bu durumda cihaz işleme sırasında alet yarıçapı kadar uzayan (R+) veya kısalan (R-) bir yolu otomatik olarak gösterir.



Alet tablosundaki ayarlar, kurulumu gerçekleştiren kişi tarafından (**Setup**) önceden yapılmış olabilir.

Diğer bilgiler: "Alet tablosunun oluşturulması", Sayfa 143



▶ Durum çubuğunda **Aletler** ögesine dokunun

> **Aletler** diyalogu görüntülenir

▶ İsteddiğiniz alete dokunun



▶ **Onayla** ögesine dokunun

> İlgili alet parametreleri cihaz tarafından otomatik olarak devralınır

> Seçilen alet, durum çubuğunda görüntülenir

▶ İsteddiğiniz aleti takım tezgahına monte edin

11

MDI işletimi

11.1 Genel bakış

Bu bölümde, MDI işletimi (Manuel Veri Girişi) işletim türü ve bu işletim türünde işleme adımlarını tekil bloklar halinde nasıl yürüteceğiniz açıklanmaktadır.



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

Diğer bilgiler: "Genel kullanım", Sayfa 57

Kısa tanım

MDI işletimi her seferinde sadece tek bir işleme tümcesini yürütmenize olanak verir. Girilecek değerleri, kesin boyutların yer aldığı üretime yönelik çizimden doğrudan giriş alanlarına devralabilirsiniz.



Cihazın MDI işletiminde kullanılabilmesi için elle işletimde referans noktalarının belirlenmesi şarttır.

Diğer bilgiler: "Referans noktalarının tanımlanması", Sayfa 174

MDI işletiminin fonksiyonları verimli bir ısmarlama üretimin yapılmasına olanak sağlar. Küçük seriler için işletim adımlarını programlama işletim türünde programlayabilir ve bu işletim adımlarını daha sonra program akışı işletim türünde yeniden kullanabilirsiniz.

Diğer bilgiler: "Programlama ", Sayfa 207

Diğer bilgiler: "Program akışı ", Sayfa 199


Çağrı



- ▶ Ana menüde **MDI işletimi** ögesine dokununuz



- ▶ Durum çubuğunda **Oluştur** ögesine dokunun
- MDI işletiminin kullanıcı arayüzü görüntülenir

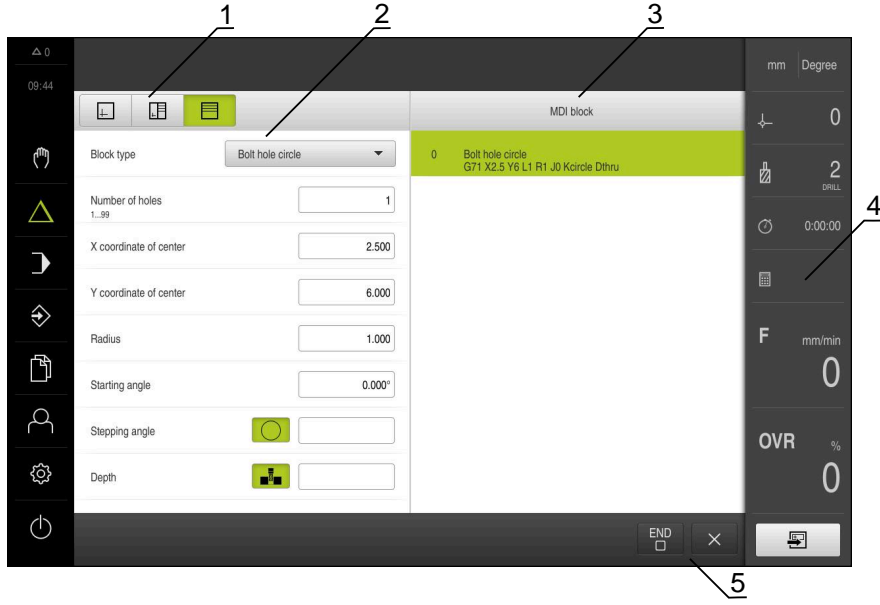

Şekil 41: MDI işletimi menüsü

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Takım parametresi
- 3 MDI tümcesi
- 4 Durum çubuğu
- 5 Takım aletleri

11.2 Tümce tipleri

MDI işletimindeki düzenlemeler için aşağıdaki tümce tiplerini kullanabilirsiniz:


- Konumlandırma fonksiyonları
- İşleme örneği

11.2.1 Konumlandırmalar

Konumlandırma için konum değerlerini manuel olarak tanımlayabilirsiniz. Bağlı takım tezgahının yapılandırmasına göre bu konumlara otomatik olarak hareket edilmesini sağlayabilir veya hareketleri kendiniz gerçekleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki parametreler mevcuttur:

Pozisyonlandırma tümce tipi

| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| R0 | Alet yarıçapı düzeltmesi kapalı (standart ayar) |
| R+ | Pozitif alet yarıçapı düzeltmesi, hareket yolu alet yarıçapı kadar uzatılır (dış kontur) |
| R- | Negatif alet yarıçapı düzeltmesi, hareket yolu alet yarıçapı kadar kısaltılır (iç kontur) |
| I | Artan pozisyon değeri, güncel pozisyonu referans alır |
|  | Pozisyon değeri belirtilmeden delme (sadece elle kumanda edilen Z eksenini için) |

11.2.2 İşleme örneği

Karmaşık formları işlemek için farklı işleme desenleri tanımlayabilirsiniz. Cihaz belirtilen bilgilere göre ilgili işleme deseni geometrisini hesaplar ve bu işleme deseni isteğe bağlı olarak simülasyon penceresinde görselleştirilebilir.

Tüm işleme örnekleri, sadece Z eksenini dikey olduğunda geçerlidir. Alet eksenleri döndürülmüş olduğu sürece işleme örneklerindeki bilgiler geçerli olmaz.



Bir işleme desenini tanımlayabilmeniz için öncelikle

- alet tablosunda uygun bir alet tanımlamanız
- ve durum çubuğundan aleti seçmeniz gerekir


Diğer bilgiler: "Alet tablosunun oluşturulması", Sayfa 143



Gerçek pozisyon

Farklı tümce tiplerinin giriş alanlarına güncel eksen pozisyonunu devralır


Delme tümcesi

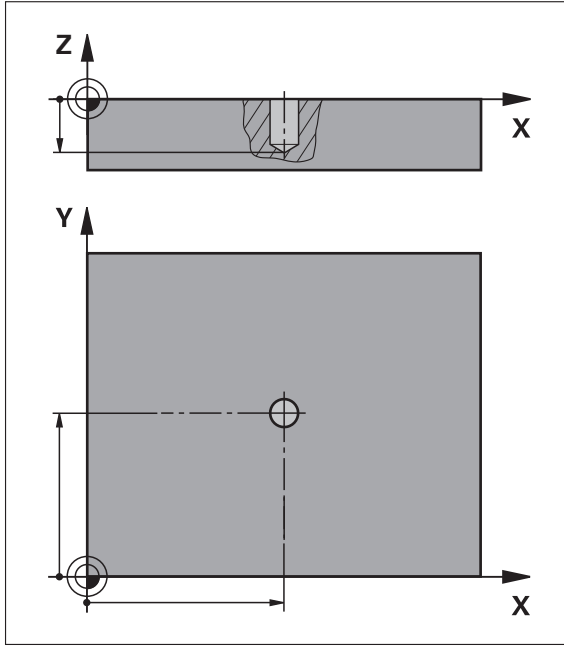



Şekil 42: Delme tümcesinin şematik gösterimi

| Parametre | Açıklama |
|---------------------|--|
| X | Delğin X düzlemindeki merkez noktası |
| Y | Delğin Y düzlemindeki merkez noktası |
| Derinl | Z düzleminde delme için son derinlik Varsayılan: Delme (NC kontrollü Z eksenini için mevcut değildir) |
| Güvenli Yükseklik | Alet eksenini başlangıç derinliği (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Besleme | Alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Derin kesme besleme | Derinlik sevki için alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |

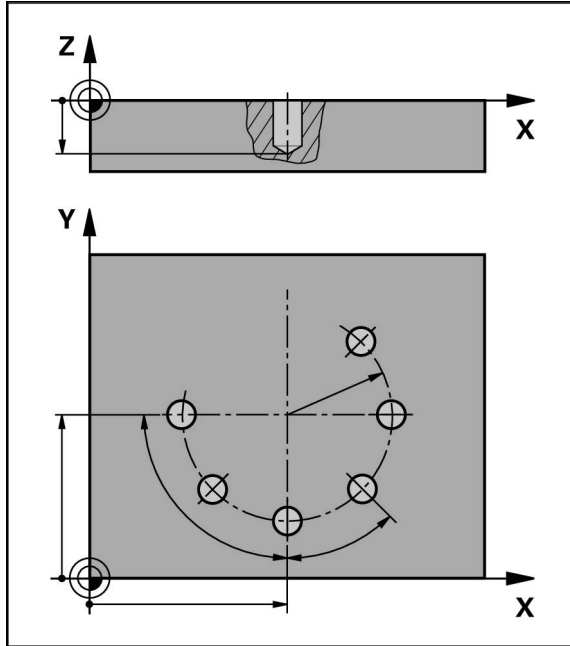
Delik eğrisi tümcesi




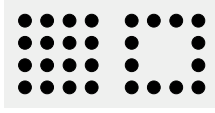
Şekil 43: Delik çemberi tümcesinin şematik gösterimi

| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Delik sayısı | Delik sayısı |
| X koordinatı merkez noktası | Delik eğrisinin X düzlemindeki merkez noktası |
| Y koordinatı merkez noktası | Delik eğrisinin Y düzlemindeki merkez noktası |
| Yarıçap | Delik eğrisi yarıçapı |
| Başlangıç açısı | Delik eğrisindeki 1. deliğin açısı |
| Açı adımı | Daire segmentinin açısı Varsayılan: Delik çemberi |
|  | |
| Derinl | Z düzleminde delme için son derinlik Varsayılan: Delikleri delme (NC kontrollü Z eksenini için kullanılamaz) |
|  | |
| Güvenli Yükseklik | Alet ekseninde frezeleme için başlangıç derinliği (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Besleme | Alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Derin kesme beslemesi | Derinlik sevki için alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |


Delik sırası tümcesi

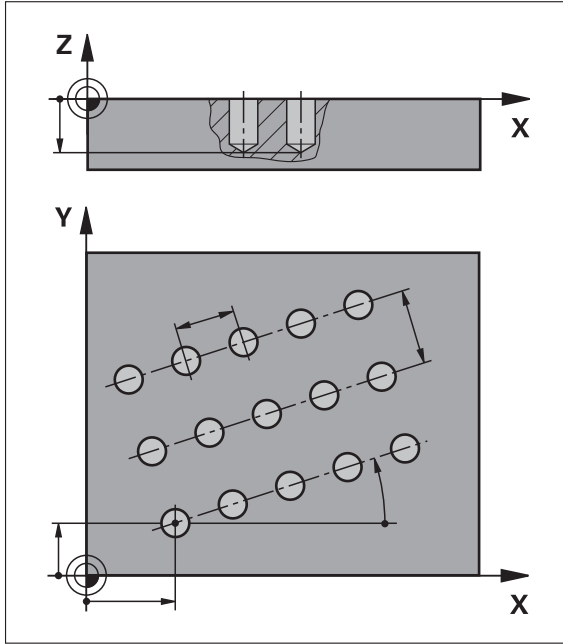

Şekil 44: Delik sırası tümcesinin şematik gösterimi

| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| X koordinatı, 1. Delik | Delik sırasının X düzlemindeki 1. deliği |
| Y koordinatı, 1. Delik | Delik sırasının Y düzlemindeki 1. deliği |
| Sıra başı delikler | Her bir delik sırasındaki delik sayısı |
| Delikler arası mesafe | Delik sırasındaki her bir delik arasındaki mesafe veya kayma |
| Açı | Delik sırasının dönme açısı |
| Derinl | Z düzleminde delme için son derinlik Varsayılan: Delikleri delme (NC kontrollü Z eksenini için kullanılamaz) |
|  | |
| Sıra sayısı | Delik desenindeki delik sırası sayısı |
| Sıralar arası mesafe | Her bir delik sırasının birbirine olan mesafesi |
| Dolum modu | Deliklerin dağılımı ■ Tüm delikler ■ Delikli kemer |
|  | |
| Güvenli Yükseklik | Alet ekseninde frezeleme için başlangıç derinliği (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Besleme | Alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Derin kesme beslemesi | Derinlik sevki için alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |

Dikdörtgen cep tümcesi

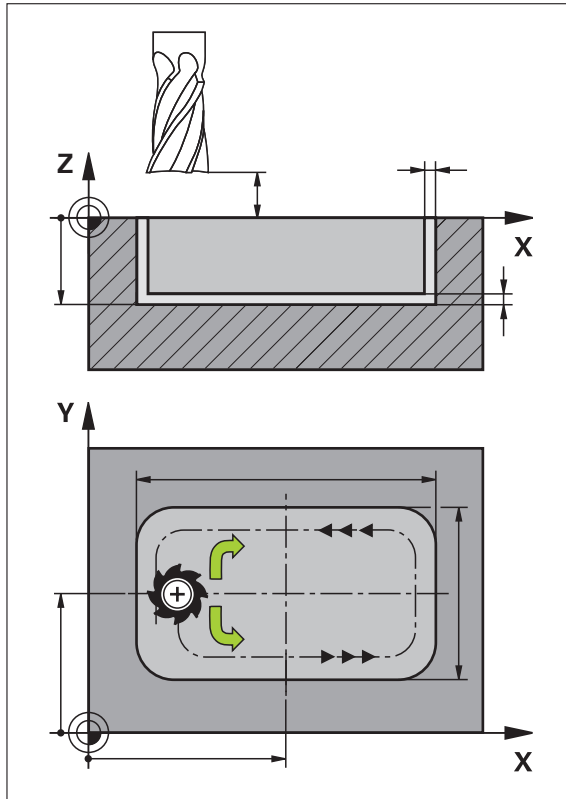

Şekil 45: Dikdörtgen cep tümcesinin şematik gösterimi

| Parametre | Açıklama |
|------------------------------------|--|
| Çalışma türü | Dikdörtgen cebi oluşturmak istediğiniz çalışma türü: <ul style="list-style-type: none"> ■ Komple işleme (kumlama ve perdahlama) ■ Kumlama işlemi ■ Perdahlama işlemi |
| Güvenli Yükseklik | Malzemenin üzerinde azami hız ile hareket edilebilecek Z düzlemi; NC kontrollü alet ekseninin başlangıç ve bitiş pozisyonlarına karşılık gelir |
| Derinl | Alet ekseninde frezeleme için hedef derinlik Varsayılan: Delme (NC kontrollü Z eksenini kullanılamaz) |
| X koordinatı merkez noktası | Dikdörtgen cebin X düzlemindeki merkez noktası |
| Y koordinatı merkez noktası | Dikdörtgen cebin Y düzlemindeki merkez noktası |
| X kenar uzunluğu | Dikdörtgen cebin X eksenindeki uzunluğu |
| Y kenar uzunluğu | Dikdörtgen cebin Y eksenindeki uzunluğu |

| Parametre | Açıklama |
|---|--|
| Yön  | Dikdörtgen cebin boşaltılacağı yön (saat yönünde veya saat yönünün tersinde) Varsayılan: Saat yönünün tersinde |
| Perdahlama ölçüsü | Perdahlama ölçüsü, dikdörtgen cebin etrafında bırakılacak ve nihayet son çalışma adımında çıkarılacak olan malzemedir |
| Hat örtüşmesi 0,0001 x R ... 1,4100 x R | Hat örtüşmesi, bir işleme düzlemi boşaltılırken aletin önceden frezelenen hattın ne kadar üstüne bindiğini gösteren değerdir Varsayılan: 0,5 |
| Başlangıç derinliği | Alet ekseninde frezeleme için başlangıç derinliği (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Besleme derinliği | Alet eksenini sevk derinliği (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Derinlik perdahlama ölçüsü | Derinlik perdahlama ek ölçüsü, dikdörtgen cebin alt kısmında bırakılacak ve son çalışma adımında çıkarılacak olan malzemedir. Derinlik perdahlama ek ölçüsü ayarlanmadığında yan perdahlama ek ölçüsünün değeri kullanılır (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Freze beslemesi | Frezeleme sırasındaki alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Derin kesme beslemesi | Derinlik sevkini için alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |

Bir dikdörtgen cebin MDI işletimi ve program akışı işletim türlerinde işlenmesi için aşağıdakiler geçerlidir:

- Başlangıç pozisyonuna hareket etme işlemi güvenli bir yükseklikte ve hızlı bir hareketle gerçekleştirilir
- Bir hedef derinlik tanımlanmışsa işlemenin sonunda **Güvenli Yükseklik** pozisyonuna gelinir

Dikdörtgen cebi işleme türleri

Üç çalışma türü arasından seçim yapabilirsiniz:

- Eksiksiz işleme
- Kumlama işlemi
- Perdahlama işlemi

Eksiksiz işleme (kumlama işlemi ve perdahlama işlemi)



- Her düzlemde, girilen **Perdahlama ölçüsü** değerinde boşaltılır
- **Perdahlama ölçüsü** değerine bağlı olarak hedef kontura perdahlanır

Dikdörtgen cep şu şekilde oluşturulur:

- 1. düzlemi kumlayın ve perdahlayın
- 2 ... n. düzlemi kumlayın ve perdahlayın + zemini perdahlayın

Kumlama işlemi



- Her düzlemde, girilen **Perdahlama ölçüsü** veya **Derinlik perdahlama ölçüsü** dışında boşaltılır

Perdahlama işlemi



- **Perdahlama ölçüsü** değerine bağlı olarak hedef kontura perdahlanır
- Son perdahlama işleminde dikdörtgen cebin zemini hedef derinliğe perdahlanır

11.3 Tümcelerin uygulanması

Bir konumlandırma fonksiyonu veya bir işleme deseni seçebilir ve bu tümceyi uygulayabilirsiniz.



Onay sinyalleri eksikse devam etmekte olan program durur ve makinenin tahrikleri durdurulur.

Daha fazla bilgi: Makinenin üreticisine ait dokümantasyon

Tümcelerin uygulanması



- ▶ Durum çubuğunda **Oluştur** ögesine dokunun
- > Yeni bir tümce görüntülenir

veya

- > En son programlanan MDI tümcesi parametreler ile birlikte yüklenir

- ▶ **Tümce tipi** açılır listesinde istediğiniz tümce tipini seçin
- ▶ Tümce tipine bağlı olarak ilgili parametreleri tanımlayın



- ▶ Güncel eksen pozisyonunu devralmak için ilgili giriş alanlarında **Gerçek pozisyonu devral** ögesine dokunun

- ▶ Her girişi **RET** ile onaylayın



- ▶ Tümceyi düzenlemek için **END** ögesine dokunun
- > Konumlandırma yardımı görüntülenir

- > Simülasyon penceresi etkinse güncel tümce görselleştirilir

- > Tümceye bağlı olarak bir kullanıcı müdahalesi gerekli olabilir, buna ilişkin talimat asistan tarafından görüntülenir


- ▶ Asistandaki talimatları izleyin



- ▶ NC kontrollü eksenler için cihazda veya takım tezgahında **NC BAŞLAT tuşuna** dokunun veya basın



- ▶ çok kademeli tümcelerde asistan içinde **Sonraki** ile bir sonraki talimata atlayın


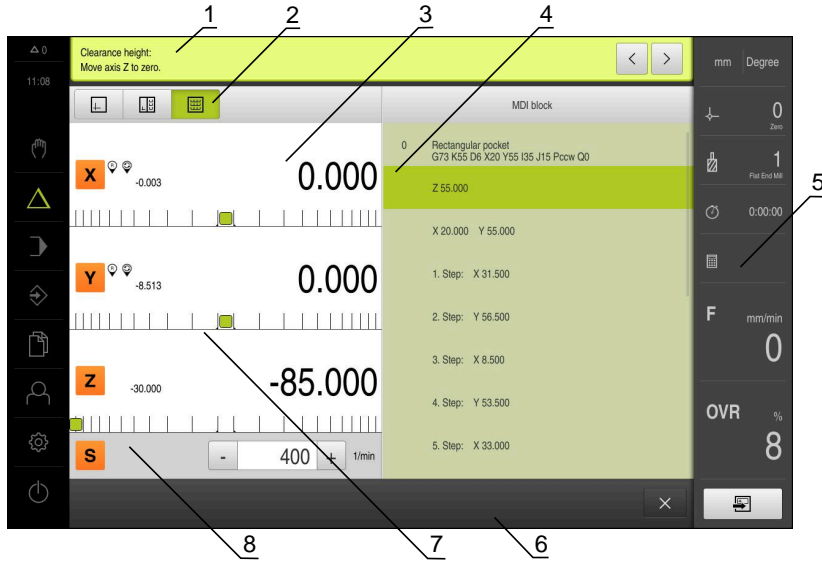



Şekil 46: MDI işletim türünde tümce örneği

- 1 Asistan
- 2 Görünüm çubuğu
- 3 Kalan yol göstergesi
- 4 MDI tümcesi
- 5 Durum çubuğu
- 6 NC BAŞLAT düğmesi
- 7 Konumlandırma yardımı
- 8 Mil devir sayısı (takım tezgahı)

11.4 Simülasyon penceresinin kullanılması


İsteğe bağlı simülasyon penceresinde, seçilen bir tümcenin görselini görebilirsiniz. Görünüm çubuğunda aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
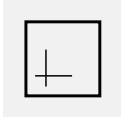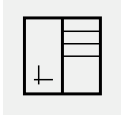
| Kumanda elemanı | Fonksiyon |
|---|--|
|  | Grafik Simülasyonun ve tümcelerin gösterimi |
|  | Grafik pozisyonu Simülasyonun, parametrelerin (gerekirse uygulama sırasındaki pozisyon değerlerinin) ve tümcelerin gösterimi |
|  | Konum Parametrelerin (gerekirse uygulama sırasındaki pozisyon değerlerinin) ve tümcelerin gösterimi |

11.4.1 Kontur görünümü olarak gösterim

Simülasyon penceresinde bir kontur görünümü gösterilir. Kontur görünümü, aletin hassas şekilde konumlandırılabilmesine veya çalışma düzleminde kontur takibine yardımcı olur.

Kontur görünümünde aşağıdaki renkler (standart değerler) kullanılır:

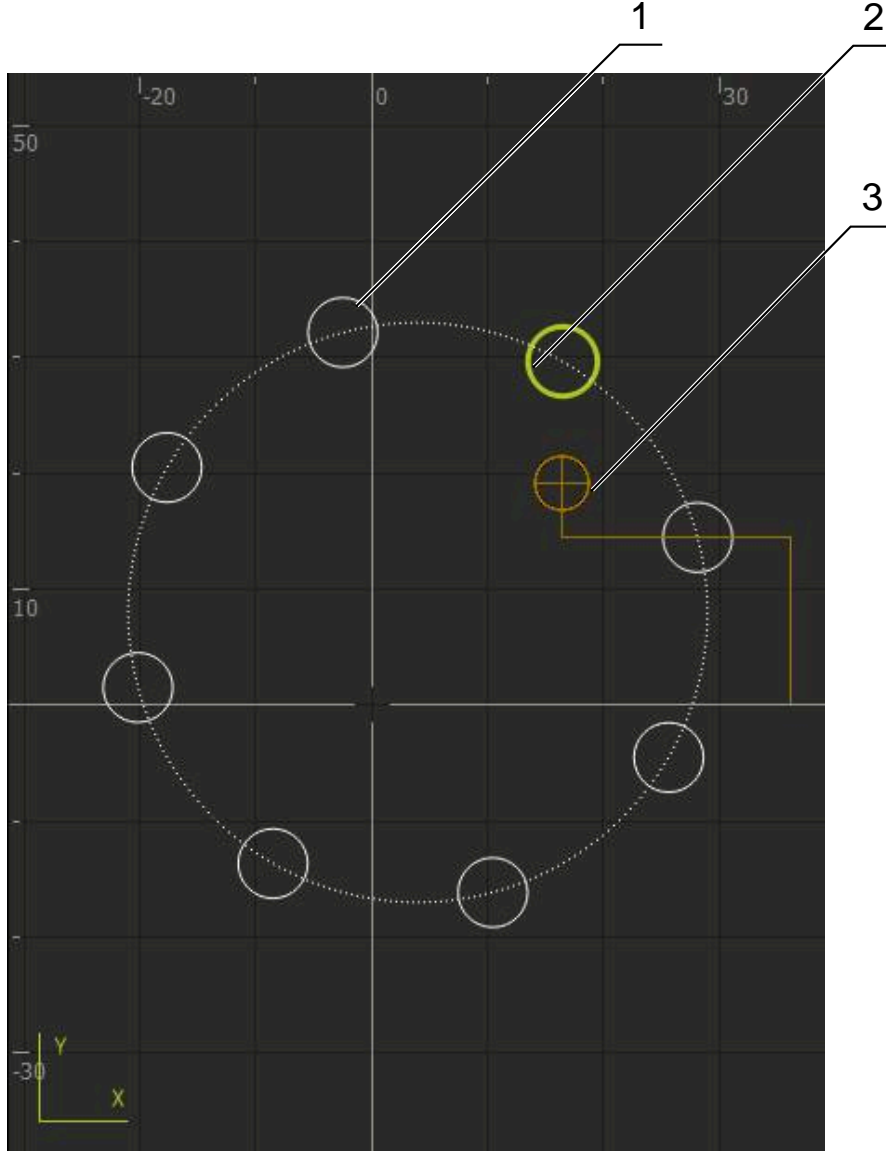

Şekil 47: Kontur görünümlü simülasyon penceresi

- 1 İşleme deseni (beyaz)
- 2 Güncel tümce veya işleme pozisyonu (yeşil)
- 3 Alet konturu, alet pozisyonu ve alet izi (turuncu)

Simülasyon penceresinin etkinleştirilmesi




- ▶ **Grafik pozisyonu** öğesine dokunun
- ▶ Güncel işaretli tümce için simülasyon penceresi görüntülenir
- ▶ Simülasyon penceresini büyütmek için görünüm çubuğundaki **Grafik** öğesine dokunun
- ▶ Parametre görünümü gizlenir ve simülasyon penceresi büyütülür



11.5 Konumlandırma yardımı ile çalışma

Bir sonraki nominal pozisyona konumlandırma sırasında cihaz size grafiksel bir konumlandırma yardımı görüntüleyerek destek sağlar ("sıfıra hareket etme"). Cihaz eksenlerin altında bir ölçek görüntüleyerek bunu sıfıra hareket ettirmenizi sağlar. Grafiksel konumlandırma yardımı olarak, aletteki hedef pozisyonunu simgeleyen bir kare işaret kullanılır.

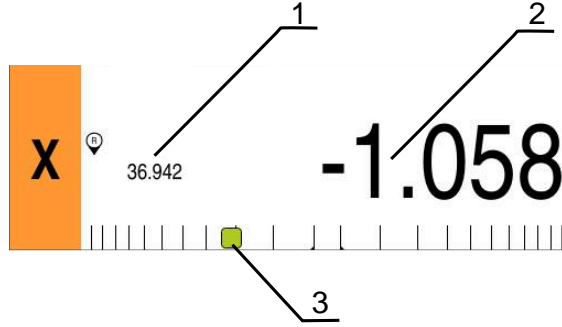

Şekil 48: Grafiksel konumlandırma yardımı bulunan Pozisyonla kalan mesafe görünümü

- 1 Gerçek değer
- 2 Kalan yol
- 3 Konumlandırma yardımı

Alet ortası, nominal pozisyonun ± 5 mm'lik alanındayken, konumlandırma yardımı ölçek boyunca hareket eder. Ayrıca aşağıdaki gibi bir renk değişikliği gerçekleşir:

| Konumlandırma yardımı gösterimi | Anlamı |
|---------------------------------|---|
| Kırmızı | Alet ortası, nominal pozisyondan uzağa hareket eder |
| Yeşil | Alet ortası, nominal pozisyon yönünde hareket eder |

11.6 Ölçü faktörü uygulanması


Bir veya daha çok eksen için bir ölçü faktörü etkinleştirilmişse bir bloğun uygulanması sırasında bu ölçü faktörü kaydedilen nominal pozisyonla çarpılır. Böylece bir bloğu yansıtabilir veya ölçeklendirebilirsiniz.

Bir ölçü faktörünü hızlı erişim menüsünde etkinleştirebilirsiniz.

Diğer bilgiler: "Hızlı erişim menüsündeki ayarların uyarlanması", Sayfa 82


Örnek:

Aşağıdaki MDI tümcesi programlanır:

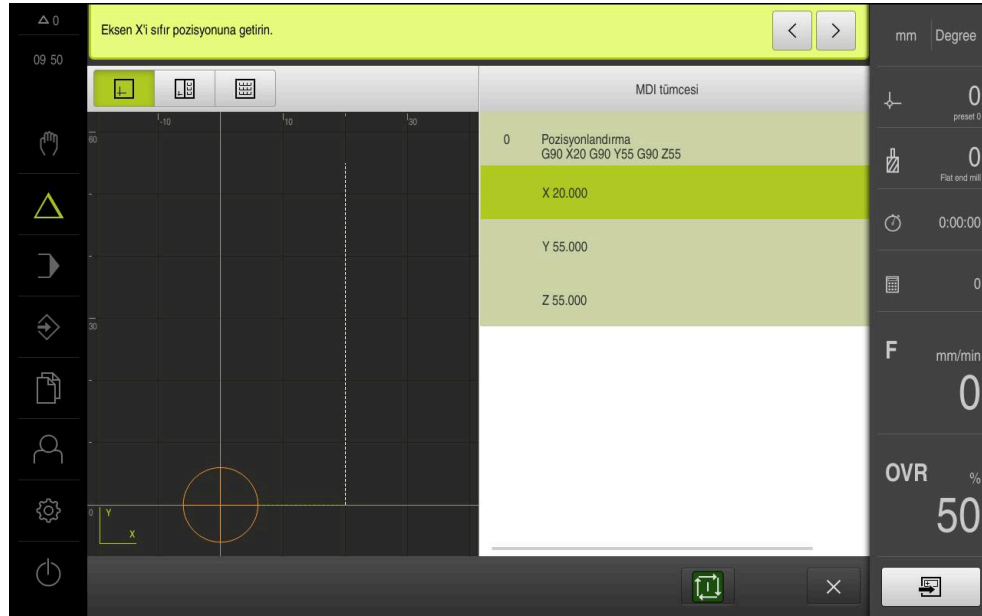

Şekil 49: Örnek – MDI tümcesi

X eksenini için Ölçü faktörü olarak -0,5 etkinleştirildi. Bu nedenle aşağıdaki MDI tümcesi uygulanır:

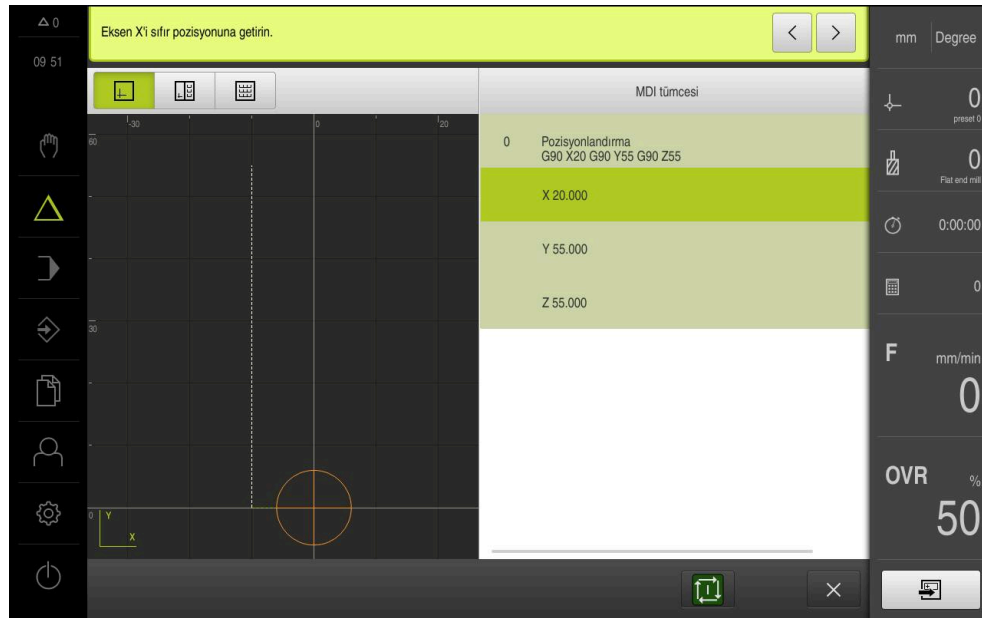

Şekil 50: Örnek – Ölçü faktörü ile bir MDI tümcesinin uygulanması



Seçilen alet ile hesaplanan ölçülere ulaşamıyorsa bloğun uygulanması iptal edilir.



bloğun uygulanması sırasında ölçü faktörü değiştirilemez.

12

Program akışı

12.1 Genel bakış

Bu bölümde Program akışı işletim türünün özellikleri ve önceden oluşturulmuş bir programı bu işletim türünde nasıl yürüteceğiniz açıklanmaktadır.



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

Diğer bilgiler: "Genel kullanım", Sayfa 57

Kısa tanım

Program akışı işletim türünde, önceden oluşturulmuş bir programı parça üretimi için kullanırsınız. Burada programı değiştiremezsiniz ancak münferit adım moduyla program akışı üzerinde kontrol olanağına sahip olursunuz.

Diğer bilgiler: "Münferit adım modunda ", Sayfa 202

Program akışının yürütülmesi takım tezgahına ve cihaz sürümüne bağlıdır:

- Takım tezgahı NC kontrollü eksenlere sahipse ve cihazda POSITIP 8000 NC1 yazılım seçeneği mevcutsa konumlandırma parametreleri doğrudan takım tezgahına aktarılır.
Münferit adımlar takım tezgahındaki NC BAŞLAT tuşu üzerinden başlatılır.
- Takım tezgahı NC kontrollü eksenlere sahip değilse konumlandırmaları el çarklarını veya elle yönlendirme tuşlarını kullanarak manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekir.

Bir program işlenirken her bir program adımı boyunca asistan yardımıyla yönlendirme sağlanır. İsteğe bağlı simülasyon penceresi, hareket ettirmeniz gereken eksenler için grafiksel konumlandırma yardımcıdır.

Çağrı



- Ana menüde **Program akışı** ögesine dokunun
- > Program akışının kullanıcı arayüzü gösterilir



- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Durum çubuğu
- 3 Program kumandası
- 4 Mil devir sayısı (takım tezgahı)
- 5 Program yönetimi

12.2 Programın kullanılması

Cihaz, tümcelerin olduğu yüklenmiş programı ve varsa tümceler münferit çalışma adımlarını görüntüler.




Onay sinyalleri eksikse devam etmekte olan program durur ve makinenin tahrikleri durdurulur.

Daha fazla bilgi: Makinenin üreticisine ait dokümantasyon

Önkoşul:

- Uygun bir malzeme ve alet gerdirilerek sabitlendi
- *.i tipinde bir program dosyası yüklendi

Diğer bilgiler: "Programların yönetilmesi", Sayfa 206

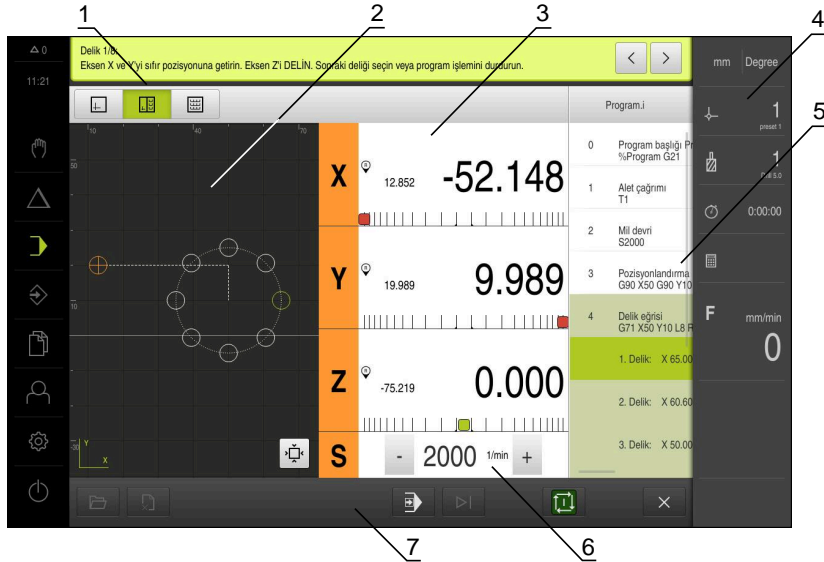

Şekil 51: Program akışı işletim türünde bir program örneği

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Simülasyon penceresi (isteğe bağlı)
- 3 Kalan yol göstergesi
- 4 Alet çubuğu
- 5 Program tümceleri
- 6 Mil devir sayısı (takım tezgahı)
- 7 Program yönetimi

12.2.1 Programın işlenmesi

NC kontrollü eksenler ve POSITIP 8000 NC1 yazılım seçeneği ile



Programda **Besleme** tümcesi bulunmuyorsa cihaz, menüsünde belirlenmiş olan maksimum makine hızlarını kullanır.

Diğer bilgiler: "Özel ayarlar", Sayfa 255

- ▶ Takım tezgahında NC BAŞLAT tuşuna basın
- Cihaz programın ilk tümcesini işaretler
- ▶ Takım tezgahında tekrar NC BAŞLAT tuşuna basın
- Tümceye bağlı olarak bir kullanıcı müdahalesi gerekli olabilir. Asistan ilgili talimatı gösterir
Böylece ör. bir alet çağrısı sırasında mil otomatik olarak durdurulur ve ilgili aletin değiştirilmesi talep edilir
- ▶ Ör. işleme desenleri gibi çok kademeli tümcelerde **Devam** ile bir sonraki talimata atlayın
- ▶ Tümce için asistandaki talimatları takip edin



Kullanıcı eylemi bulunmayan tümceler (ör. Referans noktasının belirlenmesi) otomatik olarak işlenir.

- ▶ Diğer tümcelerin işlenmesi için de her seferinde NC BAŞLAT tuşuna basın

Manuel takım tezgahları ile



- ▶ Program kumandasında NC BAŞLAT ögesine dokunun
- Cihaz programın ilk tümcesini işaretler
- ▶ Program kumandasında tekrar NC BAŞLAT ögesine dokunun
- Tümceye bağlı olarak bir kullanıcı müdahalesi gerekli olabilir. Asistan ilgili talimatı gösterir
Böylece ör. bir alet çağrısı sırasında mil otomatik olarak durdurulur ve ilgili aletin değiştirilmesi talep edilir
- ▶ Ör. işleme desenleri gibi çok kademeli tümcelerde **Devam** ile bir sonraki talimata atlayın
- ▶ Tümce için asistandaki talimatları takip edin



Kullanıcı eylemi bulunmayan tümceler (ör. Referans noktasının belirlenmesi) otomatik olarak işlenir.

- ▶ Diğer tümcelerin işlenmesi için de her seferinde NC BAŞLAT ögesine dokunun



Münferit adım modunda



- ▶ Münferit adım modunu etkinleştirmek için program kumandasında **Münferit adım** ögesine dokunun
- Program, münferit adım modu etkinken (kullanıcı eylemi olmayan tümceler de dahil olmak üzere) program kumandasındaki her tümceden sonra durur

12.2.2 Program tümcelerinin kumanda edilmesi

Münferit tümceleri kumanda etmek veya atlamak için bir program içinde ilgili tümceden bir ileri atlayabilirsiniz. Programda geri atlamak mümkün değildir.



- ▶ Program kumandasında **Sonraki program adımı** ögesine dokunun
- > Her seferinde bir sonraki tümce işaretlenir

12.2.3 İşlemenin iptal edilmesi

Bir hatayla veya sorunlarla karşılaştığınızda programın işlenmesini iptal edebilirsiniz. İşleme iptal edildiğinde alet pozisyonu ve milin devir sayısı değiştirilmez.






Güncel tümcede bir geçiş hareketi gerçekleştiriliyorsa işlemeyi iptal edemezsiniz.



- ▶ Program yönetiminde **Programı durdur** ögesine dokunun
- > İşleme sonlandırılır

12.2.4 Simülasyon penceresinin kullanılması


İsteğe bağlı simülasyon penceresinde, seçilen bir tümcenin görselini görebilirsiniz. Görünüm çubuğunda aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
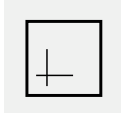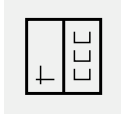
| Kumanda elemanı | Fonksiyon |
|---|--|
|  | Grafik Simülasyonun ve tümcelerin gösterimi |
|  | Grafik pozisyonu Simülasyonun, pozisyon değerlerinin ve tümcelerin gösterimi |
|  | Konum Pozisyon değerlerinin ve tümcelerin gösterimi |

Kontur görünümü olarak gösterim

Simülasyon penceresinde bir kontur görünümü gösterilir. Kontur görünümü, aletin hassas şekilde konumlandırılabilmesine veya çalışma düzleminde kontur takibine yardımcı olur.

Kontur görünümünde aşağıdaki renkler (standart değerler) kullanılır:

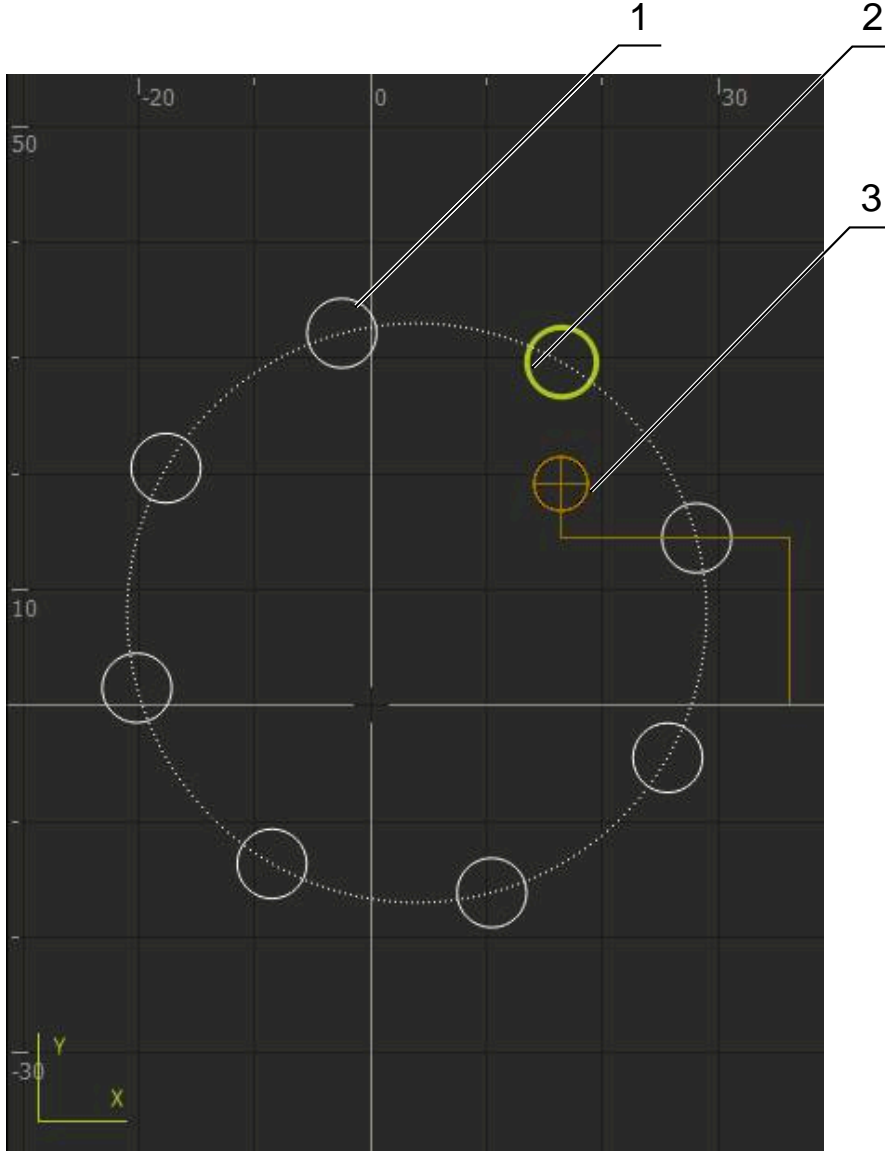

Şekil 52: Kontur görünümlü simülasyon penceresi

- 1 İşleme deseni (beyaz)
- 2 Güncel tümce veya işleme pozisyonu (yeşil)
- 3 Alet konturu, alet pozisyonu ve alet izi (turuncu)



Kontur görünümünde kullanılacak renkleri ve çizgi kalınlıklarını ayarlayabilirsiniz.

Diğer bilgiler: "Simülasyon penceresi", Sayfa 235

Simülasyon penceresinin etkinleştirilmesi



- ▶ **Grafik pozisyonu** öğesine dokunun
- Güncel işaretli tümce için simülasyon penceresi görüntülenir



- ▶ Simülasyon penceresini büyütmek için görünüm çubuğundaki **Grafik** öğesine dokunun
- Parametre görünümü gizlenir ve simülasyon penceresi büyütülür

Kontur görünümünün uyarlanması



- ▶ **Ayrıntılı görünüm** öğesine dokunun
- Ayrıntılı görünümde alet hattı ve güncel olarak işaretli tümceye yönelik olası işleme pozisyonları görüntülenir



- ▶ **Genel bakış** öğesine dokunun
- Genel bakışta malzemenin tamamı görüntülenir

12.2.5 Ölçü faktörü uygulanması

Bir veya daha çok eksen için bir ölçü faktörü etkinleştirilmişse bir bloğun uygulanması sırasında bu ölçü faktörü kaydedilen nominal pozisyonla çarpılır. Böylece bir bloğu yansıtabilir veya ölçeklendirebilirsiniz.

Bir ölçü faktörünü hızlı erişim menüsünde etkinleştirebilirsiniz.

Diğer bilgiler: "Hızlı erişim menüsündeki ayarların uyarlanması", Sayfa 82




Seçilen alet ile hesaplanan ölçülere ulaşamıyorsa bloğun uygulanması iptal edilir.



bloğun uygulanması sırasında ölçü faktörü değiştirilemez.

12.2.6 Mil devir sayısının ayarlanması

Bağlı takım tezgahı yapılandırmasına bağlı olarak mil devir sayısını kumanda edebilirsiniz.

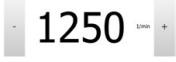- 
- ▶ Gerekirse mil devir sayısı göstergesinden giriş alanına geçiş yapmak için göstereyi sağa çekin
 - > **Mil devir sayısı** giriş alanı görüntülenir
 - ▶ + veya - seçeneklerine dokunarak veya bunları basılı tutarak mili istenen devir sayısına ayarlayın
- veya
- ▶ **Mil devir sayısı** giriş alanına dokunun
 - ▶ İstenilen değeri girin
 - ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
 - > Girilen mil devir sayısı cihaz tarafından nominal değer olarak alınır ve kumanda edilir
 - ▶ Mil devir sayısı göstergesine dönmek için giriş alanını sola çekin



Mil devir sayısı giriş alanına üç saniye boyunca herhangi bir giriş yapılmazsa cihaz güncel mil devir sayısı göstergesine geri döner.

12.3 Programların yönetilmesi

Bir programın işlenmesi için *.i tipindeki program dosyalarını açmanız gerekir.



Programlar için standart kayıt yeri **Internal/Programs** bölümüdür.

12.3.1 Programın açılması



- ▶ Program yönetimde **Programı aç** ögesine dokunun
- ▶ Diyalogda kayıt yerini seçin, ör. **Internal/Programs** veya USB yığınsal bellek
- ▶ Dosyanın bulunduğu klasöre dokunun
- ▶ Dosyaya dokunun
- ▶ **Aç** ögesine dokunun
- > Seçilen program yüklenir

12.3.2 Programın kapatılması



- ▶ Program yönetimde **Programı kapat** ögesine dokunun
- > Açılmış durumdaki program kapatılır

13

Programlama

13.1 Genel bakış

Bu bölümde Programlama işletim türü, bu işletim türünde yeni programları nasıl oluşturacağınız ve mevcut programları nasıl düzenleyeceğiniz açıklanmaktadır.



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

Diğer bilgiler: "Genel kullanım", Sayfa 57

Kısa tanım

Cihaz tekrar eden görevler için programları kullanır. Bir programın oluşturulması için konumlandırma ve makine fonksiyonları gibi çeşitli tümceler tanımlanır; birden çok tümcenin birbirini izlemesi sonucu program ortaya çıkar. Cihaz bir programda maks. 100 tümce kaydeder.



Programlama için cihazın takım tezgahına bağlanması gerekli değildir.




Programlamada daha iyi bir genel bakış için bunu POSITIP 8000 Demo yazılımı ile gerçekleştirebilirsiniz. Oluşturulan programları dışa aktarabilir ve cihaza yükleyebilirsiniz.

Çağrı



- ▶ Ana menüde **Programlama** seçeneğine dokununuz
- > Programlama ile ilgili kullanıcı arayüzü gösterilir

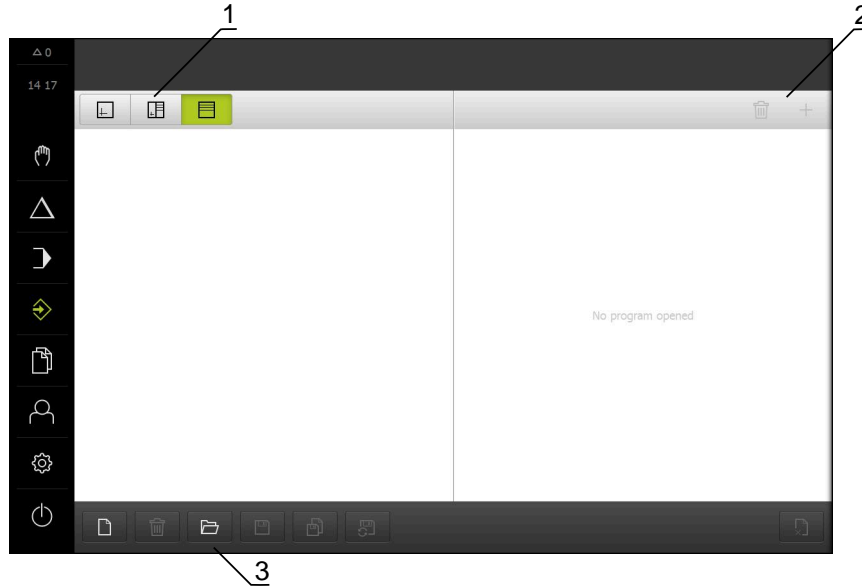

Şekil 53: Programlama menüsü

- 1 Görünüm çubuğu
- 2 Araç çubuğu
- 3 Program yönetimi



Durum çubuğu ve opsiyonel OEM çubuğu **Programlama** menüsünde bulunmaz.

13.2 Tümce tipleri

Programlama için aşağıdaki tümce tiplerini kullanabilirsiniz:


- Konumlandırma fonksiyonları
- Koordinat sistemi değişimi (referans noktası)
- Makine fonksiyonları
- İşleme örneği

13.2.1 Konumlandırmalar

Konumlandırma için konum değerlerini manuel olarak tanımlayabilirsiniz. Bağlı takım tezgahının yapılandırmasına göre bu konumlara otomatik olarak hareket edilmesini sağlayabilir veya hareketleri kendiniz gerçekleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki parametreler mevcuttur:

Pozisyonlandırma tümce tipi


| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| R0 | Alet yarıçapı düzeltmesi kapalı (standart ayar) |
| R+ | Pozitif alet yarıçapı düzeltmesi, hareket yolu alet yarıçapı kadar uzatılır (dış kontur) |
| R- | Negatif alet yarıçapı düzeltmesi, hareket yolu alet yarıçapı kadar kısaltılır (iç kontur) |
| I | Artan pozisyon değeri, güncel pozisyonu referans alır |
|  | Pozisyon değeri belirtilmeden delme (sadece elle kumanda edilen Z eksenini için) |

13.2.2 Koordinat sistemleri

Bir koordinat sisteminin değiştirilmesi için referans noktası tablosundan referans noktalarını çağırabilirsiniz. Çağırma işleminin ardından seçilen referans noktasının koordinat sistemi kullanılır.

Diğer bilgiler: "Referans noktalarının tanımlanması", Sayfa 174

Referans nok tümce tipi

| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Referans noktası numarası | Referans noktası tablosundan kimlik İsteğe bağlı: Referans noktası tablosundan seçim |
|  | |

13.2.3 Makine fonksiyonları

Malzeme işleme için makine fonksiyonlarını çağırabilirsiniz.

Mevcut fonksiyonlar bağlı takım tezgahının yapılandırmasına bağlıdır. Aşağıdaki tümceler ve parametreler mevcuttur:

| Tümce tipi | Parametre/tanımlama |
|----------------|--|
| Mil devri | Alet milinin devir sayısı |
| Besleme | Alet eksen hızı (NC kontrollü eksen) |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>i Programda Besleme tümcesi bulunmuyorsa cihaz, menüsünde belirlenmiş olan maksimum makine hızlarını kullanır. Diğer bilgiler: "Özel ayarlar", Sayfa 255</p> </div> |
| Alet çağırımı | Aletin numarası İsteğe bağlı: Alet tablosundan seçim Diğer bilgiler: "Aletin seçilmesi", Sayfa 183 Alet çağırısının işlenmesi sırasında mil otomatik olarak durdurulur ve kullanıcıdan ilgili aleti değiştirmesi talep edilir. |
| M Fonksiyonu | M fonksiyonunun numarası İsteğe bağlı: Fonksiyon tablosundan seçim |
| Bekleme süresi | İşleme adımları arasındaki zaman aralığı |

13.2.4 İşleme örneği


Karmaşık formları işlemek için farklı işleme desenleri tanımlayabilirsiniz. Cihaz belirtilen bilgilere göre ilgili işleme deseni geometrisini hesaplar ve bu işleme deseni isteğe bağlı olarak simülasyon penceresinde görselleştirilebilir.

Tüm işleme örnekleri, sadece Z eksen dikey olduğunda geçerlidir. Alet eksenleri döndürülmüş olduğu sürece işleme örneklerindeki bilgiler geçerli olmaz.

i Bir işleme desenini tanımlayabilmeniz için öncelikle

- alet tablosunda uygun bir alet tanımlamanız
- ve durum çubuğundan aleti seçmeniz gerekir


Diğer bilgiler: "Alet tablosunun oluşturulması", Sayfa 143

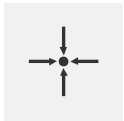

Gerçek pozisyon

Farklı tümce tiplerinin giriş alanlarına güncel eksen pozisyonunu devralır


Delme tümcesi

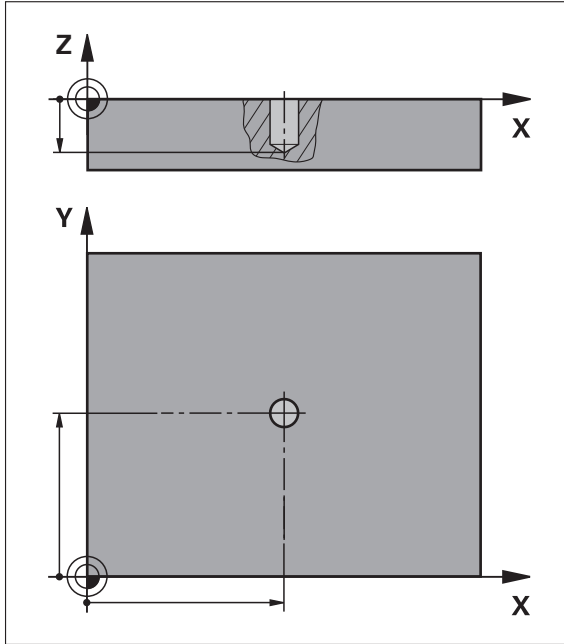

Şekil 54: Delme tümcesinin şematik gösterimi

| Parametre | Açıklama |
|---------------------|--|
| X | Delğin X düzlemindeki merkez noktası |
| Y | Delğin Y düzlemindeki merkez noktası |
| Derinl | Z düzleminde delme için son derinlik Varsayılan: Delme (NC kontrollü Z eksenini için mevcut değildir) |
| Güvenli Yükseklik | Alet eksenini başlangıç derinliği (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Besleme | Alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Derin kesme besleme | Derinlik sevki için alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |

Delik eğrisi tümcesi

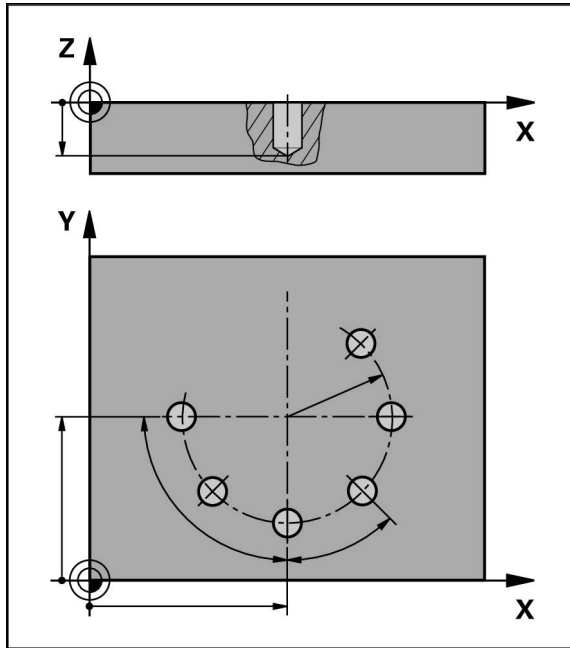


Şekil 55: Delik çemberi tümcesinin şematik gösterimi


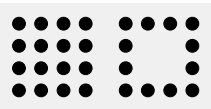
| Parametre | Açıklama |
|-----------------------------|---|
| Delik sayısı | Delik sayısı |
| X koordinatı merkez noktası | Delik eğrisinin X düzlemindeki merkez noktası |
| Y koordinatı merkez noktası | Delik eğrisinin Y düzlemindeki merkez noktası |
| Yarıçap | Delik eğrisi yarıçapı |
| Başlangıç açısı | Delik eğrisindeki 1. deliğin açısı |
| Açı adımı | Daire segmentinin açısı Varsayılan: Delik çemberi |
| Derinl | Z düzleminde delme için son derinlik Varsayılan: Delikleri delme (NC kontrollü Z eksenini için kullanılamaz) |
| Güvenli Yükseklik | Alet ekseninde frezeleme için başlangıç derinliği (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Besleme | Alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Derin kesme beslemesi | Derinlik sevki için alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |




Delik sırası tümcesi

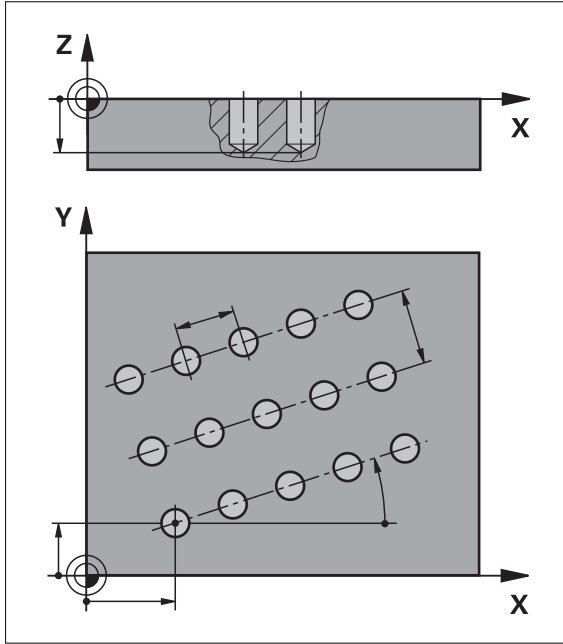

Şekil 56: Delik sırası tümcesinin şematik gösterimi


| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| X koordinatı, 1. Delik | Delik sırasının X düzlemindeki 1. deliği |
| Y koordinatı, 1. Delik | Delik sırasının Y düzlemindeki 1. deliği |
| Sıra başı delikler | Her bir delik sırasındaki delik sayısı |
| Delikler arası mesafe | Delik sırasındaki her bir delik arasındaki mesafe veya kayma |
| Açı | Delik sırasının dönme açısı |
| Derinl | Z düzleminde delme için son derinlik Varsayılan: Delikleri delme (NC kontrollü Z eksenini için kullanılamaz) |
|  | |
| Sıra sayısı | Delik desenindeki delik sırası sayısı |
| Sıralar arası mesafe | Her bir delik sırasının birbirine olan mesafesi |
| Dolum modu | Deliklerin dağılımı ■ Tüm delikler ■ Delikli kemer |
|  | |
| Güvenli Yükseklik | Alet ekseninde frezeleme için başlangıç derinliği (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Besleme | Alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Derin kesme beslemesi | Derinlik sevki için alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |

Dikdörtgen cep tümcesi

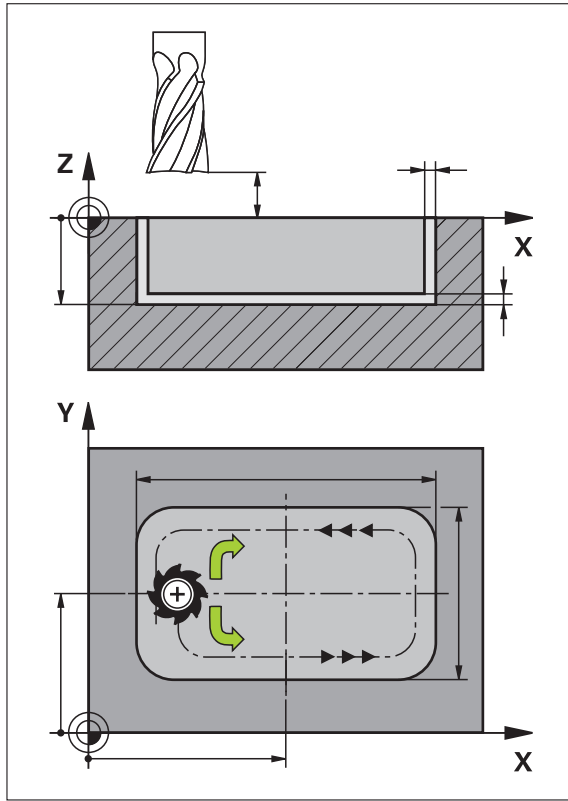

Şekil 57: Dikdörtgen cep tümcesinin şematik gösterimi

| Parametre | Açıklama |
|------------------------------------|--|
| Çalışma türü | Dikdörtgen çebi oluşturmak istediğiniz çalışma türü: <ul style="list-style-type: none"> ■ Komple işleme (kumlama ve perdahlama) ■ Kumlama işlemi ■ Perdahlama işlemi |
| Güvenli Yükseklik | Malzemenin üzerinde azami hız ile hareket edilebilecek Z düzlemi; NC kontrollü alet ekseninin başlangıç ve bitiş pozisyonlarına karşılık gelir |
| Derinl | Alet ekseninde frezeleme için hedef derinlik Varsayılan: Delme (NC kontrollü Z eksenini kullanılamaz) |
| X koordinatı merkez noktası | Dikdörtgen çebin X düzlemindeki merkez noktası |
| Y koordinatı merkez noktası | Dikdörtgen çebin Y düzlemindeki merkez noktası |
| X kenar uzunluğu | Dikdörtgen çebin X eksenindeki uzunluğu |
| Y kenar uzunluğu | Dikdörtgen çebin Y eksenindeki uzunluğu |

| Parametre | Açıklama |
|---|--|
| Yön  | Dikdörtgen cebin boşaltılacağı yön (saat yönünde veya saat yönünün tersinde) Varsayılan: Saat yönünün tersinde |
| Perdahlama ölçüsü | Perdahlama ölçüsü, dikdörtgen cebin etrafında bırakılacak ve nihayet son çalışma adımında çıkarılacak olan malzemedir |
| Hat örtüşmesi 0,0001 x R ... 1,4100 x R | Hat örtüşmesi, bir işleme düzlemi boşaltılırken aletin önceden frezelenen hattın ne kadar üstüne bindiğini gösteren değerdir Varsayılan: 0,5 |
| Başlangıç derinliği | Alet ekseninde frezeleme için başlangıç derinliği (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Besleme derinliği | Alet eksenini sevk derinliği (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Derinlik perdahlama ölçüsü | Derinlik perdahlama ek ölçüsü, dikdörtgen cebin alt kısmında bırakılacak ve son çalışma adımında çıkarılacak olan malzemedir. Derinlik perdahlama ek ölçüsü ayarlanmadığında yan perdahlama ek ölçüsünün değeri kullanılır (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Freze beslemesi | Frezeleme sırasındaki alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |
| Derin kesme beslemesi | Derinlik sevki için alet eksenini hızı (sadece NC kontrollü Z eksenini için) |

Bir dikdörtgen cebin MDI işletimi ve program akışı işletim türlerinde işlenmesi için aşağıdakiler geçerlidir:

- Başlangıç pozisyonuna hareket etme işlemi güvenli bir yükseklikte ve hızlı bir hareketle gerçekleştirilir
- Bir hedef derinlik tanımlanmışsa işlemenin sonunda **Güvenli Yükseklik** pozisyonuna gelinir

Dikdörtgen cebi işleme türleri

Üç çalışma türü arasından seçim yapabilirsiniz:

- Eksiksiz işleme
- Kumlama işlemi
- Perdahlama işlemi

Eksiksiz işleme (kumlama işlemi ve perdahlama işlemi)



- Her düzlemde, girilen **Perdahlama ölçüsü** değerinde boşaltılır
- **Perdahlama ölçüsü** değerine bağlı olarak hedef kontura perdahlanır

Dikdörtgen cep şu şekilde oluşturulur:

- 1. düzlemi kumlayın ve perdahlayın
- 2 ... n. düzlemi kumlayın ve perdahlayın + zemini perdahlayın

Kumlama işlemi



- Her düzlemde, girilen **Perdahlama ölçüsü** veya **Derinlik perdahlama ölçüsü** dışında boşaltılır


Perdahlama işlemi



- Perdahlama ölçüsü** değerine bağlı olarak hedef kontura perdahlanır
- Son perdahlama işleminde dikdörtgen cebin zemini hedef derinliğe perdahlanır

13.3 Programın oluşturulması

Bir program her zaman bir program başlığından ve birbiri ardına sıralanan birden çok tümceden oluşur. Burada farklı tümce tipleri tanımlayabilir, ilgili tümce parametrelerini düzenleyebilir ve münferit tümceleri programdan silebilirsiniz.

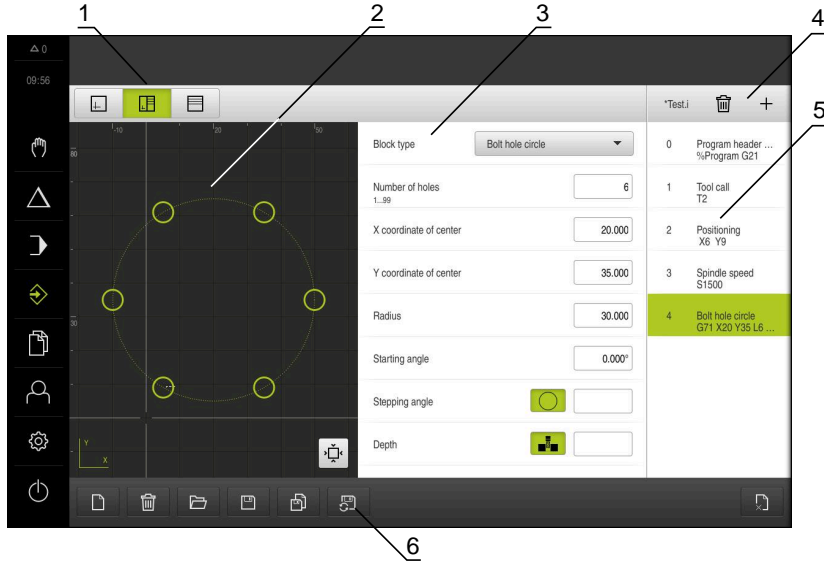

Şekil 58: Programlama işletim türünde program örneği

- Araç çubuğu
- Simülasyon penceresi (opsiyonel)
- Takım parametresi
- Araç çubuğu
- Program öbekleri
- Program yönetimi

13.3.1 Programlama desteği

Bir programın oluşturulması sırasında cihaz size aşağıdaki şekilde destek sağlar:

- Asistan, ekleme işlemi sırasında her bir tümce tipi için gerekli parametrelere ilişkin uyarıları görüntüler.
- Hatalı olan veya başka parametrelere ihtiyaç duyan tümceler listede kırmızı yazı ile görüntülenmeye başlar.
- Asistan, sorun olması halinde şu mesajı gösterir: **Program hatalı program tümceleri içeriyor.** Ok tuşlarına basarak ilgili program tümceleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- İsteğe bağlı simülasyon penceresinde güncel tümceye ait bir görsel görüntülenir.
Diğer bilgiler: "Simülasyon penceresinin kullanılması", Sayfa 195



Bir programdaki tüm değişiklikler otomatik olarak kaydedilebilir.

- ▶ Program yönetiminde **Programı otomatik kaydet** ögesine dokunun
- > Tüm değişiklikler otomatik olarak hemen kaydedilir

13.3.2 Program başlığının oluşturulması



- ▶ Program yönetiminde **Yeni program oluşturma** ögesine dokunun
- ▶ Diyalogda programın kaydedilmesini istediğiniz kayıt yerini seçin, ör. **Internal/Programs**
- ▶ Programın adını girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Düzenle** ögesine dokunun
- > Başlangıç tümcesi **Program başlığı** olan yeni bir program oluşturulur
- > Program adı alet çubuğunda görüntülenir
- ▶ **İsim** alanına benzersiz bir ad girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ İhtiyaç halinde kaydırma tuşu ile ölçüm birimini değiştirin

13.3.3 Tümcelerin eklenmesi



- ▶ Alet çubuğunda **Tümce ekle** ögesine dokunun
- > Güncel konumun altında yeni bir tümce oluşturulur
- ▶ **Tümce tipi** açılır listesinde istediğiniz tümce tipini seçin
- ▶ Tümce tipine bağlı olarak ilgili parametreleri tanımlayın
Diğer bilgiler: "Tümce tipleri", Sayfa 209
- ▶ Girişleri her seferinde **RET** ile onaylayın
- > Simülasyon penceresi etkinse güncel tümce görselleştirilir

13.3.4 Tümcelerin silinmesi



- ▶ Alet çubuğunda **Sil** öğesine dokunun
- > Programda mevcut olan tümceler bir silme sembolü ile işaretlenir
- ▶ Programda istediğiniz tümcelerin silme sembolüne dokunun
- > Seçilen tümceler programdan silinir
- ▶ Alet çubuğunda tekrar **Sil** öğesine dokunun




13.3.5 Programın kaydedilmesi



- ▶ Program yönetiminde **Programı kaydet** öğesine dokunun
- > Program kaydedilir

13.4 Simülasyon penceresinin kullanılması


Simülasyon penceresi, seçilen tümceyi görselleştirir. Simülasyon penceresini, oluşturulan bir programı kademeli olarak kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Görünüm çubuğunda aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
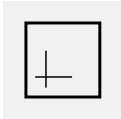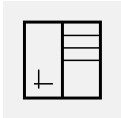
| Kumanda elemanı | Fonksiyon |
|---|--|
|  | Grafik Simülasyonun ve tümcelerin gösterimi |
|  | Grafik pozisyonu Simülasyonun, pozisyon değerlerinin ve tümcelerin gösterimi |
|  | Pozisyon Pozisyon değerlerinin ve tümcelerin gösterimi |

13.4.1 Kontur görünümü olarak gösterim

Simülasyon penceresinde bir kontur görünümü gösterilir. Kontur görünümü, aletin hassas şekilde konumlandırılabilmesine veya çalışma düzleminde kontur takibine yardımcı olur.

Kontur görünümünde aşağıdaki renkler (standart değerler) kullanılır:

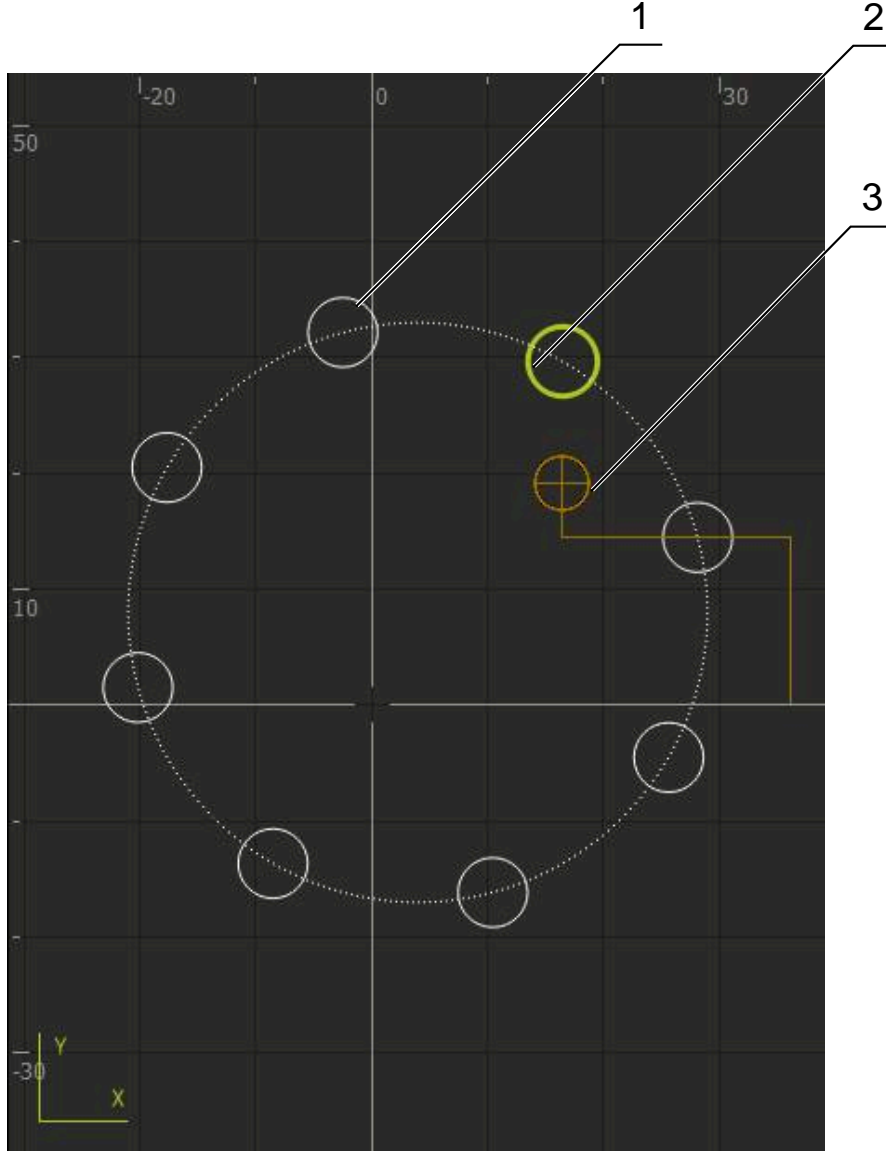

Şekil 59: Kontur görünümlü simülasyon penceresi

- 1 İşleme deseni (beyaz)
- 2 Güncel tümce veya işleme pozisyonu (yeşil)
- 3 Alet konturu, alet pozisyonu ve alet izi (turuncu)

13.4.2 Simülasyon penceresinin etkinleştirilmesi



- ▶ **Grafik formu** öğesine dokunun
- İşaretlenen tümcenin simülasyon penceresi görüntülenir
- ▶ Simülasyon penceresini büyütmek için görünüm çubuğundaki **Grafik** öğesine dokunun
- Parametre görünümü gizlenir ve simülasyon penceresi büyütülür



13.4.3 Programın simülasyon penceresinde kontrol edilmesi



- ▶ **Grafik** öğesine dokunun
- > Güncel program için simülasyon penceresi görüntülenir
- ▶ Programdaki tüm tümcelerın üzerine sırayla dokunun
- > Program adımları simülasyon penceresinde görüntülenir; ihtiyaç halinde ayrıntılı görünüm gerektiği gibi büyütülmelidir



- ▶ Görünümü büyütme için **Ayrıntılı görünüm** öğesine dokunun



- ▶ Genel görünüme geri dönmek için **Genel bakış** öğesine dokunun

13.5 Programların yönetilmesi

Programları oluşturduktan sonra otomatik program akışı veya daha sonraki bir işleme için kaydedebilirsiniz.



Programlar için standart kayıt yeri **Internal/Programs** bölümüdür.

13.5.1 Programın açılması



- ▶ Program yönetiminde **Programı aç** öğesine dokunun
- > Diyalogda kayıt yerini seçin, ör. **Internal/Programs** veya USB yığınsal bellek
- ▶ Dosyanın bulunduğu klasöre dokunun
- ▶ Dosyaya dokunun
- ▶ **Aç** öğesine dokunun
- > Seçilen program yüklenir

13.5.2 Programın kapatılması



- ▶ Program yönetiminde **Programı kapat** öğesine dokunun
- > Açılmış durumdaki program kapatılır

13.5.3 Programın kaydedilmesi



- ▶ Program yönetiminde **Programı kaydet** öğesine dokunun
- > Program kaydedilir

13.5.4 Programın yeni bir adla kaydedilmesi



- ▶ Program yönetiminde **Programı farklı kaydet** öğesine dokunun
- ▶ Diyalogda programın kaydedilmesini istediğiniz kayıt yerini seçin; ör. **Internal/Programs** veya USB yığınsal bellek
- ▶ Programın adını girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **Farklı kaydet** öğesine dokunun
- > Program kaydedilir
- > Program adı alet çubuğunda görüntülenir

13.5.5 Programın otomatik olarak kaydedilmesi



- ▶ Program yönetiminde **Programı otomatik kaydet** öğesine dokunun
- > Programdaki tüm değişiklikler hemen otomatik olarak kaydedilir

13.5.6 Programın silinmesi



- ▶ Program yönetiminde **Programı sil** öğesine dokunun
- ▶ **Seçimi sil** öğesine dokunun
- ▶ Silme işlemi onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- > Program silinir

13.6 Program tümcelerinin düzenlenmesi

Bir programın tüm tümcelerini daha sonra da düzenleyebilirsiniz. Değişikliklerin programa aktarılması için programı düzenlemelerden sonra yeniden kaydetmeniz gerekir.

Program tümcelerinin düzenlenmesi



- ▶ Program yönetiminde **Programı aç** öğesine dokunun
- ▶ Diyalogda kayıt yerini seçin, ör. **Internal/Programs**
- ▶ Dosyanın bulunduğu klasöre dokunun
- ▶ Dosyaya dokunun
- ▶ **Aç** öğesine dokunun
- > Seçilen program yüklenir
- ▶ İsteddiğiniz tümceye dokunun
- > Seçilen tümcenin parametreleri görüntülenir
- ▶ Blok tipine bağlı olarak ilgili parametreleri düzenleyin
- ▶ Girişleri her seferinde **RET** ile onaylayın



- ▶ Program yönetiminde **Programı kaydet** öğesine dokunun
- > Düzenlenen program kaydedilir

14

Dosya yönetimi

14.1 Genel bakış

Bu bölümde **Dosya yönetimi** menüsü ve bu menünün fonksiyonları açıklanmaktadır.



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

Diğer bilgiler: "Genel kullanım", Sayfa 57

Kısa tanım


Dosya yönetimi menüsünde, cihazının belleğinde saklanan dosyalara genel bir bakış görüntülenir.

Kayıt yerleri listesinde, olası bağlanmış USB yığınsal bellekler (FAT32 formatı) ve mevcut ağ sürücülerini görüntülenir. USB yığınsal bellekler ve ağ sürücülerini, ad veya sürücü tanımlamaları ile birlikte görüntülenir.

Çağrı



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** öğesine dokununuz
- Dosya yönetimi için kullanıcı arayüzü görüntülenir

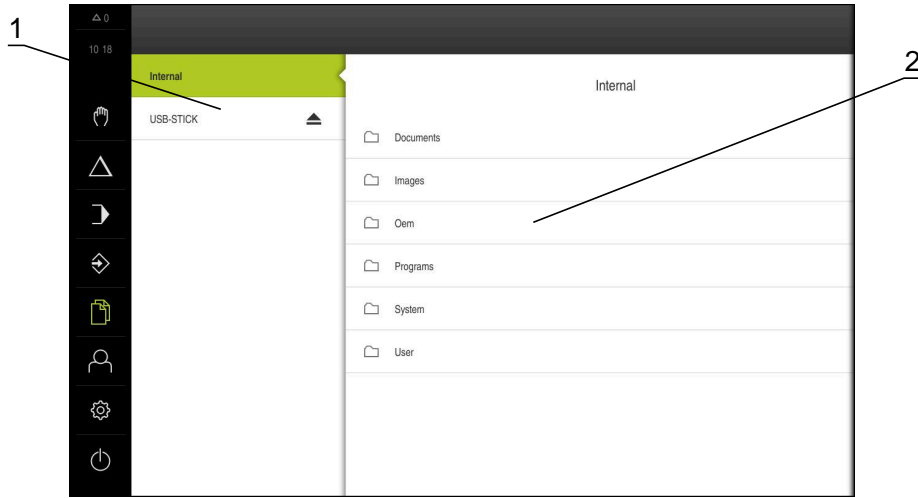

Şekil 60: **Dosya yönetimi** menüsü

- 1 Mevcut kayıt yerlerinin listesi
- 2 Seçilen kayıt yerindeki klasörlerin listesi

14.2 Dosya tipleri

Dosya yönetimi menüsünde aşağıdaki dosya tipleri üzerinde çalışabilirsiniz:

| Tip | Kullanım | Yönetme | Görüntüleme | Açma | Yazdırma |
|---------------------|--------------------------|---------|-------------|------|----------|
| *.i | Programlar | ✓ | – | – | – |
| *.mcc | Yapılandırma dosyaları | ✓ | – | – | – |
| *.dro | Aygıt yazılımı dosyaları | ✓ | – | – | – |
| *.svg, *.ppm | Resim dosyaları | ✓ | – | – | – |
| *.jpg, *.png, *.bmp | Resim dosyaları | ✓ | ✓ | – | – |
| *.csv | Metin dosyaları | ✓ | – | – | – |
| *.txt, *.log, *.xml | Metin dosyaları | ✓ | ✓ | – | – |
| *.pdf | PDF dosyaları | ✓ | ✓ | – | ✓ |

14.3 Klasörlerin ve dosyaların yönetilmesi

Klasör yapısı

Dosya yönetimi menüsünde **Internal** kayıt yerindeki dosyalar aşağıdaki klasörlerde tutulur:

| Klasör | Kullanım |
|-----------|---|
| Documents | Doküman dosyaları |
| Images | resim dosyaları |
| Oem | OEM çubuğunun yapılandırılmasına yönelik dosyalar (sadece OEM tipindeki kullanıcı tarafından görüntülenebilir) |
| System | Ses dosyaları ve sistem dosyaları |
| User | Kullanıcı verileri |

Yeni klasörün oluşturulması



- ▶ Yeni bir klasör oluşturmak istediğiniz klasörün sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Yeni klasör oluştur** öğesine dokunun
- ▶ Diyalogda giriş alanına dokunun ve yeni klasörü adlandırın
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **OK** öğesine dokunun
- > Yeni bir klasör oluşturulur

Klasörün taşınması



- ▶ Taşımak istediğiniz klasörün sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Buraya kaydır** seçeneğine dokununuz
- ▶ Diyalogda klasörü taşımak istediğiniz klasörü seçin
- ▶ **Seçim** seçeneğine dokununuz
- > Böylece klasör taşınır

Klasörün kopyalanması



- ▶ Kopyalamak istediğiniz klasörün sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Buraya kopyala** seçeneğine dokununuz
- ▶ Diyalogda klasörü kopyalamak istediğiniz klasörü seçin
- ▶ **Seçim** seçeneğine dokununuz
- > Klasör kopyalanır



Bir klasörü kaydettiğiniz klasör içine kopyalarsanız kaydedilen klasörün dosya adının sonuna "_1" eklenerek kayıt yapılır.

Klasörün yeniden adlandırılması



- ▶ Yeniden adlandırmak istediğiniz klasörün sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Klasörü yeniden adlandır** seçeneğine dokununuz
- ▶ Diyalogda giriş alanına dokununuz ve yeni klasörü adlandırın
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **OK** ögesine dokununuz
- > Böylece klasörün adı değiştirilir

Dosyanın taşınması



- ▶ Taşımak istediğiniz dosyanın sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Şuraya kaydır** ögesine dokununuz
- ▶ Diyalogda dosyayı taşımak istediğiniz klasörü seçin
- ▶ **Seçim** seçeneğine dokununuz
- > Dosya taşınır



Bir dosyayı aynı adla kaydedilmiş bir klasöre taşırsanız dosyanın üzerine yazılır.

Dosyanın kopyalanması



- ▶ Kopyalamak istediğiniz dosyanın sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Kopyala** seçeneğine dokunun
- ▶ Diyalogda dosyayı kopyalamak istediğiniz klasörü seçin
- ▶ **Seçim** seçeneğine dokunun
- > Böylece dosya kopyalanır



Bir dosyayı kaydedilmiş olduğu klasöre kopyalarsanız kaydedilen dosyanın dosya adının sonuna "_1" eklenerek kayıt yapılır.

Dosyanın yeniden adlandırılması



- ▶ Yeniden adlandırmak istediğiniz dosyanın sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Dosya adını değiştirme** seçeneğine dokunun
- ▶ Diyalogda giriş alanına dokunun ve yeni dosyayı adlandırın
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ **OK** ögesine dokunun
- > Böylece dosya yeniden adlandırılır

Klasörün veya dosyanın silinmesi

Klasörleri veya dosyaları sildiğinizde, bu klasörler ve dosyalar geri alınamaz şekilde silinir. Silinen bir klasörün içinde yer alan tüm alt klasörler ve dosyalar da silinir.




- ▶ Silmek istediğiniz klasörün veya dosyanın sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ **Seçimi sil** ögesine dokunun
- ▶ **Sil** ögesine dokunun
- > Klasör veya dosya silinir

14.4 Dosyaların görüntülenmesi

Dosyaların görüntülenmesi



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ İsteddiğiniz dosyanın kayıt yerine gidin
- ▶ Dosyaya dokunun
- > Bir önizleme resmi (sadece PDF ve resim dosyası formatında) ve dosya bilgileri gösterilir

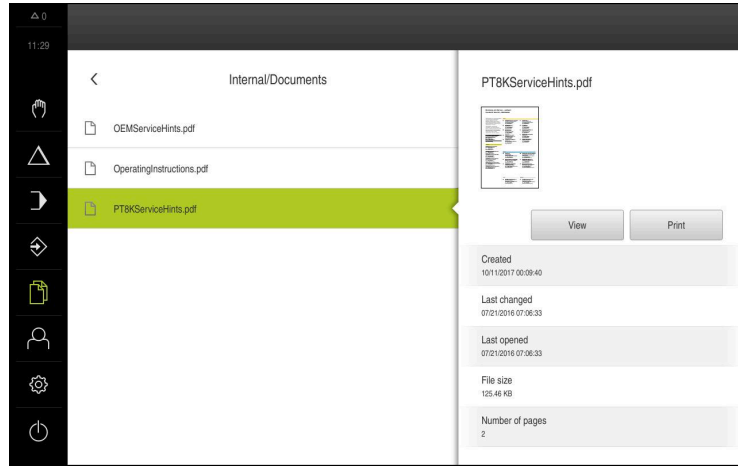

Şekil 61: Önizleme resminin ve dosya bilgilerinin bulunduğu **Dosya yönetimi** menüsü

- ▶ **Görünüm** ögesine dokunun
- > Böylece dosyanın içeriği görüntülenir
- ▶ Görünümü kapatmak için **Kapat** seçeneğine dokunun



14.5 Dosyaların dışa aktarılması

Dosyaları bir USB yığınsal belleğe (FAT32 formatı) veya ağ sürücüsüne dışa aktarabilirsiniz. Dosyaları kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz:

- Dosyaları kopyaladığınızda yinelenen dosyalar cihazda kalır
- Dosyaları taşıdığınızda dosyalar cihazdan silinir



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ **Internal** kayıt yerinde dışa aktarmak istediğiniz dosyaya gidin
- ▶ Dosya sembolünü sağa doğru sürükleyin
- > Kumanda elemanları görüntülenir



- ▶ Dosyayı kopyalamak için **Dosyayı kopyala** seçeneğine dokunun



- ▶ Dosyayı kaydırmak için **Dosyayı kaydır** seçeneğine dokunun
- ▶ Diyalogda dosyayı dışa aktarmak istediğiniz kayıt yerini seçin
- ▶ **Seçim** seçeneğine dokunun
- > Veriler, harici USB yığınsal belleğe veya ağ sürücüsüne aktarılır

USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması

- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin
- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın

**14.6 Dosyaların içe aktarılması**

Bir USB yığınsal bellekten (FAT32 formatı) veya bir ağ sürücüsünden dosyaları cihaza aktarabilirsiniz. Dosyaları kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz:

- Dosyaları kopyaladığınızda yinelenen dosyalar USB yığınsal bellekte veya ağ sürücüsünde kalır
- Dosyaları taşıdığınızda dosyalar, USB yığınsal bellekten veya ağ sürücüsünden silinir



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** öğesine dokunun
- ▶ USB yığınsal bellekte veya ağ sürücüsünde içe aktarmak istediğiniz dosyaya gidin
- ▶ Dosya sembolünü sağa doğru sürükleyin
- ▶ Kumanda elemanları görüntülenir
- ▶ Dosyayı kopyalamak için **Dosyayı kopyala** öğesine dokunun



- ▶ Dosyayı kaydırmak için **Dosyayı kaydır** öğesine dokunun
- ▶ Diyalogda dosyayı kaydetmek istediğiniz kayıt yerini seçin
- ▶ **Seçim** öğesine dokunun
- ▶ Dosya cihaza kaydedilir

USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması

- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin
- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın



15

Ayarlar

15.1 Genel bakış

Bu bölümde cihazın ayar seçenekleri ve buna bağlı ayar parametreleri açıklanmaktadır.

Cihazın işleme alınması ve ayarlarının yapılması ile ilgili işlemler için temel ayar seçenekleri ve ayar parametreleri ilgili bölümlerde özetlenmiştir:

Diğer bilgiler: "İşleme alma", Sayfa 89

Diğer bilgiler: "Ayarlama", Sayfa 131

Kısa tanım



Cihazda oturum açan kullanıcının tipine bağlı olarak ayarlar ve ayar parametreleri düzenlenebilir ve değiştirilebilir (düzenleme yetkisi). Cihazda oturum açan kullanıcı bir ayar veya ayar parametresi için düzenleme yetkisine sahip değilse bu ayar veya bu ayar parametresi gri renkte görüntülenir ve açılması veya düzenlenmesi mümkün olmaz.



Cihazda etkinleştirilmiş yazılım seçeneklerine bağlı olarak ayarlar bölümünde çeşitli ayarlar ve ayar seçenekleri mevcuttur. Örneğin POSITIP 8000 NC1 yazılım seçeneği cihazda etkinleştirilmemişse bu yazılım seçeneği için gerekli olan ayar parametreleri cihazda görüntülenmez.

| Fonksiyon | Tanımlama |
|-------------|--|
| Genel | Genel ayarlar ve bilgiler |
| Sensörler | Sensörlerin ve sensörlere bağlı fonksiyonların yapılandırılması |
| Arabirimler | Arayüzler ve ağ sürücülerinin yapılandırılması |
| Kullanıcı | Kullanıcı yapılandırılması |
| Eksen | Bağlı ölçüm cihazları ve hata kompanzasyonlarının yapılandırılması |
| Servis | Yazılım seçeneklerinin, servis fonksiyonlarının ve bilgilerin yapılandırılması |

Çağrı



- Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz

15.2 Genel

Bu bölümde ilişkin yapılandırmanın ayarlamaları açıklanmaktadır.

15.2.1 Cihaz bilgileri

Yol: Ayarlar ► Genel ► Cihaz bilgileri

Genel bakış, yazılım için temel bilgileri gösterir.

| Parametre | Bilgileri gösterir |
|--------------------------|--|
| Cihaz türü | Cihazın ürün tanımı |
| Parça numarası | Cihazın tanım numarası |
| Seri numarası | Cihazın seri numarası |
| Bellenim sürümü | Bellenim sürümü numarası |
| Oluşturulan belenim | Bellenimin oluşturulduğu tarih |
| Son belenim güncellemesi | Son belenim güncellemesinin tarihi |
| Boş alan | Internal kayıt yerinin boş bellek alanı |
| Boş ana bellek (RAM) | Sistemin boş çalışma hafızası |
| Cihaz başlatma sayısı | Güncel belenim ile cihaz başlatmaları sayısı |
| İşletme süresi | Güncel belenimli cihazın işletim süresi |





15.2.2 Gösterge ve dokunmatik ekran

Yol: Ayarlar ► Genel ► Gösterge ve dokunmatik ekran

| Parametre | Açıklama |
|---|--|
| Parlaklık | Ekran parlaklığı <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: %1 ... %100 Standart ayar: %85 |
| Enerji tasarruf modunun etkinleştirilmesi | Enerji tasarruf modu etkinleştirilene kadarki süre <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: 0 ... 120 dak "0" değeri enerji tasarruf modunu devre dışı bırakır Standart ayar: 30 dak |
| Enerji tasarruf modunun sonlandırılması | Ekranı yeniden etkinleştirmek için gerekli eylemler <ul style="list-style-type: none"> Dokunun ve çekin: Dokunmatik ekrana dokunun ve oku alt kenardan yukarıya doğru çekin Dokun: Dokunmatik ekrana dokunun Dokunun veya eksen hareketi: Dokunmatik ekrana dokunun veya eksen hareket ettirin Standart ayar: Dokunun ve çekin |

15.2.3 Gösterim

Yol: Ayarlar ► Genel ► Gösterim
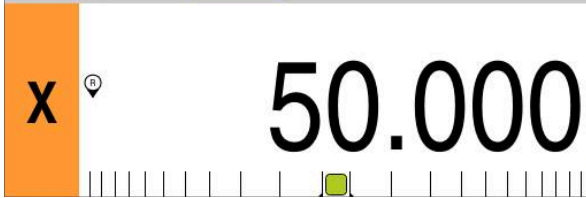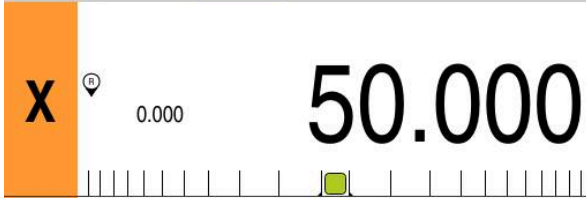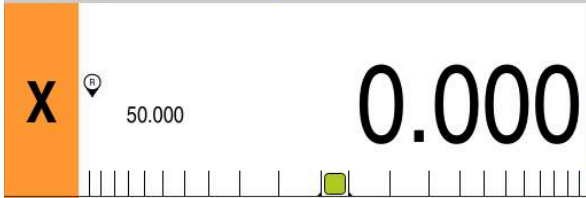
| Parametre | Açıklama |
|----------------------|---|
| Pozisyon göstergesi | <p>MDI ve Program akışı işletim türlerinde pozisyon göstergesi konfigürasyonu. Konfigürasyon, MDI ve Program akışı işletim türlerinde asistan tarafından talep edilen işlem adımlarını da belirler:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kalan mesafeyle pozisyon - Asistan, eksenin görüntülenen pozisyona hareket ettirilmesini talep eder. ■ Pozisyonla kalan mesafe - Asistan, eksenin 0 konumuna hareket ettirilmesini talep eder ve bir konumlandırma yardımı görüntülenir. <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pozisyon: Pozisyon büyük şekilde gösterilir  <ul style="list-style-type: none"> ■ Kalan mesafeyle pozisyon: Pozisyon büyük şekilde gösterilir, kalan yol küçük şekilde gösterilir  <ul style="list-style-type: none"> ■ Pozisyonla kalan mesafe: Kalan yol büyük şekilde gösterilir, pozisyon küçük şekilde gösterilir  <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart ayar: Pozisyonla kalan mesafe |
| Konum değerleri | <p>Konum değerleri, eksenlere ait nominal değerleri veya gerçek değerleri yansıtabilir.</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gerçek değer ■ Nominal değer ■ Standart ayar: Gerçek değer |
| Kalan yol göstergesi | <p>MDI işletiminde kalan yol göstergesi gösterimi</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayarlar: ON veya OFF ■ Standart değer: ON |

| Parametre | Açıklama |
|---|--|
| Büyüklüğü uyarlanmış eksen gösterimi için virgül öncesi haneler | Virgül öncesi hanelerin sayısı, pozisyon değerlerinin hangi büyüklükte görüntüleneceğini belirtir. Virgül öncesi hanelerin sayısı aşırsa tüm hanelerin görüntülenebilmesi için gösterge küçültülür. <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: 0 ... 6 Standart değer: 3 |
| Simülasyon penceresi | MDI işletimi ve program akışı için simülasyon penceresi yapılandırması. Diğer bilgiler: "Simülasyon penceresi", Sayfa 235 |

15.2.4 Simülasyon penceresi

Yol: Ayarlar ► Genel ► Gösterim ► Simülasyon penceresi

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| Alet pozisyonunun hat kalınlığı | Alet pozisyonu gösterimi için hat kalınlığı <ul style="list-style-type: none"> Ayarlar: Standart veya Kalın Standart değer: Standart |
| Alet pozisyonunun rengi | Alet pozisyonu gösterimi için renklerin belirlenmesi <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: Renk skalası Standart ayar: Turuncu |
| Güncel kontur elemanının hat kalınlığı | Güncel kontur elemanı gösterimi için hat kalınlığı <ul style="list-style-type: none"> Ayarlar: Standart veya Kalın Standart değer: Standart |
| Güncel kontur elemanının rengi | Güncel kontur elemanı gösterimi için renk tanımı <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: Renk skalası Standart ayar: Yeşil |
| Alet izi | Alet izinin kullanımı <ul style="list-style-type: none"> Ayarlar: ON veya OFF Standart değer: ON |
| Alet her zaman görünür | Alet daima simülasyon penceresinde görüntülenir. Aletin konturu ve güncel pozisyonu gösterilir. Hareket sırasında alan ölçeklenir <ul style="list-style-type: none"> Ayarlar: ON veya OFF Standart değer: OFF |
| Yatay hizalama | Simülasyon penceresinde yatay koordinat sistemi hizalaması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> Sağa doğru: Sağa doğru artan değerler Sola doğru: Sola doğru artan değerler Standart değer: Sağa doğru |
| Dikey hizalama | Simülasyon penceresinde dikey koordinat sistemi hizalaması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> Yukarı doğru: Yukarı doğru artan değerler Aşağı doğru: Aşağı doğru artan değerler Standart değer: Yukarı doğru |



Geri al düğmeleri ile simülasyon penceresi için renk tanımları tekrar fabrika ayarlarına geri alınabilir.

15.2.5 Giriş cihazları

Yol: Ayarlar ► Genel ► Giriş cihazları

| Parametre | Açıklama |
|---|--|
| Dokunmatik ekran hassasiyeti | Dokunmatik ekran hassasiyeti üç kademedede ayarlanabilir <ul style="list-style-type: none"> ■ Düşük (Kirlenme): Dokunmatik ekranın kirli olması durumunda kullanılmasını sağlar ■ Normal (Standart): Normal koşullar altında kullanıma olanak sağlar ■ Yüksek (Eldiven): Eldiven ile kullanıma olanak sağlar ■ Standart ayar: Normal (Standart) |
| Çok dokunmuşlu hareketlerin fare yedeği | Fare kullanımının, dokunmatik ekran (çok dokunmuşlu) üzerinden kumanda işlemlerinin yerine geçip geçmeyeceğini belirler Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Oto(ilk çok dokunmuşlu kadar): Dokunmatik ekrana dokunulduğunda fare devre dışı bırakılır ■ Açık (çok dokunmuşlu yok): Kullanım sadece fare üzerinden mümkündür, dokunmatik ekran devre dışıdır ■ Kapalı (sadece çok dokunmuşlu): Kullanım sadece dokunmatik ekran üzerinden mümkündür, fare devre dışıdır ■ Standart ayar: Oto(ilk çok dokunmuşlu kadar) |
| USB klavye yerleşimi | Bir USB klavye bağlıysa: <ul style="list-style-type: none"> ■ Klavye yerleşiminin dil seçimi |

15.2.6 Tonlar

Yol: **Ayarlar ► Genel ► Tonlar**

Mevcut tonlar, tema alanları olarak bir araya getirilmiştir. Tonlar, bir tema alanının içerisinde birbirlerinden ayırt edilir.

| Parametre | Açıklama |
|----------------|---|
| Hoparlör | Cihazın arkasına takılmış hoparlörün kullanılması <ul style="list-style-type: none">■ Ayarlar: ON veya OFF■ Standart ayar: ON |
| Ses düzeyi | Cihaz hoparlörünün ses düzeyi <ul style="list-style-type: none">■ Ayar aralığı: %0 ... %100■ Standart ayar: %50 |
| Mesaj / hata | Bir mesaj görüntülenirken sinyal tonu teması Seçim yapılırken seçilen temanın sinyal tonu duyulur <ul style="list-style-type: none">■ Ayarlar: Standart, Gitar, Robot, Uzay, Ses yok■ Standart ayar: Standart |
| Tarama sistemi | Tarama sırasında sinyal tonunun teması Seçim yapılırken seçilen temanın sinyal tonu duyulur <ul style="list-style-type: none">■ Ayarlar: Standart, Gitar, Robot, Uzay, Ses yok■ Standart ayar: Standart |
| Tuş sesi | Bir kumanda alanı kullanılırken sinyal tonu teması Seçim yapılırken seçilen temanın sinyal tonu duyulur <ul style="list-style-type: none">■ Ayarlar: Standart, Gitar, Robot, Uzay, Ses yok■ Standart ayar: Standart |

15.2.7 Yazıcı

Yol: **Ayarlar ► Genel ► Yazıcı**



Bu yapı serisindeki cihazların güncel aygıt yazılımı bu fonksiyonu desteklemiyor.

15.2.8 Tarih ve saat

Yol: Ayarlar ► Genel ► Tarih ve saat

| Parametre | Açıklama |
|---------------|---|
| Tarih ve saat | Cihazın güncel tarihi ve saati <ul style="list-style-type: none"> Ayarlar: Yıl, ay, gün, saat, dakika Standart ayar: Güncel sistem zamanı |
| Tarih formatı | Tarih göstergesinin formatı Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> AA-GG-YYYY: Ay, gün, yıl GG-AA-YYYY: Gün, ay, yıl YYYY-AA-GG: Yıl, ay, gün Standart ayar: YYYY-MM-DD (örn. "2016-01-31") |

15.2.9 Özellikler

Yol: Ayarlar ► Genel ► Özellikler

| Parametre | Açıklama |
|-----------------------------------|--|
| Lineer değerler birimi | Çizgisel değerler birimi <ul style="list-style-type: none"> Ayarlar: Milimetre veya İnç Standart ayar: Milimetre |
| Lineer değerler yuvarlama yöntemi | Çizgisel değerler için yuvarlama yöntemi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> Ticari: 1 ile 4 arasındaki ondalık basamaklar aşağı yuvarlanır, 5 ile 9 arasındaki ondalık basamaklar yukarı yuvarlanır Aşağıya yuvarla: 1 ile 9 arasındaki ondalık basamaklar aşağı yuvarlanır Yukarıya yuvarla: 1 ile 9 arasındaki ondalık basamaklar yukarı yuvarlanır Kes: Ondalık basamaklar aşağı veya yukarı yuvarlama yapılmadan kesilir 0 ve 5'e yuvarlama: ≤ 24 veya ≥ 75 ondalık basamakları 0'a yuvarlanır, ≥ 25 veya ≤ 74 ondalık basamakları 5'e yuvarlanır ("santim yuvarlama") Standart ayar: Ticari |
| Lineer değerler ondalık haneleri | Çizgisel değerlerin virgöl sonrası hanelerin sayısı Ayar aralığı: <ul style="list-style-type: none"> Milimetre: 0 ... 5 İnç: 0 ... 7 Standart değer: <ul style="list-style-type: none"> Milimetre: 4 İnç: 6 |

| Parametre | Açıklama |
|---------------------------------|--|
| Açı değerleri birimi | Açı değerleri birimi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Radyan: Radyan (rad) cinsinden açı değeri ■ Ondalık derece: Ondalık basamaklı derece (°) cinsinden açı değeri ■ Derece-dak-sn: Derece (°), dakika ['] ve saniye ["] cinsinden açı değeri ■ Standart ayar: Ondalık derece |
| Açı değerleri yuvarlama yöntemi | Ondalık açı değerleri yuvarlama yöntemi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ticari: 1 ile 4 arasındaki ondalık basamaklar aşağı yuvarlanır, 5 ile 9 arasındaki ondalık basamaklar yukarı yuvarlanır ■ Aşağıya yuvarla: 1 ile 9 arasındaki ondalık basamaklar aşağı yuvarlanır ■ Yukarıya yuvarla: 1 ile 9 arasındaki ondalık basamaklar yukarı yuvarlanır ■ Kes: Ondalık basamaklar aşağı veya yukarı yuvarlama yapılmadan kesilir ■ 0 ve 5'e yuvarlama: ≤ 24 veya ≥ 75 ondalık basamakları 0'a yuvarlanır, ≥ 25 veya ≤ 74 ondalık basamakları 5'e yuvarlanır ("santim yuvarlama") ■ Standart ayar: Ticari |
| Açı değerleri ondalık haneleri | Açı değerlerinin virgöl sonrası hanelerinin sayısı Ayar aralığı: <ul style="list-style-type: none"> ■ Radyan: 0 ... 7 ■ Ondalık derece: 0 ... 5 ■ Derece-dak-sn: 0 ... 2 Standart değer: <ul style="list-style-type: none"> ■ Radyan: 5 ■ Ondalık derece: 3 ■ Derece-dak-sn: 0 |
| Ondalık işareti | Değerler göstergesi için ayırma işareti <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayarlar: Nokta veya Virgöl ■ Standart ayar: Nokta |

15.2.10 Telif hakları

Yol: **Ayarlar ► Genel ► Telif hakları**

| Parametre | Anlam ve fonksiyon |
|----------------------|---|
| Open-Source yazılımı | Kullanılan yazılımın lisanslarının gösterilmesi |

15.2.11 Servis bilgileri

Yol: Ayarlar ► Genel ► Servis bilgileri

| Parametre | Anlam ve fonksiyon |
|----------------------|---|
| Genel bilgiler | HEIDENHAIN servis adreslerini içeren belgenin gösterilmesi |
| OEM servis bilgileri | Makine üreticisine dair servis uyarılarını içeren belgenin gösterilmesi ■ Standart: HEIDENHAIN servis adreslerini içeren belge Diğer bilgiler: "Dokümantasyon ekleme", Sayfa 116 |

15.2.12 Dokümantasyon

Yol: Ayarlar ► Genel ► Dokümantasyon

| Parametre | Anlam ve fonksiyon |
|------------------|---|
| İşletim kılavuzu | Cihazda kayıtlı işletim kılavuzunun gösterilmesi ■ Standart: Doküman yok, istenilen dilde doküman eklenebilir Diğer bilgiler: "Dokümantasyon", Sayfa 292 |

15.3 Sensörler

Bu bölümde sensörlerin yapılandırılmasına ilişkin ayarlar açıklanmaktadır.

15.3.1 Tarama sistemi

Yol: Ayarlar ► Sensörler ► Tarama sistemi

| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Tarama sistemi | Bağlı durumdaki tarama sistemini kullanım için etkinleştirir veya devre dışı bırakır KT 130 kenar sensörünün ayarlarına uygun şekilde etkinleştirildikten sonra <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: ON veya OFF Standart değer: OFF |
| Kenar sensörünü her zaman tarama işlemi için kullanın | Kenar sensörünün her zaman tarama işlemi için kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin ayar olanağı <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: ON veya OFF Standart değer: OFF |
| Uzunluk | Kenar sensöründeki uzunluk sapması <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: $\geq 0,0001$ Standart değer: 0.0000 |
| Çap | kenar sensörünün çapı <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: ≥ 0.0001 Tarama sisteminin etkinleştirilmesi sırasındaki standart değer KT 130 kenar sensörüne uygundur: 6.0000 |
| Evaluation of the ready signal | Tarama sistemi hazır olma sinyali değerlendirmesi için ayar olanağı <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: ON veya OFF Standart değer: ON |

15.4 Arabirimler

Bu bölümde ağların, ağ sürücülerinin ve USB yığınsal belleklerin yapılandırılmasına ilişkin ayarlar açıklanmaktadır.

15.4.1 Ağ

Yol: **Ayarlar ► Arabirimler ► Ağ ► X116**



Cihazın yapılandırmasıyla ilgili doğru ağ ayarlarını öğrenmek için ağ yöneticinizle iletişime geçin.

| Parametre | Açıklama |
|----------------------------|---|
| MAC adresleri | Ağ adaptörünün anlaşılır donanım adresi |
| DHCP | Cihazın dinamik olarak atanan ağ adresi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayarlar: ON veya OFF ■ Standart değer: ON |
| IPv4 adresi | Dört sayı bloklu ağ adresi Ağ adresi, DHCP etkinken otomatik olarak atanır veya manuel olarak girilebilir <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0.0.0.1 ... 255.255.255.255 |
| IPv4 alt ağ maskesi | Ağ içerisinde dört sayı bloklu tanıma Alt ağ maskesi, DHCP etkinken otomatik olarak atanır veya manuel olarak girilebilir. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0.0.0.0 ... 255.255.255.255 |
| IPv4 varsayılan ağ geçidi | Bir ağı bağlayan yönlendiricinin ağ adresi <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Ağ adresi DHCP etkinken otomatik olarak atanır veya manuel olarak girilebilir. </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0.0.0.1 ... 255.255.255.255 |
| IPv6-SLAAC | Genişletilmiş adres alanına sahip ağ adresi Ağda desteklendiği takdirde gereklidir <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayarlar: ON veya OFF ■ Standart değer: OFF |
| IPv6 adresi | IPv6-SLAAC etkinken otomatik olarak atanır |
| IPv6 alt ağ önek uzunluğu | IPv6 ağlarındaki alt ağ ön eki |
| IPv6 varsayılan ağ geçidi | Bir ağı bağlayan yönlendiricinin ağ adresi |
| Tercih edilen DNS sunucusu | IP adresinin dönüştürülmesi için birincil sunucu |
| Alternatif DNS sunucusu | IP adresinin dönüştürülmesi için opsiyonel sunucu |

15.4.2 Ağ sürücüsü

Yol: **Ayarlar ► Arabirimler ► Ağ sürücüsü**



Cihazın yapılandırmasıyla ilgili doğru ağ ayarlarını öğrenmek için ağ yöneticinizle iletişime geçin.

| Parametre | Açıklama |
|--------------------------------|---|
| İsim | Dosya yönetimindeki gösterge için klasör adı Standart değer: Share (değiştirilemez) |
| Sunucu IP adresi veya Host adı | Sunucunun adı veya ağ adresi |
| İzin verilen klasör | Açılan klasörün adı |
| Kullanıcı adı | Yetkili kullanıcının adı |
| Şifre | Yetkili kullanıcının şifresi |
| Parolayı göster | Şifrenin açık metinde gösterilmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayarlar: ON veya OFF ■ Standart değer: OFF |
| Ağ sürücüsü seçenekleri | Ağda parolanın şifrelenmesi için Kimlik doğrulaması yapılandırması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Yok ■ Kerberos V5 doğrulama ■ Kerberos V5 doğrulama ve paket imzası ■ NTLM parola adresleme ■ NTLM imzayla parola adresleme ■ NTLMv2 parola adresleme ■ NTLMv2 imzayla parola adresleme ■ Standart değer: Yok Bağlantı seçenekleri yapılandırması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart değer: nounix,noserverino |

15.4.3 USB

Yol: Ayarlar ► Arabirimler ► USB

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| Bağlı olan USB yığınsal belleğini otomatik olarak tanıma | Bir USB yığınsal belleğin otomatik olarak algılanması <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayarlar: ON veya OFF ■ Standart ayar: ON |

15.4.4 Akslar (kumanda fonksiyonları)

Yol: Ayarlar ► Arabirimler ► Kumanda fonksiyonları ► Eksen

Elle işletim ve MDI işletimi işletim türlerinde, atanan dijital giriş ayarlanarak eksenler tümüyle veya teker teker sıfırlanabilir.



Ürün tasarımına, konfigürasyona ve bağlı durumdaki ölçüm cihazlarına bağlı olarak, açıklanan parametrelerin veya seçeneklerin tamamının mevcut olmaması söz konusu olabilir.

| Parametre | Açıklama |
|---------------|--|
| Genel ayarlar | Tüm eksenleri sıfırlamak için dijital girişin pim tahsisine göre atanması Standart ayar: Bağlı değil |
| <Eksen adı> | Eksenleri sıfırlamak için dijital girişin pim tahsisine göre atanması Standart ayar: Bağlı değil |

15.4.5 Pozisyona bağlı kumanda fonksiyonları

Yol: Ayarlar ► Arabirimler ► Pozisyona bağlı kumanda fonksiyonları ► +

Pozisyona bağlı kumanda fonksiyonlarıyla, bir eksenin pozisyonuna bağlı olarak belirli bir referans sisteminde mantıklı çıkışlar ayarlayabilirsiniz. Bunun için kumanda pozisyonları ve pozisyonların aralıkları kullanılabilir.



Ürün tasarımına, konfigürasyona ve bağlı durumdaki ölçüm cihazlarına bağlı olarak, açıklanan parametrelerin veya seçeneklerin tamamının mevcut olmaması söz konusu olabilir.

| Parametre | Açıklama |
|--------------------|---|
| İsim | Kumanda fonksiyonunun adı |
| Kumanda fonksiyonu | Kumanda fonksiyonunu etkinleştirmenin veya devre dışı bırakmanın seçilmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayarlar: ON veya OFF ■ Standart ayar: ON |

| Parametre | Açıklama |
|-------------------------|---|
| Referans sistemi | İstenilen referans sisteminin seçilmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ Makine koordinat sistemi ■ Referans noktası ■ Hedef konum ■ Alet ucu |
| Eksen | İstenilen eksenin seçilmesi |
| Anahtarlama noktası | Kumanda noktasının eksen pozisyonunun seçilmesi Standart ayar: 0.0000 |
| Devre türü | İstenilen kumanda türünün seçilmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ Alçaktan yükseğe kenar ■ Yüksekten alçağa kenar ■ Alçaktan yükseğe aralık ■ Yüksekten alçağa aralık ■ Standart ayar: alçaktan yükseğe kenar |
| Çıkış | İstenilen çıkışın seçilmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ X105.13 ... X105.16 (Dout 0, Dout 2, Dout 4, Dout 6) ■ X105.32 ... X105.35 (Dout 1, Dout 3, Dout 5, Dout 7) ■ X113.04 (Dout 0) |
| Çıkış tersine çevrilmiş | Fonksiyon etkinken çıkış, devre koşulu yerine getirilmemişse veya devre fonksiyonu devre dışı ise belirlenir <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart değer: Etkin değil |
| Darbe | Darbeyi etkinleştirmenin veya devre dışı bırakmanın seçilmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayarlar: ON veya OFF ■ Standart ayar: ON |
| Darbe süresi | Darbenin istenilen uzunluğunun seçilmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ 0,1 s ... 999 s ■ Standart ayar: 0.0 s |
| Alt sınır | Değişikliğin yapılması gereken eksen pozisyonu alt sınırı seçimi (yalnızca Aralık kumanda türü) |
| Üst sınır | Değişikliğin yapılması gereken eksen pozisyonu üst sınırı seçimi (yalnızca Aralık kumanda türü) |
| Girdiyi kaldır | Pozisyona bağlı kumanda fonksiyonunun kaldırılması |

15.5 Kullanıcı

Bu bölümde kullanıcıların ve kullanıcı gruplarının yapılandırılmasına ilişkin ayarlar açıklanmaktadır.

15.5.1 OEM

Yol: **Ayarlar ► Kullanıcı ► OEM**

OEM (Original Equipment Manufacturer - Orijinal Ekipman Üreticisi) kullanıcısı en yüksek yetki kademesine sahiptir. Bu kullanıcı, cihazın donanım yapılandırmasını (ör. ölçüm cihazlarının ve sensörlerin bağlanması) gerçekleştirebilir. Bu kullanıcı, **Setup** ve **Operator** tipindeki kullanıcıları oluşturabilir ve **Setup** ile **Operator** tipindeki kullanıcıları yapılandırabilir. **OEM** kullanıcısı çoğaltılamaz veya silinemez. Otomatik olarak oturum açamaz.

| Parametre | Açıklama | Düzenleme yetkisi |
|---------------------------|---|-------------------|
| İsim | Kullanıcının adı ■ Standart değer: OEM | – |
| Ön ad | Kullanıcının ön adı ■ Standart değer: – | – |
| Bölüm | Kullanıcının bölümü ■ Standart değer: – | – |
| Grup | Kullanıcının grubu ■ Standart değer: oem | – |
| Şifre | Kullanıcının şifresi ■ Standart değer: oem | OEM |
| Dil | Kullanıcının dili | OEM |
| Otomatik Oturum Aç | Cihaz yeniden başlatılırken: En son oturum açmış kullanıcının oturumunun otomatik olarak açılması ■ Standart değer: OFF | – |
| Kullanıcı hesabını kaldır | Kullanıcı hesabının kaldırılması | – |

15.5.2 Setup

Yol: **Ayarlar ► Kullanıcı ► Setup**

Setup kullanıcısı, kullanım yerindeki kullanım için cihazı yapılandırır. **Operator** tipinde kullanıcıları oluşturabilir. **Setup** kullanıcısı çoğaltılamaz veya silinemez. Otomatik olarak oturum açamaz.

| Parametre | Açıklama | Düzenleme yetkisi |
|----------------------------------|---|-------------------|
| İsim | Kullanıcının adı ■ Standart değer: Setup | – |
| Ön ad | Kullanıcının ön adı ■ Standart değer: – | – |
| Bölüm | Kullanıcının bölümü ■ Standart değer: – | – |
| Grup | Kullanıcının grubu ■ Standart değer: setup | – |
| Şifre | Kullanıcının şifresi ■ Standart değer: setup | Setup, OEM |
| Dil | Kullanıcının dili | Setup, OEM |
| Otomatik Oturum Aç | Cihaz yeniden başlatılırken: En son oturum açmış kullanıcının oturumunun otomatik olarak açılması ■ Standart değer: OFF | – |
| Kullanıcı hesabını kaldır | Kullanıcı hesabının kaldırılması | – |

15.5.3 Operator


Yol: Ayarlar ► Kullanıcı ► Operator

Operator kullanıcısı, cihazın temel fonksiyonlarını gerçekleştirme yetkisine sahiptir. **Operator** tipindeki bir kullanıcı ör. kendi adını veya dilini değiştirebilir ancak başka kullanıcılar oluşturamaz. **Operator** grubundaki bir kullanıcının oturumu cihaz açıldığı anda otomatik olarak açılabilir.

| Parametre | Açıklama | Düzenleme yetkisi |
|---------------------------|---|----------------------|
| İsim | Kullanıcının adı ■ Standart değer: Operator | Operator, Setup, OEM |
| Ön ad | Kullanıcının ön adı | Operator, Setup, OEM |
| Bölüm | Kullanıcının bölümü ■ Standart değer: – | Operator, Setup, OEM |
| Grup | Kullanıcının grubu ■ Standart değer: operator | – |
| Şifre | Kullanıcının şifresi ■ Standart değer: operator | Operator, Setup, OEM |
| Dil | Kullanıcının dili | Operator, Setup, OEM |
| Otomatik Oturum Aç | Cihaz yeniden başlatılırken: En son oturum açmış kullanıcının oturumunun otomatik olarak açılması ■ Ayarlar: ON veya OFF ■ Standart değer: OFF | Operator, Setup, OEM |
| Kullanıcı hesabını kaldır | Kullanıcı hesabının kaldırılması | Setup, OEM |

15.5.4 Kullanıcı eklenmesi

Yol: Ayarlar ► Kullanıcı ► +

| Parametre | Açıklama |
|---|--|
|  | Operator tipinde yeni bir kullanıcının eklenmesi Diğer bilgiler: "Kullanıcının ayarlanması ve yapılandırılması", Sayfa 136 OEM ve Setup tipinde başka kullanıcı eklenemez. |

15.6 Eksen

Bu bölümde eksenlerin ve bunlara atanmış cihazların yapılandırılmasına ilişkin ayarlar açıklanmaktadır.


i Ürün tasarımına, konfigürasyona ve bağlı durumdaki ölçüm cihazlarına bağlı olarak, açıklanan parametrelerin veya seçeneklerin tamamının mevcut olmaması söz konusu olabilir.

15.6.1 Eksenlerin konfigürasyonu ile ilgili temel bilgiler

i Blokların işlenmesi gibi fonksiyonların kullanılabilmesi için eksenlerin konfigürasyonunun ilgili uygulamanın kurallarına uygun olması gerekir.

Freze makinelerindeki referans sistemi

Freze makinesinde bir malzemenin işlenmesi sırasında sağ eldeki üç parmak kuralı, hayal etmenize yardımcı olur: Orta parmak alet eksen yönünde malzemeden alete doğru bakıyorsa orta parmak Z+, baş parmak X+ ve işaret parmağı Y+ yönünü gösterir.

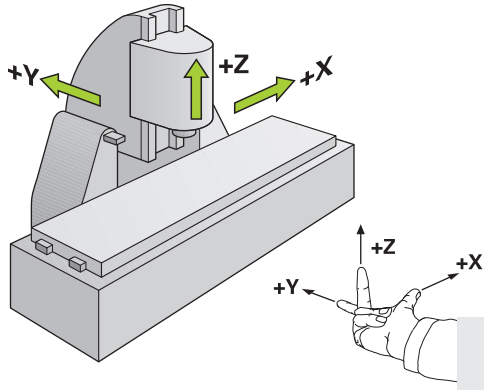

Şekil 62: Dik açılı koordinat sisteminin makine eksenlerine atanması

15.6.2 Referans işaretleri

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Referans işaretleri

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| Cihaz başlatıldıktan sonra referans işareti arama | Cihaz başlatıldıktan sonra referans işareti aramasının ayarı Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Referans işareti araması, başlatma işleminden sonra gerçekleştirilmelidir ■ OFF: Cihaz başlatıldıktan sonra referans işareti araması talep edilmez ■ Standart değer: ON |
| Tüm kullanıcılar referans işareti aramayı iptal edebilir | Referans işareti aramasının tüm kullanıcı tipleri tarafından iptal edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi Ayarlar <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Her bir kullanıcı tipi referans işareti aramasını iptal edebilir ■ OFF: Sadece OEM veya Setup kullanıcı tipi referans işareti aramasını iptal edebilir ■ Standart değer: OFF |
| Referans işareti arama | Başlat ile referans işareti araması başlatılır ve çalışma alanı açılır |
| Referans işareti arama durumu | Referans işareti aramasının başarılı olup olmadığına dair gösterge Gösterge: <ul style="list-style-type: none"> ■ Başarılı ■ Başarısız |
| Referans işareti arama iptali | Referans işareti aramasının iptal edilip edilmediğine dair gösterge Gösterge: <ul style="list-style-type: none"> ■ Evet ■ Hayır |

15.6.3 Bilgi

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Bilgi

| Parametre | Açıklama |
|--|---|
| Ölçüm cihazı girişlerinin eksenlere atanması | Ölçüm cihazı girişlerinin eksenlere atanmasını gösterir |
| Analog çıkışların eksenlere atanması | Analog çıkışların eksenlere atanmasını gösterir |
| Analog girişlerin eksenlere atanması | Analog girişlerin eksenlere atanmasını gösterir |
| Dijital çıkışların eksenlere atanması | Dijital çıkışların eksenlere atanmasını gösterir |
| Dijital girişlerin eksenlere atanması | Dijital girişlerin eksenlere atanmasını gösterir |



Sıfırla düğmeleriyle girişler ve çıkışlar için yapılan atamalar tekrar sıfırlanabilir.

15.6.4 Kumanda fonksiyonları

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Kumanda fonksiyonları



Kumanda fonksiyonları bir güvenlik fonksiyonunun parçası olarak kullanılamaz.

| Parametre | Açıklama |
|-----------|--|
| Girişler | İlgili kumanda fonksiyonu için dijital girişin pim tahsisine göre atanması Diğer bilgiler: "Girişler (Kumanda fonksiyonları)", Sayfa 251 |
| Çıkışlar | İlgili kumanda fonksiyonu için dijital çıkışın pim tahsisine göre atanması Diğer bilgiler: "Çıkışlar (Kumanda fonksiyonları)", Sayfa 253 |

15.6.5 Girişler (Kumanda fonksiyonları)



Kumanda fonksiyonları bir güvenlik fonksiyonunun parçası olarak kullanılamaz.

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Kumanda fonksiyonları ► Girişler

| Parametre | Açıklama |
|-----------------------|---|
| Kumanda gerilimi açık | Harici kumanda gerilimi sorgusuna ilişkin dijital girişin atanması (ör. kumanda edilecek makine için) ■ Standart değer: Bağlı değil |

| Parametre | Açıklama |
|--|---|
| Acil kapatma etkin | <p>Harici olarak bağlanan bir acil kapatma şalterinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğine ilişkin sorgu için dijital girişin atanması</p> <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Hızlı hareket | <p>Hızlı hareketi etkinleştiren tarayıcı için dijital girişin atanması. Hızlı hareket, tarayıcıya basıldığı sürece etkin olmaya devam eder.</p> <p>Etkinleştirilmiş hızlı hareket, besleme Override ile yapılan besleme sınırlamasının dikkate alınmamasına ve eksenlerin maksimum besleme ile hareket ettirilmesine etki eder</p> <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Otomatik besleme | <p>Aşağıdaki etkiye sahip olan bir tarayıcı için dijital girişin atanması:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elle işletim: Tarayıcıya basmak yavaş hareket (jog) tuşları üzerinden kumanda edilen otomatik beslemeyi, eksen hareketleri sırasında etkinleştirir. Eksen, bir sonraki uç şalterine ulaşıncaya veya tarayıcıya tekrar basılıncaya kadar hareket etmeye devam eder. Otomatik besleme sadece uç şalterlerinin yapılandırılmış olduğu eksenlerde çalışır MDI işletimi ve program akışı: Tarayıcı NC BAŞLAT tuşu olarak çalışır. Tuşa basıldığında bir program tümcesindeki döngüler başlatılır ve kesintiye uğratılır Standart değer: Bağlı değil <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Otomatik besleme parametresi için bir dijital giriş atanmamışsa bir MDI bloğu veya program işlenirken NC BAŞLATMA tuşu kumanda ögesi görüntülenir.</p> </div> |
| Otomatik beslemenin durdurulması | <p>Aşağıdaki etkiye sahip olan bir tarayıcı için dijital girişin atanması:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elle işletim: Tarayıcıya basmak yavaş hareket (jog) tuşları üzerinden kumanda edilen otomatik beslemeyi, eksen hareketleri sırasında durdurur MDI işletimi ve program akışı: Tarayıcı NC DURDUR tuşu olarak çalışır. Tuşa basıldığında bir program tümcesindeki döngüler durdurulur ve kesintiye uğratılır Standart değer: Bağlı değil |
| Analog hareket komutları için yavaş beslemenin seçilmesi | <p>Giriş gerilim alanının tamamı kullanıldığında daha hafif bir harekete ulaşmak için dijital girişin atanması</p> <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Milden bağımsız manuel hareket komutlarının onayı | <p>Manuel, milden bağımsız NC hareketleri elde etmek için dijital girişin atanması. Mil durur ve eksenler mm/dk besleme modu dahilinde sürülür</p> <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Milden bağımsız manuel hareketler yalnızca girişte High seviyeler mevcutsa mümkündür.</p> </div> |

15.6.6 Çıkışlar (Kumanda fonksiyonları)



Kumanda fonksiyonları bir güvenlik fonksiyonunun parçası olarak kullanılamaz.

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Kumanda fonksiyonları ► Çıkışlar

| Parametre | Açıklama |
|--------------------------------------|--|
| Soğutucu | Takım tezgahındaki soğutma yağlama maddesi beslemesinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması için dijital çıkışın atanması <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Acil kapatma | Bir eksende hata (ör. konumlandırma hatası, durma hatası) meydana geldiğinde devreye girecek röle çıkışının atanması. Hata, aks kontrolünün kesilmesine ve eksen için yapılandırılmış olan analog çıkışların akımsız duruma getirilmesine neden olur. <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Kullanıcı tanımlı kumanda fonksiyonu | Cihaz kapatıldıktan birkaç saniye sonra devreye giren röle çıkışının atanması. Röle, kendiliğinden durma işlevi olan bir devreye bağlıdır. Bu devre, sinyal verildiğinde cihazı ve takım tezgahını akımsız duruma getirir. Örnek: Bu devre, cihazın açılmasını ve kapatılmasını kumanda edilecek takım tezgahının açılması ve kapatılmasına bağlayabilir. <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Otomatik başlatma ışığı | NC BAŞLAT tuşundaki bir görsel durum göstergesi için dijital çıkışın atanması. Aydınlatma, MDI işletiminde veya program akışında bir döngü işlenirken ya da elle işletimde otomatik besleme etkinleştirildiğinde etkin durumdadır. Aydınlatma, etkin bir döngü kesildiğinde ve NC BAŞLAT tuşuna basılarak devam ettirilebildiğinde yanıp söner. <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |

15.6.7 Bindirmeler

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Bindirmeler

| Parametre | Açıklama |
|-------------------------------|--|
| Besleme bindirmesi için giriş | Besleme bindirmesi için analog girişin (ör. besleme potansiyometresi) pim tahsisine göre atanması Standart değer: Bağlı değil |
| Umax | Maksimum çıkış geriliminin tanımı. Maksimum gerilim, besleme potansiyometresinin %100'üne eşdeğerdir <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: 0 mV ... 5000 mV Standart değer: 5000 |
| Alt ölü bölge | Alt ölü bölgenin tanımı. Alt ölü bölge %0'da başlar ve henüz bir hareketin olmadığı alanı belirler <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: %0 ... %100 Standart değer: 0.000 |

15.6.8 M fonksiyonları öğesinin eklenmesi

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► M fonksiyonları ► +

| Parametre | Açıklama |
|-----------|--|
| İsim | Yeni M fonksiyonu için isim girişi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: M100 ... M120 Yapılandırma bkz. "M fonksiyonlarının yapılandırılması", Sayfa 254 |

15.6.9 M fonksiyonlarının yapılandırılması

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► M fonksiyonları ► M100 ... M120

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| İsim | M fonksiyonu için isim girişi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: M100 ... M120 |
| Dijital çıkış | M fonksiyonu için dijital çıkışın pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart değer: Bağlı değil |
| Restore switching state after device restart | M fonksiyonunun sürekli olarak işaretlenmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: M fonksiyonu sürekli olarak kaydedilir ■ OFF: M fonksiyonu sürekli olarak kaydedilmez ■ Standart değer: ON |
| Digital input for switching enable | M fonksiyonun etkinleştirilmesi için girişin düzenlenmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart değer: Bağlı değil |
| Kaldır | Seçilen M fonksiyonunun kaldırılması |

15.6.10 Özel ayarlar

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Genel ayarlar ► Özel ayarlar

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| Eksen durmasında elektronik eksen kısıtması | <p>Eksen durmasında elektronik eksen kısıtması ayarı</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Eksen durduğunda eksen sıkıştırması yapılır ■ OFF: Eksen durduğunda eksen sıkıştırması yapılmaz ■ Standart değer: OFF |
| Tekli eksen hareketleri sadece hareket tuşlarıyla sağlanır | <p>Hareket tuşları ile yapılabilecek eksen hareketleri ayarı</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Sadece tek bir eksen hareket ettirilebilir ■ OFF: Aynı anda birden çok eksen hareket ettirilebilir ■ Standart değer: OFF |
| Doğrusal hareketler için maksimum makine hızı | <p>NC kontrollü doğrusal eksenlerin hareket edebileceği en yüksek hızın tanımı</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 100 mm/dk ... 10.000 mm/dk ■ Standart değer: 2000 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Münferit eksenler için daha yüksek bir besleme tanımlanmış olsa bile Maksimum makine hızı aşılamaz.</p> </div> |
| Radyal hareketler için maksimum makine hızı | <p>NC kontrollü rotasyon eksenlerinin hareket edebileceği en yüksek hızın tanımı</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 72.000 °/dk...3.600.000 °/dk ■ Standart değer: 720.000 |
| Doğrusal hareketler için hızlı çalışma hızı | <p>Hızlı çalışma modunda NC kontrollü doğrusal eksenlerin hareket edebileceği hızın tanımı</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 100 mm/dk ... 10.000 mm/dk ■ Standart değer: 2000 |
| Radyal hareketler için hızlı çalışma hızı | <p>Hızlı çalışma modunda NC kontrollü rotasyon eksenlerinin hareket edebileceği hızın tanımı</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 72.000 °/dk...3.600.000 °/dk ■ Standart değer: 720.000 |
| Konum ayarı için hız ön kumandası | <p>Enterpole edilmiş NC hareketlerinin konum ayarı için Hız ön kumandası ayarı. Çekme mesafesinin azaltılması doğrudan devir sayısı kontrol döngüsüne etki eder</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Yok ■ t - 2 ms ■ t - 4 ms ■ t - 6 ms ■ Standart değer: Yok |

Hız ön kumandasının fonksiyonu

Hız ön kumandası, konum kontrollü tahrikin kılavuz tutumunu etkiler. Kumanda büyüklüğü olarak doğrudan devir sayısı kontrol döngüsüne etki eder ve kontrol döngüsünün stabilitesini tehlikeye sokmadan çekme mesafesini azaltabilir.

Konum ayarı için hız ön kumandası parametresini yapılandırdığınızda ön kumanda, güncel hız nedeniyle konum ayarlayıcıda elde edilebilecek çekme mesafesini hesaplar ve bundan, konum düzenleyicisinin çıkışında eklenecek olan nominal hız değerini elde eder.

15.6.11 <Eksen adı> (eksen ayarları)

Yol: **Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı>**



Blokların işlenmesi gibi fonksiyonların kullanılabilmesi için eksenlerin konfigürasyonunun ilgili uygulamanın kurallarına uygun olması gerekir.

Diğer bilgiler: "Eksenlerin konfigürasyonu ile ilgili temel bilgiler", Sayfa 249

| Parametre | Açıklama |
|------------|--|
| Eksen adı | <p>Pozisyon ön izlemesinde gösterilen eksen adı seçimi Standart ayar: X, Y, Z</p> <div data-bbox="699 1106 751 1162" data-label="Image"> </div> <p>S eksen adı, eksen tipi altında Mil, Dişli mili veya Hizalamalı mil öğelerini belirlediğinizde seçeneklerin arasında görünür.</p> |
| Eksen tipi | <p>Eksen tipinin tanımı Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ tanımlanmamış ■ Eksen ■ Eksen + NC (3 eksene kadar mümkündür): NC kontrollü lineer eksen veya rotasyon eksen ■ Bağlı eksen: Pozisyon değeri bir ana eksen ile hesaplanan eksen <div data-bbox="735 1574 788 1630" data-label="Image"> </div> <p>Birleştirme eksenleri pozisyon göstergesinde görüntülenmez. Pozisyon eksenini sadece her iki eksenin hesaplanmış pozisyon değerine sahip ana eksenini gösterir.</p> <div data-bbox="735 1753 788 1809" data-label="Image"> </div> <p>Birleştirme eksenlerinde cihaz, eksen adını otomatik olarak uyarlar. Eksen adı, ana eksenin eksen adından ve seçilen hesaplama türünden meydana gelir. Ör. +X.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mil ■ Hizalamalı mil ■ Dişli mili ■ Elektronik el çarkı ■ Standart değer: Eksen |

| Parametre | Açıklama |
|--|---|
| Ölçme cihazı | Bağlanan ölçüm cihazının yapılandırılması Diğer bilgiler: "Ölçme cihazı", Sayfa 259 |
| Hata kompanzasyonu | Doğrusal hata kompanzasyonu LEC veya bölümlenmeli doğrusal hata kompanzasyonu SLEC yapılandırması Diğer bilgiler: "Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC)", Sayfa 266 Diğer bilgiler: "Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)", Sayfa 266 |
| Çıkışlar | NC fonksiyonu için Çıkışlar yapılandırması Diğer bilgiler: "Çıkışlar", Sayfa 268 |
| Girişler | NC fonksiyonu için Girişler konfigürasyonu Diğer bilgiler: "Girişler", Sayfa 269 |
| Yazılım son konum şalteri | Yazılım son konum şalteri yapılandırması Diğer bilgiler: "Yazılım son konum şalteri", Sayfa 273 |
| Hızlanma süresi | Eksenin hızlandırma ve frenleme tutumunun yapılandırması; tahrikin duruyorken maksimum Fmax beslemesine hızlandığı süre veya maksimum beslemeden durma haline frenlediği süre <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 50 ms ... 10.000 ms ■ Standart değer: 500 |
| Kv faktörü P | Konulandırma sırasında konum ayarlayıcının oransal payı <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0,3 m/(dak x mm) ... 6 m/(dk x mm) ■ Standart değer: 2,5 |
| Kv faktörü L | Durma halinde konum ayarlayıcının oransal payı <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0,3 m/(dak x mm) ... 6 m/(dk x mm) ■ Standart değer: 2,5 |
| Maksimum pozisyonlama hatası | Konulandırma sırasında maksimum çekme mesafesi hatasının girişi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 5 µm ... 1000 µm ■ Standart değer: 500 |
| Maksimum durma hatası | Durma halinde maksimum konum sapmasının girişi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 5 µm ... 1000 µm ■ Standart değer: 100 |
| Konulandırma penceresi | MDI işletiminde konumlandırma yardımı için ölçeklendirme faktörü girişi (sadece manuel kumandalı lineer eksenler için) <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0,020 mm ... 2000 mm ■ Standart değer: 0.100 |
| Manuel konumlandırma penceresinde minimum bekleme süresi | Tümce bitirilene kadar eksenlerin konumlandırma penceresinde bulunması gereken sürenin girilmesi (yalnızca manuel olarak kumanda edilen doğrusal eksenler için) <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0 ms ... 10.000 ms ■ Standart değer: 0 ms |
| Konulandırma penceresinde minimum bekleme süresi | Tümce bitirilene kadar eksenlerin konumlandırma penceresinde bulunması gereken sürenin girilmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0 ms ... 10.000 ms ■ Standart değer: 0 ms |

| Parametre | Açıklama |
|-----------------------|---|
| Bağlı ana eksen | Bağlı eksen eksen tipindeki eksenler için: Eksenin birleştirilecek ana eksenin seçimi Standart değer: Yok |
| Ana eksenle hesaplama | Bağlı eksen eksen tipindeki eksenler için: Ana eksen ve birleştirme eksen pozisyon değerlerinin hesaplama türü Ayarlar: <ul style="list-style-type: none">■ +: Pozisyon değerleri toplanır (ana eksen + birleştirme eksen)■ -: Pozisyon değerleri çıkarılır (ana eksen - birleştirme eksen)■ Standart değer: + |

15.6.12 Ölçme cihazı

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Ölçme cihazı

EnDat 2.2 tipinde arabirimlerine sahip ölçüm cihazları için ayarlar

| Parametre | Açıklama |
|--------------------------------------|---|
| Ölçüm cihazı girişi | Ölçüm cihazı girişinin cihaz eksenine atanması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Bağlı değil ■ X1 ■ X2 ■ X3 ■ X4 ■ X5 ■ X6 Diğer bilgiler: "Cihaza genel bakış", Sayfa 47 |
| Arayüz | Otomatik algılanan arabirim tipi EnDat |
| Tip levhası | Elektronik tip levhasından okunan ölçüm cihazı bilgileri |
| Arıza tespiti | Ölçüm cihazı teşhis sonuçları, ör. fonksiyon rezervleri ile ölçüm cihazı fonksiyonunun değerlendirilmesi |
| Ölçüm cihazı tipi | Bağlanan ölçüm cihazı tipi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Uzunluk ölçüm cihazı: doğrusal eksen ■ Açık ölçüm cihazı: Rotasyonlu eksen ■ Açı ölçüm aleti olarak uzunluk ölçüm aleti: Rotasyonlu eksen doğrusal eksen olarak görüntülenir ■ Standart değer: Takılmış ölçüm cihazına bağlıdır |
| Mekanik çeviri | Bir rotasyonlu eksenin doğrusal eksen olarak gösterilmesi için: Devir başına mm cinsinden hareket yolu <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0,1 mm ... 1000 mm ■ Standart değer: 1,0 |
| Referans noktaları arasındaki mesafe | Referans işareti ile sıfır noktası arasındaki ofsetin konfigürasyonu Diğer bilgiler: "Referans noktaları arasındaki mesafe", Sayfa 263 |

Açı ölçüm aleti olarak uzunluk ölçüm aleti kullanımı

Açı ölçüm aleti veya döner sensörün uzunluk ölçüm cihazı olarak yapılandırılmasında, sistemin taşmasını önlemek için belirli parametreler dikkate alınmalıdır.

- Aktarım oranı, 21.474,483 mm değerindeki maksimum hareket alanı aşılmayacak şekilde seçilmelidir
- Referans noktası kaydırması, $\pm 21.474,483$ mm değerindeki maksimum hareket alanı dikkate alınarak seçilmelidir. Bu sınır, referans noktası kaydırması varken ve yokken etkilidir
- **Yalnızca EnDat 2.2 ile çoklu dönüşlü döner sensörlerde:** Döner sensör, döner sensörün taşması makine koordinatlarını olumsuz şekilde etkilemeyecek şekilde monte edilmelidir

1 V_{SS} ve 11 µA_{SS} tipinde arayüze sahip ölçüm cihazları için ayarlar

| Parametre | Açıklama |
|------------------------|---|
| Ölçüm cihazı girişi | <p>Ölçüm cihazı girişinin cihaz eksenine atanması</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bağlı değil ■ X1 ■ X2 ■ X3 ■ X4 ■ X5 ■ X6 <p>Diğer bilgiler: "Cihaza genel bakış", Sayfa 47</p> |
| Artan sinyal | <p>Bağlanan ölçüm cihazı sinyali</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{SS}: Sinüzoidal gerilim sinyali ■ 11 µA: Sinüzoidal akım sinyali ■ Standart değer: 1 V_{SS} |
| Ölçüm cihazı tipi | <p>Bağlanan ölçüm cihazı tipi</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uzunluk ölçüm cihazı: doğrusal eksen ■ Açık ölçüm cihazı: Rotasyonlu eksen ■ Açı ölçüm aleti olarak uzunluk ölçüm aleti: Rotasyonlu eksen doğrusal eksen olarak görüntülenir ■ Standart değer: Takılmış ölçüm cihazına bağlıdır |
| Sinyal periyodu | <p>Uzunluk ölçüm cihazları için bir sinyal süresinin uzunluğu</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0,001 µm ... 1.000.000.000 µm ■ Standart değer: 20.000 |
| Çizgi sayısı | <p>Açı ölçüm cihazları ve rotasyonlu eksenin doğrusal eksen olarak gösterilmesi için.</p> <p>Çizgi sayısı</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 1 ... 1.000.000 ■ Standart değer: 1000 |
| Mekanik çeviri | <p>Bir rotasyonlu eksenin doğrusal eksen olarak gösterilmesi için: Devir başına mm cinsinden hareket yolu</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0,1 mm ... 1000 mm ■ Standart değer: 1,0 |
| Referans işaretleri | <p>Referans işaretleri konfigürasyonu</p> <p>Diğer bilgiler: "Referans işaretleri (Ölçme cihazı)", Sayfa 262</p> |
| Analog filtre frekansı | <p>Analog düşük geçirgen filtrenin frekans değeri</p> <p>Ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 33 kHz: 33 kHz üzeri girişim frekanslarının bastırılması ■ 400 kHz: 400 kHz üzeri girişim frekanslarının bastırılması ■ Standart değer: 400 kHz |

| Parametre | Açıklama |
|---------------------|--|
| Sonlandırma direnci | Yansımaların önlenmesi için yedek yük <ul style="list-style-type: none"> Ayarlar: ON veya OFF Standart değer: ON |
| Hata denetimi | Sinyal hatalarının denetlenmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> Kapalı: Hata denetimi etkin değil Kirlenme: Sinyal genlikleri hata denetimi Frekans: Sinyal frekansı hata denetimi Frekans & Kirlenme: Sinyal genliği ve sinyal frekansı hata denetimi Standart değer: Frekans & Kirlenme <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Hata denetimi için bir sınır değerinin aşılması halinde bir uyarı mesajı veya hata mesajı görüntülenir.</p> </div> <p>Sınır değerler bağlı ölçüm cihazının sinyaline bağlıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Vss sinyali, Kirlenme ayarı <ul style="list-style-type: none"> Gerilim $\leq 0,45$ V olduğunda uyarı mesajı Gerilim $\leq 0,18$ V veya $\geq 1,34$ V olduğunda hata mesajı 1 Vss sinyali, Frekans ayarı <ul style="list-style-type: none"> Frekans ≥ 400 kHz olduğunda hata mesajı 11 μA sinyali, Kirlenme ayarı <ul style="list-style-type: none"> Akım $\leq 5,76$ μA olduğunda uyarı mesajı Akım $\leq 2,32$ μA veya $\geq 17,27$ μA olduğunda hata mesajı 11 μA sinyali, Frekans ayarı <ul style="list-style-type: none"> Frekans ≥ 150 kHz olduğunda hata mesajı |
| Sayaç yönü | Eksen hareketi sırasında sinyal algılama Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> Pozitif: Hareket yönü cihazın sayım yönüne uygundur Negatif: Hareket yönü cihazın sayım yönüne uygun değildir Standart değer: Pozitif |
| Arıza tespiti | Ölçüm cihazı teşhis sonuçları, ör. Lissajous şekli ile ölçüm cihazı fonksiyonunun değerlendirilmesi |

15.6.13 Referans işaretleri (Ölçme cihazı)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Ölçme cihazı ► Referans işaretleri



EnDat arabirimli seri ölçüm cihazlarında eksenler otomatik olarak referanslandığı için referans işareti arama yoktur.

| Parametre | Açıklama |
|---|--|
| Referans işareti | Referans işareti tipinin belirlenmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Yok: Referans işareti yok ■ Bir: Ölçüm cihazının bir referans işareti mevcut ■ Kodlu: Ölçüm cihazında, mesafe kodlaması yapılmış referans işaretleri mevcut ■ Standart değer: Bir |
| Maksimum travers mesafesi | Kodlanmış referans işaretleri olan uzunluk ölçüm cihazları için: Mutlak pozisyonun belirlenmesi için maksimum hareket mesafesi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0,1 mm ... 10000.0 mm ■ Standart değer: 20,0 |
| Temel mesafe | Kodlanmış referans işaretleri olan açı ölçüm cihazları için: Mutlak pozisyonun belirlenmesi için maksimum temel mesafe <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: > 0° ... 360° ■ Standart değer: 10,0 |
| Enterpolasyon | TTL arabirimli ölçüm cihazları için: Kodlanmış referans işaretlerinin değerlendirmesi için ölçüm cihazlarının enterpolasyon değeri ve entegre enterpolasyon. Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Yok ■ 2 katı ■ 5 katı ■ 10 katı ■ 20 katı ■ 50 katı ■ Standart değer: Yok |
| Referans işaretleri sinyalini terse çevirme | Referans işareti sinyallerinin terse çevrilerek değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini belirler Ayarlar <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Referans işareti sinyalleri terse çevrilerek değerlendirilir ■ OFF: Referans işareti sinyalleri terse çevrilerek değerlendirilmez ■ Standart değer: OFF |
| Referans noktaları arasındaki mesafe | Referans işareti ile sıfır noktası arasındaki ofsetin konfigürasyonu Diğer bilgiler: "Referans noktaları arasındaki mesafe", Sayfa 263 |

15.6.14 Referans noktaları arasındaki mesafe

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Ölçme cihazı ► Referans işaretleri ► Referans noktaları arasındaki mesafe

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| Referans noktaları arasındaki mesafe | Referans işareti ile makinenin sıfır noktası arasındaki ofset hesaplamasının etkinleştirilmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: ON veya OFF ■ Standart değer: OFF |
| Referans noktaları arasındaki mesafe | Referans işareti ile sıfır noktası arasındaki ofsetin (seçilen ölçüm cihazı tipine bağlı olarak mm veya derece cinsinden) manuel olarak girilmesi Standart değer: 0.00000 |
| Referans noktası kaydırması için güncel pozisyon | Devral seçeneği güncel pozisyonu, referans işaret ile sıfır noktası arasında ofset (seçilen ölçüm cihazı tipine bağlı olarak mm veya derece cinsinden) olarak devralır |

15.6.15 EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazı teşhisi

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Ölçme cihazı ► Arıza tespiti

| Mesaj | Açıklama |
|----------------------|--|
| Ölçüm cihazı hatası | Ölçüm cihazı hatası, ölçüm cihazında arıza olduğunu belirtir Ör. aşağıdaki ölçüm cihazı hataları görüntülenebilir: <ul style="list-style-type: none"> ■ Aydınlatma kesintisi ■ Sinyal amplitüdü hatalı ■ Pozisyon hatalı ■ Yüksek gerilim ■ Besleme gerilimi düşük ■ Aşırı akım ■ Akü hatası |
| Ölçüm cihazı uyarısı | Ölçüm cihazı uyarıları, ölçüm cihazının belirli toleranslarına ulaşıldığı veya bunların aşıldığını belirtir Ör. aşağıdaki ölçüm cihazı uyarıları görüntülenebilir: <ul style="list-style-type: none"> ■ Frekans çarpışması ■ Sıcaklık aşımı ■ Aydınlatma kontrol rezervi ■ Akü şarjı ■ Referans noktası |

Mesajların aşağıdaki durumları olabilir:

| Durum | Değerlendirme |
|--------------|--|
| OK! | Ölçüm cihazı belirtilen sınırların içinde bulunur |
| Desteklenmez | Mesaj, ölçüm cihazı tarafından desteklenmez |
| Hata! | Servis/bakım önerilir; ör. PWT 101 ile detaylı inceleme önerilir |

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Ölçme cihazı ► Arıza tespiti ► Fonksiyonel yedekler

| Parametre | Açıklama |
|------------------------|---|
| Mutlak iz | Mutlak izin fonksiyon rezervini gösterir |
| Artımlı iz | Artışlı izin fonksiyon rezervini gösterir |
| Konum değeri hesaplama | Pozisyon değeri oluşturma öğesinin fonksiyon rezervini gösterir |
| Pozisyon | Ölçüm cihazının gerçek güncel konumunu gösterir |

Cihaz fonksiyon rezervini sütunlu gösterim olarak görüntüler:

| Renk alanı | Alan | Değerlendirme |
|------------|--------------|---|
| Sarı | %0 ... %25 | Servis/bakım önerilir; ör. PWT 101 ile kontrol önerilir |
| Yeşil | %25 ... %100 | Ölçüm cihazı belirtilen sınırların içinde bulunur |

15.6.16 1 V_{SS}/11 µA_{SS} ile ölçüm cihazı teşhisi

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Ölçme cihazı ► Arıza tespiti

| Parametre | Açıklama |
|---|--|
| A amplitüdü | A amplitüdünün V cinsinden gösterimi |
| B amplitüdü | B amplitüdünün V cinsinden gösterimi |
| Simetrisapması | Simetrik sapma değeri |
| Fazlarsapması | Fazın 90° sapması |
| Grafiği dondur | Lissajous şeklinin dondurulması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Grafik dondurulmuştur ve hareket durumunda güncellenmez ■ OFF: Grafik dondurulmamıştır ve hareket durumunda güncellenir ■ Standart değer: OFF |
| Tolerans aralığını göster | 0,6 V...1,2 V değerleri arasında tolerans dairelerinin görüntülenmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: İki adet kırmızı daire görüntülenir ■ OFF: Tolerans daireleri gizlenir ■ Standart değer: OFF |
| Karşılaştırma ölçümü için ölçüm cihazı girişi | Başka bir ölçüm cihazı girişinin başka bir ölçüm cihazını karşılaştırma amaçlı görüntüleyin; daireler üst üste yerleştirilebilir, bunun için Grafiği dondur parametresini kullanın Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ İstenilen ölçüm cihazı girişinin seçilmesi ■ Standart değer: Bağlı değil <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Parametre yalnızca başka bir ölçüm cihazı 1 V_{SS} veya 11 µA_{SS} arayüzü ile bağlı olduğunda kullanılabilir.</p> </div> |
| Karşılaştırma grafiğini dondur | Ölçüm cihazı girişinde ölçüm cihazının Lissajous şeklinin karşılaştırma ölçümü için dondurulması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Grafik dondurulmuştur ve hareket durumunda güncellenmez ■ OFF: Grafik dondurulmamıştır ve hareket durumunda güncellenir ■ Standart değer: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Parametre yalnızca başka bir ölçüm cihazı 1 V_{SS} veya 11 µA_{SS} arayüzü ile bağlı olduğunda kullanılabilir.</p> </div> |

15.6.17 Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Hata kompanzasyonu ► Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC)

| Parametre | Açıklama |
|-----------------|---|
| Karşılık | Makinenin eksenlerine olan mekanik etkiler dengelenir Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Karşılık etkin ■ OFF: Karşılık etkin değil ■ Standart değer: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Karşılık etkin durumdayken Nominal uzunluk ve Gerçek uzunluk düzenlenemez veya oluşturulamaz.</p> </div> |
| Nominal uzunluk | Üretici bilgileri uyarınca ölçüm normalinin uzunluğu için giriş alanı Birim: Milimetre veya derece (ölçüm cihazına bağlıdır) |
| Gerçek uzunluk | Ölçülen uzunluk için giriş alanı (gerçek hareket yolu) Birim: Milimetre veya derece (ölçüm cihazına bağlıdır) |

15.6.18 Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Hata kompanzasyonu ► Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)

| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Karşılık | Makinenin eksenlerine olan mekanik etkiler dengelenir Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Karşılık etkin ■ OFF: Karşılık etkin değil ■ Standart değer: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Karşılık etkin durumdayken Düzeltilme noktası tablosu düzenlenemez veya oluşturulamaz.</p> </div> |
| Düzeltilme noktası tablosu | Manuel düzenleme için destek noktaları tablosunu açar |
| Destek noktası tablosunun oluşturulması | Yeni bir Düzeltilme noktası tablosu oluşturulması için ilgili menüyü açar Diğer bilgiler: "Destek noktası tablosunun oluşturulması", Sayfa 267 |

15.6.19 Destek noktası tablosunun oluşturulması

Yol: Ayarlar ► Eksen ► <Eksen adı> ► Hata kompanzasyonu ►
Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC) ► Destek noktası tablosunun oluşturulması

| Parametre | Açıklama |
|-------------------------------|---|
| Düzeltilme noktası sayısı | Makinenin mekanik eksenindeki destek noktalarının sayısı <ul style="list-style-type: none">■ Ayar aralığı: 2 ... 200■ Standart değer: 2 |
| Düzeltilme noktaları mesafesi | Makinenin mekanik eksenindeki destek noktalarının mesafesi <ul style="list-style-type: none">■ Standart değer: 100,00000 |
| Başlangıç noktası | Başlangıç noktası, kompanzasyonun eksen üzerine hangi konumdan itibaren uygulanacağını belirler <ul style="list-style-type: none">■ Standart değer: 0.00000 |
| Oluştur | Girişler üzerinden yeni bir destek noktası tablosu oluşturur |

15.6.20 Çıkışlar

Yol: Ayarlar ► Eksen ► X, Y ... ► Çıkışlar

| Parametre | Açıklama |
|--------------------------------|--|
| Motor tipi | Servo motor ile işletilen eksenler için: Motor tipinin seçilmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ İki kutuplu servo motoru: -10 V ... 10 V ■ Tek kutuplu servo motoru: 0 V ... 10 V ■ Adım motoru |
| Analog çıkış | Servo motor analog çıkışının pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart değer: Bağlı değil |
| Adım motoru çıkışı | Adım motor çıkışının pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart değer: Bağlı değil |
| Minimum adım frekansı | Bağlı adım motorunun minimum adım frekansının tanımı <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0 kHz ... 1000 kHz ■ Standart değer: 0,000 |
| Maksimum adım frekansı | Bağlı adım motorunun maksimum adım frekansının tanımı <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0 kHz ... 1000 kHz ■ Standart değer: 20.000 |
| Yön sinyali tersine döndürüldü | Bağlı adım motorunun dönme yönünü değiştirmek istediğiniz fonksiyonun etkinleştirilmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart değer: Etkin değil |
| Analog çıkış ters | Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde çıkıştaki analog sinyal tersine çevrilir <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart değer: Etkin değil |
| Açık durum düzenleyici devresi | Fonksiyon etkinse eksen açık durum düzenleyici devresi ile işletilir <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Cihazı ayarlıyorsanız eksenleri açık durum düzenleyici devresine hareket ettirebilirsiniz. Böylece Fmax ve Umax için uygun parametreleri belirlersiniz.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart değer: Etkin değil |
| Fmax | Umax değeri ile ulaşılan beslemenin tanımı <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 100 mm/dk ... 10.000 mm/dk ■ Standart değer: 2000 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Münferit eksenler için daha yüksek bir besleme tanımlanmış olsa bile Maksimum makine hızı aşılamaz.</p> </div> |

Diğer bilgiler: "Özel ayarlar", Sayfa 255

| Parametre | Açıklama |
|----------------------------|--|
| Umax | Fmax değerine ulaşmak için analog çıkışta verilen maksimum gerilim <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: 1000 mV ... 10.000 mV Standart değer: 9000 |
| Sağa dönüş onayı | Sağa dönüşte onay için dijital çıkışın atanması Giriş Tek kutuplu servo motoru motor tipi seçiminde yapılandırılmalıdır <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Sola dönüş onayı | Sola dönüşte onay için dijital çıkışın atanması Giriş Tek kutuplu servo motoru motor tipi seçiminde yapılandırılmalıdır <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Tahrik serbest bırakma | Tahrik onayı için dijital çıkışın pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Hedef pozisyonuna ulaşıldı | Eksen, MDI işletiminde veya program akışında Hedef konum üzerindeyken dijital çıkışın ayarlanması <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |

15.6.21 Girişler

Yol: Ayarlar ► Eksen ► X, Y ... ► Girişler

| Parametre | Açıklama |
|---|--|
| Dijital girişten hareket komutları | Dijital giriş üzerinden harici giriş cihazları için hareket komutları yapılandırması |
| Analog girişten dijital hareket komutları | Analog giriş üzerinden harici giriş cihazları için hareket komutları yapılandırması |
| Elektronik el çarkı hareket komutları | Bir elektronik el çarkının hareket komutlarının yapılandırılması |
| Dijital girişleri etkinleştirme | Onay için dijital girişlerin yapılandırılması |

15.6.22 Dijital girişten hareket komutları

Yol: Ayarlar ► Eksen ► X, Y ... ► Girişler ► Dijital girişten hareket komutları

| Parametre | Açıklama |
|---|--|
| Dijital hareket komutlarını etkinleştirin | <p>Dijital giriş üzerinden harici hareket komutlarının (ör. makinenin kumanda panelinde yavaş hareket (jog) tuşları) onayı</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayarlar: ON veya OFF ■ Standart değer: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Dijital hareket komutları yalnızca analog hareket komutları devre dışı bırakıldığında kullanılabilir. Diğer bilgiler: "Analog girişten dijital hareket komutları", Sayfa 270</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Harici hareket komutlarıyla çalışmak için şu girişleri yapılandırmanız gerekir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pozitif yöndeki dijital hareket komutu için giriş ■ Negatif yöndeki dijital hareket komutu için giriş </div> |
| Pozitif yöndeki dijital hareket komutu için giriş | <p>Hareket komutu için dijital girişin pim tahsisine göre pozitif yönde atanması</p> <p>Standart değer: Bağlı değil</p> |
| Negatif yöndeki dijital hareket komutu için giriş | <p>Hareket komutu için dijital girişin pim tahsisine göre negatif yönde atanması</p> <p>Standart değer: Bağlı değil</p> |

15.6.23 Analog girişten dijital hareket komutları

Yol: Ayarlar ► Eksen ► X, Y ... ► Girişler ► Analog girişten dijital hareket komutları

| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Analog hareket komutlarını etkinleştir | <p>Analog giriş üzerinden harici giriş cihazlarının hareket komutlarının (ör. Joystick) onaylanması</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayarlar: AÇIK veya KAPALI ■ Standart değer: KAPALI <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Analog hareket komutları yalnızca dijital hareket komutları devre dışı bırakıldığında kullanılabilir. Diğer bilgiler: "Dijital girişten hareket komutları", Sayfa 270</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Harici hareket komutlarıyla çalışmak için Analog dijital hareket komutları için giriş ögesini yapılandırmanız gerekir.</p> </div> |
| Analog dijital hareket komutları için giriş | <p>Hareket komutları için analog girişin pim tahsisine göre atanması. Bu girişlerdeki analog gerilim 0 V...5 V aralığında olmalıdır</p> <p>Standart değer: Bağlı değil</p> |

| Parametre | Açıklama |
|------------------------------|---|
| Ölü bölge | <p>Ölü bölge yüzdesi olarak giriş. Ölü bölge sıfır konumu çevresindeki giriş gerilimi alanını tanımlar (yakl. 2,5 V) ve burada mevcut olan gerilim henüz hareket komutu olarak yorumlanmaz. Verilen bilgi tüm gerilim alanını referans alır</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: %0 ... %100 ■ Standart değer: %10 |
| Analog girişi çevir | <p>Fonksiyon etkinleştirildiğinde analog giriş tersine çevrilir. Giriş tersine çevrilmişse daha yüksek bir giriş gerilimi negatif yönde bir beslemeye neden olur. Düşük giriş gerilimi, pozitif yönde bir beslemeye neden olur</p> <p>Standart değer: Etkin değil</p> |
| Fmax | <p>Fmax eksenin, analog girişin hareket komutları üzerinden erişilebilecek olan maksimum beslemesini tanımlar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 100 mm/dak ... 2000 mm/dk ■ Standart değer: 2000 |
| Yavaş besleme için Fmaks | <p>Joystick'in tamamen döndürülmüş olması durumunda beslemenin daha yavaş bir besleme için tanımlanması</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 100 mm/dk ... 2000 mm/dk ■ Standart değer: 200 |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>i Fonksiyonu kullanmak için Analog hareket komutları için yavaş beslemenin seçilmesi ögesine bir giriş atanmalıdır.</p> <p>Diğer bilgiler: "Girişler (Kumanda fonksiyonları)", Sayfa 251</p> </div> |
| Giriş gerilimini tespit edin | Giriş geriliminin belirlenmesi için öğrenme işlemini başlatır |

15.6.24 Elektronik el çarkı hareket komutları

Yol: Ayarlar ► Eksen ► X, Y ... ► Girişler ► Elektronik el çarkı hareket komutları

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| Elektronik el çarkı hareket komutlarının etkinleştirilmesi | Bir elektronik el çarkının hareket komutlarının etkinleştirilmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayarlar: AÇIK veya KAPALI ■ Standart değer: KAPALI |
| Elektronik el çarkı seçimi | Aşağı açılır listede istenen elektronik el çarkını seçin |
| Sayma yönünü tersine çevir | Sayma yönünü tersine çevirmek istediğinizde fonksiyonu etkinleştirin |
| Calculation of the feed override in handwheel mode | Fonksiyon etkinken el çarkının bir hareketiyle güncel besleme override değeri hesaplanır |
| Devir başına pozisyon farkı | Devir başına pozisyon farkını girin. Bu parametreyle el çarkının devir başına doğrusal hareketini belirlersiniz <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0,001 mm ... 8000 mm ■ Standart değer: 2,5 |
| Maksimum pozisyon farkı | Maksimum pozisyon farkını girin. Bu parametreyle el çarkının oluşturulan tamponunu doğrusal eksene göre sınırlandırabilirsiniz <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0,005 mm ... 20.000 mm ■ Standart değer: 20 |
| Çözüm | Elektronik el çarkının çözünürlüğünün nasıl olması gerektiğini girin. Bu parametreyle eksenin ne kadar ince veya kaba olduğunu belirlersiniz <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 1 µm ... 65.000 µm ■ Standart değer: 1 |
| Elektronik el çarkı hareket komutları için onay tuşu | Elektronik el çarkının etkinleştirilmesi için dijital girişin atanması |

15.6.25 Dijital girişlerin onayı

Yol: Ayarlar ► Eksen ► X, Y ... ► Girişler ► Dijital girişleri etkinleştirme

| Parametre | Açıklama |
|--------------------------------------|--|
| Hata sinyali için giriş | <p>Pim tahsisine göre dijital girişin atanması</p> <p>Bağlı tahrik güçlendirici sinyal verir. Cihaz, sinyali hata sinyali olarak yorumlar. Girişte bir hata varsa eksen akımsız duruma getirilir ve rampa olmadan ani bir şekilde durdurulur. Cihazda bir hata mesajı görüntülenir</p> <p>Standart değer: Bağlı değil</p> <p>Sinyal düşük aktiftir</p> <ul style="list-style-type: none"> Fonksiyon etkin durumdayken "low" sinyali mevcutsa girişte bir hatanın olduğu yönünde yorum yapılır. Onay, "high" sinyalinde gerçekleşir |
| Mekanik el çarkının onayı için giriş | <p>Mekanik el çarkının etkinleştirilmesi için dijital girişin atanması</p> <p>Giriş mevcutsa eksen ile NC hareketleri gerçekleştirilemez. Eksen ayarlamada yer alıyorsa ve Mekanik el çarkının onayı için giriş ögesi devreye alınırsa eksen kontrollü bir şekilde frenlenir ve ayarlardan alınır. Giriş artık mevcut değilse eksen yeniden ayarlamağa sürülebilir</p> <p>Standart değer: Bağlı değil</p> <p>Sinyal düşük aktiftir</p> <ul style="list-style-type: none"> Fonksiyon etkin durumdayken "low" sinyali mevcutsa girişte etkin bir mekanik çarkın olduğu yönünde yorum yapılır |

15.6.26 Yazılım son konum şalteri

Yol: Ayarlar ► Eksen ► X, Y ... ► Yazılım son konum şalteri

| Parametre | Açıklama |
|--------------------------------------|--|
| Yazılım son konum şalteri | <p>Yazılım uç şalterinin kullanımı</p> <ul style="list-style-type: none"> Ayarlar: ON veya OFF Standart değer: OFF |
| Pozitif yönde yazılım sınır anahtarı | <p>Yazılım uç şalterinin pozitif yönde makine sıfır noktasına olan mesafesi (etkinse Referans noktaları arasındaki mesafe dahil)</p> <p>Birim: Milimetre</p> <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: 0 |
| Negatif yönde yazılım sınır anahtarı | <p>Yazılım uç şalterinin negatif yönde makine sıfır noktasına olan mesafesi (etkinse Referans noktaları arasındaki mesafe dahil)</p> <p>Birim: Milimetre</p> <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: 0 |

Yazılım uç şalterinin fonksiyonu


Yazılım uç şalterleri NC kontrollü bir eksenin izin verilen hareket alanını pozitif ve negatif yönde sınırlandırır. Yazılım uç şalterleri etkin durumdaysa eksen, en geç yazılım uç şalterine ulaştığında durdurulacak şekilde zamanında frenlenir.

Bir program adımı, hareket alanının dışında bulunan bir nominal konuma geçerse program adımı bir hata mesajıyla onaylanır ve eksen hareket ettirilmez. Eksenin gerçek konumu izin verilen hareket alanının dışındaysa eksen sadece makine sıfır noktası yönünde hareket ettirilebilir. Cihazda ilgili uyarı görüntülenir.

15.6.27 Mil ekseni S

Yol: Ayarlar ► Eksen ► Mil ekseni S

| Parametre | Açıklama |
|--------------------|---|
| Eksen adı | Pozisyon ön izlemesinde gösterilen eksen adının tanımlanması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ tanımlanmamış ■ S ■ Standart ayar: S |
| Eksen tipi | Eksen tipinin tanımı Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ tanımlanmamış ■ Eksen ■ Mil ■ Dişli mili ■ Hizalamalı mil ■ Standart ayar: Mil |
| Ölçme cihazı | Bağlanan ölçüm cihazının yapılandırılması Diğer bilgiler: "Ölçme cihazı", Sayfa 259 |
| Hata kompanzasyonu | Doğrusal hata kompanzasyonu LEC veya bölümlmeli doğrusal hata kompanzasyonu SLEC yapılandırması Diğer bilgiler: "Doğrusal hata kompanzasyonu (LEC)", Sayfa 266 Diğer bilgiler: "Kademeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)", Sayfa 266 |
| Çıkışlar | Mil için Çıkışlar yapılandırması Diğer bilgiler: "Çıkışlar (S)", Sayfa 276 |
| Girişler | Mil için Girişler konfigürasyonu Diğer bilgiler: "Girişler (S)", Sayfa 277 |
| Dişli kademeleri | Dişli mili için Dişli kademeleri öğesinin konfigürasyonu Diğer bilgiler: "Dişli kademeleri", Sayfa 280 |

| Parametre | Açıklama |
|--|---|
| Harici sinyal üzerinden dişli kademesi seçimi | Harici sinyaller üzerinden Dişli mili için Dişli kademeleri seçimi Ayarlar <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Dişli kademeleri seçimi harici sinyaller üzerinden gerçekleştirilir ■ OFF: Dişli kademeleri seçimi işletim türlerinde elle gerçekleştirilir ■ Standart değer: OFF |
| Üst mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi | Üst devir sayısı alanı için Hızlanma süresi ögesinin durma halinden Smax maksimum devir sayısına ayarlanması <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 50 ms ... 10.000 ms ■ Standart değer: 500 |
| Alt mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi | Alt devir sayısı alanı için Hızlanma süresi ögesinin durma halinden Smax maksimum devir sayısına ayarlanması <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 50 ms ... 10.000 ms ■ Standart değer: 500 |
| Çalışmaya başlama süresinin bükülme noktası krkt. eğrileri | Üst ve alt mil devir sayısı alanının arasındaki sınırın tanımı <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0 1/dk ... 2000 1/dk ■ Standart değer: 1500 |
| Minimum mil devir sayısı | Minimum mil devir sayısı ayarı <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0 1/dak ... 500 1/dk ■ Standart değer: 50 |
| Ayarlanmış mil durdurması için maksimum mil devir sayısı | Ayarlanmış mil durdurması için maksimum mil devir sayısı ayarı <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0 1/dak ... 500 1/dk ■ Standart değer: 30 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  Fonksiyonu kullanmak için Mil pozisyonu parametresine bir giriş atmanız gerekir. Diğer bilgiler: "Girişler (S)", Sayfa 277 </div> | |
| Dişli kesme için maksimum mil devir sayısı | Frezeleme uygulamasında dişli delmede dişli kesme için maksimum mil devir sayısının ayarlanması <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 100 1/dk ... 2000 1/dk ■ Standart değer: 1000 |
| Kv faktörü P | Konulandırma sırasında konum ayarlayıcının oransal payı <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0,3°/(min. x m°) ...6°/(dk x m°) ■ Standart değer: 2,5 |
| Kv faktörü L | Durma halinde konum ayarlayıcının oransal payı <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0,3°/(min. x m°) ...6°/(dk x m°) ■ Standart değer: 2,5 |
| Maksimum pozisyonlama hatası | Konulandırma sırasında maksimum çekme mesafesi hatasının girişi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0,005° ...10.000° ■ Standart değer: 0,500 |
| Maksimum durma hatası | Durma halinde maksimum konum sapmasının girişi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: 0,005° ...10.000° ■ Standart değer: 0,100 |

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| NC işletiminde konumlandırma penceresi | NC işletiminde konumlandırma penceresinin ayarlanması <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: 0,005° ... 2.000° Standart değer: 0,020 |

Bir milin çalışmaya başlama süresi

Çalışmaya başlama süresinin bükülme noktası krkt. eğrileri değeri, mil devir sayılarını iki alana ayırır. Her bir alana için ayrı çalışmaya başlama süresi tanımlayabilirsiniz:

- Üst mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi: Tahrikin durma halinden Smax maksimum devir sayısına hızlandığı süre
- Alt mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi: Tahrikin durma halinden Smax maksimum devir sayısına hızlandığı süre

15.6.28 Çıkışlar (S)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Çıkışlar

| Parametre | Açıklama |
|--------------------------------|--|
| Motor tipi | Servo motor ile işletilen eksenler için: <ul style="list-style-type: none"> İki kutuplu servo motoru: -10 V ... 10 V Tek kutuplu servo motoru: 0 V ... 10 V Adım motoru |
| Analog çıkış | Analog çıkışın pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Adım motoru çıkışı | Adım motor çıkışının pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Minimum adım frekansı | Bağlı adım motorunun minimum adım frekansının tanımı <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: 0 kHz ... 1000 kHz Standart değer: 0,000 |
| Maksimum adım frekansı | Bağlı adım motorunun maksimum adım frekansının tanımı <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: 0 kHz ... 1000 kHz Standart değer: 20.000 |
| Analog çıkış ters | Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde çıkıştaki analog sinyal tersine çevrilir <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Etkin değil |
| Yön sinyali tersine döndürüldü | Bağlı adım motorunun dönme yönünü değiştirmek istediğiniz fonksiyonun etkinleştirilmesi <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Etkin değil |
| Açık durum düzenleyici devresi | Fonksiyon etkinse eksen açık durum düzenleyici devresi ile işletilir <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Etkin değil |



Cihazı ayarlıyorsanız eksenleri açık durum düzenleyici devresine hareket ettirebilirsiniz. Böylece Smax ve Umax için uygun parametreleri belirlersiniz.

| Parametre | Açıklama |
|------------------------|--|
| Smax | Umax değeri ile ulaşılan Mil devri tanımı <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: 100 1/dak ... 10.000 1/dak Standart değer: 2000 Diğer bilgiler: "Özel ayarlar", Sayfa 255 |
| Umax | Smax değerine ulaşmak için analog çıkışta verilen maksimum gerilim <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: 1000 mV ... 10.000 mV Standart değer: 9000 |
| Sağa dönüş onayı | Sağa dönüşte onay için dijital çıkışın atanması Giriş Tek kutuplu servo motoru motor tipi seçiminde yapılandırılmalıdır <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Sola dönüş onayı | Sola dönüşte onay için dijital çıkışın atanması Giriş Tek kutuplu servo motoru motor tipi seçiminde yapılandırılmalıdır <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Tahrik serbest bırakma | Tahrik onayı için dijital çıkışın pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |

15.6.29 Girişler (S)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Girişler

| Parametre | Açıklama |
|--|---|
| Dijital girişten hareket komutları | Milin dijital girişi için hareket komutlarının yapılandırılması |
| Dijital girişleri etkinleştirme | Mil onayı için dijital girişlerin yapılandırılması |
| Analog giriş üzerinden devir sayısı göstergesi | Gerçek devir sayısının gösteriminin yapılandırılması |

15.6.30 Dijital girişten hareket komutları (S)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Girişler ► Dijital girişten hareket komutları

| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Dijital hareket komutlarını etkinleştirin | Dijital hareket komutlarının kullanımı <ul style="list-style-type: none"> Ayarlar: ON veya OFF Standart değer: OFF |
| Mili başlatma | Milin çalıştırılması için dijital girişin pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Mil durdur | Milin durdurulması için dijital girişin pim tahsisine göre atanması <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |

15.6.31 Dijital girişlerin onayı (S)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Girişler ► Dijital girişleri etkinleştirme

| Parametre | Açıklama |
|-----------------------------------|---|
| Milin hazır olma durumu | <p>Bir dijital girişin atanması; milin hatasız bir durumda olduğunu gösterir</p> <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Mil kesintisi | <p>Bir dijital girişin atanması; aktif durumdayken yapılandırılmış analog mil çıkışını hemen akımsız hale getirir. Mil hareketi rampa olmadan durdurulur, gerekirse otomatik olarak hareket eden eksenler durdurulur ve milin etkinleştirilmesi önlenir.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Milin anında durdurulması makine üreticisinin sorumluluğundadır.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Mil koruma düzeneği | <p>Bir dijital girişin atanması; mevcut bir mil koruma tertibatının açık veya kapalı durumda olduğunu gösterir. Bu sinyal hata mesajlarını ve program akışını etkiler.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Mil koruması açıkken milin anında durdurulması makine üreticisinin sorumluluğundadır.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Manşonun son konumu + | <p>Puntanın üst uç şalteri için dijital girişin atanması. Giriş, dişli kesme sırasında milin tersine çevrilmesi için kullanılır</p> <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Manşonun son konumu - | <p>Puntanın alt uç şalteri için dijital girişin atanması. Giriş, dişli kesme sırasında milin tersine çevrilmesi için kullanılır</p> <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Mil pozisyonu | <p>Bir dijital girişin atanması; sinyal Ayarlanmış mil durdurması için maksimum mil devir sayısı altında ayarlanmış devir sayısında mili, durma halinde istenilen pozisyona konumlandırır</p> <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil |
| Sola dönüşte mili serbest bırakma | <p>Sola dönüşte pim tahsisine göre milin dönüş yönü için dijital bir girişin atanması</p> <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Bağlı değil <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Harici giriş sinyali, OEM menüsü veya Programlama menüsünde ayarlanmış dönüş yönüne göre önceliklidir</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Harici sinyal yalnızca Mili başlatma için olan dijital girişte sabit olarak bir High seviyesi mevcutsa değerlendirilir.</p> </div> |

15.6.32 Analog giriş üzerinden devir sayısı göstergesi (S)

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Girişler ► Analog giriş üzerinden devir sayısı göstergesi

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| Analog giriş üzerinden devir sayısı göstergesi | Pozisyon göstergesinde mil devir sayısı göstergesinin etkinleştirilmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayarlar: ON veya OFF ■ Standart değer: OFF |
| Devir sayısı göstergesi için giriş | Pim tahsisine göre analog girişin atanması <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart değer: Bağlı değil |
| 5 V giriş geriliminde devir sayısı | 5 V giriş geriliminde mil devir sayısının girilmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart değer: 2000 |



Ölçülen giriş gerilimi **5 V giriş geriliminde devir sayısı** faktörü ile hesaplanır. Sonuç, pozisyon göstergesinde gerçek devir sayısı olarak gösterilir.

15.6.33 Dişli kademeleri ögesinin eklenmesi

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Dişli kademeleri ► +

| Parametre | Açıklama |
|-----------|--|
| | Yeni dişli kademesinin varsayılan ad ile eklenmesi Diğer bilgiler: "Dişli kademeleri", Sayfa 280 |

15.6.34 Dişli kademeleri

Yol: Ayarlar ► Eksen ► S ► Dişli kademeleri

| Parametre | Açıklama |
|--|---|
| İsim | Dişli kademesi için ad girişi <ul style="list-style-type: none"> Standart değer: Kademe [n] |
| Smax | Umax değeri ile ulaşılan Mil devri tanımı <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: 100 1/dak ... 10.000 1/dak Standart değer: 2000 |
| Üst mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi | Smax değerine ulaşılan kadar gerekli olan Hızlanma süresi ayarı <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: 50 ms ... 10.000 ms Standart değer: 500 |
| Alt mil devir sayısı alanı için çalışmaya başlama süresi | Smax değerine ulaşılan kadar gerekli olan Hızlanma süresi ayarı <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: 50 ms ... 10.000 ms Standart değer: 500 |
| Çalışmaya başlama süresinin bükülme noktası krkt. eğrileri | Üst mil devir sayısı aralığından alt mil devir sayısı aralığına geçişi işaretleyen mil devir sayısı ayarı <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: 0 1/dak ... 2000 1/dak Standart değer: 1500 |
| Minimum mil devir sayısı | Minimum mil devir sayısı ayarı <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı: 0 1/dk ... 10.000 1/dk Standart değer: 50 |
| Kaldır | Seçilen dişli kademesinin kaldırılması |

15.7 Servis

Bu bölümde cihaz yapılandırmasına, aygıt yazılımı bakımına ve yazılım seçeneklerinin etkinleştirilmesine ilişkin ayarlar açıklanmaktadır.

Bu bölümde, cihaz yapılandırması ve cihaz yazılımı bakımına ilişkin ayarlar açıklanmaktadır.

15.7.1 Aygıt yazılımı bilgileri

Yol: **Ayarlar ► Servis ► Aygıt yazılımı bilgileri**

Servis ve bakım işlemleri için her bir yazılım modülüyle ilgili aşağıdaki bilgiler gösterilir.

| Parametre | Açıklama |
|----------------------------------|---|
| Core version | Mikroçekirdeğin sürüm numarası |
| Microblaze bootloader version | Microblaze başlatma programının sürüm numarası |
| Microblaze firmware version | Microblaze bellek sürüm numarası |
| Extension PCB bootloader version | Başlatma programının sürüm numarası (geliştirme platin) |
| Extension PCB firmware version | Bellek sürüm numarası (geliştirme platin) |
| Ön yükleme kimliği | Başlatma işlemi kimlik numarası |
| HW Revision | Donanım revizyon numarası |
| C Kitaplığı Sürümü | C kitaplığının sürüm numarası |
| Derleyici Sürümü | Derleyici sürüm numarası |
| Touchscreen Controller version | Dokunmatik ekran kumandası sürüm numarası |
| Ünite başlatma sayısı | Cihazın açma işlemlerinin sayısı |
| Qt build system | Qt derleme yazılımı sürüm numarası |
| Qt runtime libraries | Qt çalışma süresi kütüphaneleri sürüm numarası |
| Çekirdek | Linux çekirdeği sürüm numarası |
| Login status | Oturum açmış kullanıcı hakkında bilgiler |
| SystemInterface | Sistem arayüz modülü sürüm numarası |
| BackendInterface | Arayüz modülü sürüm numarası |
| GuiInterface | Kullanıcı arayüzü modülü sürüm numarası |
| TextDataBank | Metin veritabanı modülü sürüm numarası |
| Optical edge detection | Optik kenar algılama modülü sürüm numarası |
| NetworkInterface | Ağ arayüzü modülü sürüm numarası |
| OSInterface | İşletim sistemi arayüzü modülü sürüm numarası |
| PrinterInterface | Yazıcı arayüzü modülü sürüm numarası |
| system.xml | Sistem parametrelerinin sürüm numarası |
| axes.xml | Eksen parametreleri sürüm numarası |
| encoders.xml | Ölçüm cihazı parametreleri sürüm numarası |
| ncParam.xml | NC parametreleri sürüm numarası |
| spindle.xml | Mil eksen parametreleri sürüm numarası |

| Parametre | Açıklama |
|--------------------------|--|
| io.xml | Giriş ve çıkış parametreleri sürüm numarası |
| mFunctions.xml | M fonksiyon parametreleri sürüm numarası |
| peripherals.xml | Çevre birimleri için parametre sürüm numarası |
| slec.xml | SLEC bölümlenmeli doğrusal hata kompanzasyonu parametre sürüm numarası |
| lec.xml | Doğrusal hata kompanzasyonu LEC için parametre sürüm numarası |
| microBlazePVRegister.xml | MicroBlaze "Processor Version Register" sürüm numarası |
| info.xml | Bilgi parametreleri sürüm numarası |
| audio.xml | Ses parametreleri sürüm numarası |
| network.xml | Ağ parametreleri sürüm numarası |
| os.xml | İşletim sistemi parametreleri sürüm numarası |
| runtime.xml | Çalışma süresi parametreleri sürüm numarası |
| users.xml | Kullanıcı parametreleri sürüm numarası |
| GI Yama Seviyesi | Golden Image (GI) yama durumu |

15.7.2 Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin

Yol: **Ayarlar ► Servis ► Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**

Cihazın ayarları veya kullanıcı dosyaları dosya olarak yedeklenebilir, bu sayede fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden sonra veya birden fazla cihazda kurulum için kullanılabilir.

| Parametre | Açıklama |
|--------------------------------------|--|
| Konfigürasyonu geri yükleyin | Yedeklenen ayarların geri yüklenmesi Diğer bilgiler: "Konfigürasyonu geri yükleyin", Sayfa 305 |
| Yapılandırma dosyalarını kaydet | Cihaz ayarlarının yedeklenmesi Diğer bilgiler: "Yapılandırma dosyalarını kaydet", Sayfa 129 |
| Kullanıcı dosyalarını tekrar oluştur | Cihaz kullanıcı dosyalarının geri yüklenmesi Diğer bilgiler: "Kullanıcı dosyalarını tekrar oluştur", Sayfa 304 |
| Kullanıcı dosyalarını yedekle | Cihazın kullanıcı dosyalarının yedeklenmesi Diğer bilgiler: "Kullanıcı dosyalarını yedekle", Sayfa 130 |

15.7.3 Aygıt yazılımı güncelleme

Yol: **Ayarlar ► Servis ► Aygıt yazılımı güncelleme**

Aygıt yazılımı, cihazın işletim sistemidir. Aygıt yazılımının yeni sürümlerini cihazın USB bağlantısı veya ağ bağlantısı üzerinden içe aktarabilirsiniz.



Aygıt yazılımını güncellemeden önce, ilgili aygıt yazılımı sürümüne ilişkin sürüm notlarını ve geçmiş sürümler ile uyumluluk konusunda bu notlar içinde yer alan bilgileri dikkate almanız gerekir.



Cihazın aygıt yazılımı güncellendiğinde, güvenlik nedeniyle güncel ayarların yedeklenmesi gerekir.

Diğer bilgiler: "Aygıt yazılımının güncellenmesi", Sayfa 296

15.7.4 Sıfırla


Yol: **Ayarlar ► Servis ► Sıfırla**

İhtiyaç halinde cihazın ayarlarını sıfırlayarak fabrika ayarlarına veya teslimat durumuna geri alabilirsiniz. Yazılım seçenekleri devre dışı bırakılır ve ardından mevcut lisans anahtarıyla yeniden etkinleştirilmelidir.

| Parametre | Açıklama |
|---------------------------|--|
| Tüm ayarları sıfırla | Ayarların fabrika ayarlarına geri alınması Diğer bilgiler: "Tüm ayarları sıfırla", Sayfa 306 |
| Teslimat durumuna sıfırla | Ayarların fabrika ayarlarına geri alınması ve kullanıcı dosyalarının cihazın bellek alanından silinmesi Diğer bilgiler: "Teslimat durumuna sıfırla", Sayfa 306 |

15.7.5 OEM alanı

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| Dokümantasyon | OEM dokümantasyonunun eklenmesi, ör. Servis uyarıları Diğer bilgiler: "Dokümantasyon ekleme", Sayfa 116 |
| Başlangıç ekranı | Başlangıç ekranının uyarlanması, ör. firmanızın logosuyla Diğer bilgiler: "Başlangıç ekranı", Sayfa 284 |
| OEM menüsü | OEM çubuğunun özel fonksiyonlarla uyarlanması Diğer bilgiler: "OEM menüsü", Sayfa 285 |
| Ayarlar | Uygulama modunun, Override göstergesinin, klavye tasarımının ve program uygulamasının uyarlanması. Metin ve mesaj yönetimi. Diğer bilgiler: "Ayarlar (OEM alanı)", Sayfa 289 |
| Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin | OEM alanı ayarlarının yedeklenmesi ve geri yüklenmesi |
| Ekran fotoğraflarına uzaktan erişim | ScreenshotClient programı ile ağ bağlantısı kurulmasına izin verilerek bir bilgisayardaki ScreenshotClient ile cihazın ekran görüntülerinin kaydedilebilmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Uzaktan erişim mümkün ■ OFF: Uzaktan erişim mümkün değil ■ Standart değer: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Cihazın kapatılması sırasında Ekran fotoğraflarına uzaktan erişim otomatik olarak devre dışı bırakılır.</p> </div> |

15.7.6 Başlangıç ekranı

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► Başlangıç ekranı

| Parametre | Açıklama |
|-------------------------|--|
| Başlangıç ekranı seçimi | Başlangıç ekranı olarak görüntülenecek resim dosyasının seçimi (dosya türü: PNG veya JPG) Diğer bilgiler: "Başlangıç ekranı ekleme", Sayfa 117 |
| Başlangıç ekranını sil | Sil öğesi, kullanıcı tanımlı başlangıç ekranını siler ve standart görünümü yeniden oluşturur |

15.7.7 OEM menüsü

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► OEM menüsü

| Parametre | Açıklama |
|--------------------|--|
| Menüyü görüntüleme | OEM menüsü gösterimi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: İlgili işletim türlerinin arabiriminde OEM menüsü görüntülenir ■ OFF: OEM menüsü görüntülenmez Standart değer: OFF |
| Menü girişleri | OEM menüsü içinde Menü girişleri yapılandırması Diğer bilgiler: "OEM-Menü girişleri eklenmesi", Sayfa 285 |

15.7.8 OEM-Menü girişleri eklenmesi

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► OEM menüsü ► Menü girişleri ► +

| Parametre | Açıklama |
|---------------------|---|
| Tanım | OEM menüsü'nde çubuk girişinin açıklaması |
| Tip | OEM menüsü yeni çubuk girişinin seçilmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Boş ■ Logo ■ Mil devri ■ M Fonksiyonu ■ Özel fonksiyonlar ■ Belge Standart değer: Boş |
| Parametre | Kullanılabilen parametreler seçilen çubuk girişinin tipine bağlıdır: <ul style="list-style-type: none"> ■ Logo: Diğer bilgiler: "OEM çubuğu girişi Logo", Sayfa 286 ■ Mil devri: Diğer bilgiler: "OEM çubuğu girişi Mil devir sayısı", Sayfa 286 ■ M fonksiyonları: Diğer bilgiler: "OEM çubuğu girişi M Fonksiyonu", Sayfa 287 ■ Özel fonksiyonlar: Diğer bilgiler: "OEM çubuğu girişi Özel fonksiyonlar", Sayfa 288 ■ Belge: Diğer bilgiler: "OEM çubuğu girişi Belge", Sayfa 288 |
| Menü girişini silme | Çubuk kaydının OEM menüsü dahilinden kaldırılması |

15.7.9 OEM çubuğu girişi Logo

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► OEM menüsü ► Menü girişleri ► Logo

| Parametre | Açıklama |
|---------------------------|--|
| Tanım | OEM menüsü'nde çubuk girişinin açıklaması |
| Tip | Logo |
| Logoyu seçme | Gösterim için istenilen ekranın seçilmesi |
| Dokümantasyon bağlantısı | Bağlantılı dokümantasyonun çağırılması için logo kullanılması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Yok ■ İşletim kılavuzu ■ OEM servis bilgileri Standart değer: Yok |
| Görüntü dosyasını yükleme | Seçilen bir resim dosyasının /Oem/Images kayıt yerine kopyalanması <ul style="list-style-type: none"> ■ Dosya tipi: PNG, JPG, PPM, BMP veya SVG ■ Resim büyüklüğü maks. 140 x 70 piksel |
| Menü girişini silme | Çubuk girişinin OEM menüsü'nden kaldırılması |

15.7.10 OEM çubuğu girişi Mil devir sayısı

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► OEM menüsü ► Menü girişleri ► Mil devri

| Parametre | Açıklama |
|---------------------|---|
| Tanım | OEM menüsü'nde çubuk girişinin açıklaması |
| Tip | Mil devri |
| Mil | S |
| Mil devri | Mil devir sayısının ayarlanması <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: S mil ekseninin yapılandırmasına bağlı olarak ■ Standart değer: 0 |
| Menü girişini silme | Çubuk girişinin OEM menüsü'nden kaldırılması |

15.7.11 OEM çubuğu girişi M Fonksiyonu

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► OEM menüsü ► Menü girişleri ► M Fonksiyonu

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| Tanım | OEM menüsü'nde çubuk girişinin açıklaması |
| Tip | M Fonksiyonu |
| M fonksiyonunun numarası | İstenilen M fonksiyonunun seçilmesi Ayarlama aralıkları <ul style="list-style-type: none"> ■ 100.T ... 120.T (TOGGLE: üzerine basıldığında farklı durumlar arasında geçiş yapılır) ■ 100.P ... 120.P (PULSE: Uzunluk Darbe süresi üzerinden ayarlanabilir) ■ Standart değer: Boş |
| Darbe süresi | Yüksek-etkin darbenin uzunluğu seçimi Ayar aralığı <ul style="list-style-type: none"> ■ 8 ms ... 1500 ms ■ Standart değer: 500 ms |
| Yeniden başlat | Darbe süresinin yeniden başlatılması <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayarlar: ON veya OFF ■ Standart değer: OFF |
| Etkin fonksiyonun görüntüsünü seçin | Etkin fonksiyonun gösterimi için istenilen resmin seçilmesi |
| Etkin olmayan fonksiyon için görüntü seçin | Etkin olmayan fonksiyonun gösterimi için istenilen resmin seçilmesi |
| Görüntü dosyasını yükleme | Seçilen bir resim dosyasının /Oem/Images kayıt yerine kopyalanması <ul style="list-style-type: none"> ■ Dosya tipi: PNG, JPG, PPM, BMP veya SVG ■ Resim büyüklüğü maks. 100 x 70 piksel |
| Menü girişini silme | Çubuk girişinin OEM menüsü'nden kaldırılması |

15.7.12 OEM çubuğu girişi Özel fonksiyonlar

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► OEM menüsü ► Menü girişleri ► Özel fonksiyonlar

| Parametre | Açıklama |
|---|--|
| Tanım | OEM menüsü'nde çubuk girişinin açıklaması |
| Tip | Özel fonksiyonlar |
| Fonksiyon | İstenilen özel fonksiyonun seçilmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Dişli kesme ■ Mil yönü ■ Soğutucu ■ Mil işletiminde soğtma maddesi ■ Eksenleri sıkıştırma ■ Alet eksenini sıfırla Standart değer: Dişli kesme |
| Mil | Sadece Mil yönü fonksiyonunda: S |
| Mil yönü görüntüsünü saat yönünde seçin | Sadece Mil yönü fonksiyonunda: Saat yönünde mil dönüşü için istenilen ekranın seçilmesi |
| Mil yönü görüntüsünü saat yönünün tersine seçin | Sadece Mil yönü fonksiyonunda: Saat dönüş yönünün tersine mil dönüşü için istenilen ekranın seçilmesi |
| Etkin fonksiyonun görüntüsünü seçin | Etkin fonksiyonun gösterimi için istenilen resmin seçilmesi |
| Etkin olmayan fonksiyon için görüntü seçin | Etkin olmayan fonksiyonun gösterimi için istenilen resmin seçilmesi |
| Görüntü dosyasını yükleme | Seçilen bir resim dosyasının /Oem/Images kayıt yerine kopyalanması <ul style="list-style-type: none"> ■ Dosya tipi: PNG, JPG, PPM, BMP veya SVG ■ Resim büyüklüğü maks. 100 x 70 piksel |
| Menü girişini silme | Çubuk girişinin OEM menüsü'nden kaldırılması |

15.7.13 OEM çubuğu girişi Belge

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► OEM menüsü ► Menü girişleri ► Belge

| Parametre | Açıklama |
|----------------------------|--|
| Tanım | OEM menüsü'nde çubuk girişinin açıklaması |
| Tip | Belge |
| Belge seçin | İstenilen belgenin seçilmesi |
| Gösterge için ekranı seçin | Fonksiyon gösterimi için istenilen ekranın seçilmesi |
| Görüntü dosyasını yükleme | Seçilen bir resim dosyasının /Oem/Images kayıt yerine kopyalanması |
| Menü girişini silme | Çubuk girişinin OEM menüsü'nden kaldırılması |

15.7.14 Ayarlar (OEM alanı)

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► Ayarlar

| Parametre | Açıklama |
|-----------------------|---|
| Uygulama | Uygulama modu türü; değişiklik yeniden başlatma sonrasında etkinleştirilir Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Frezeleme ■ Döndürme Standart değer: Frezeleme |
| Override göstergesi | Elle işletim ve MDI işletim türlerinde Override göstergesinin türü Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Yüzde: Override, ayarlanan maksimum beslemenin bir yüzde oranı olarak gösterilir ■ Değer: Override mm/dak olarak gösterilir Standart değer: Yüzde |
| Klavye tasarımı | Klavye tasarımı seçimi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart: Giriş onayı için (Return) ■ TNC: Giriş onayı için (Enter) Standart değer: Standart |
| Programın uygulanması | Program uygulamasının uyarlanması Diğer bilgiler : "Programın uygulanması", Sayfa 289 |
| Metin veritabanı | OEM'ye özel mesajlar için kullanılan mesaj metinlerini içeren metin veri tabanı Diğer bilgiler : "Metin veritabanı", Sayfa 290 |
| Mesajlar | OEM'ye özel mesajların tanımlanması Diğer bilgiler : "Mesajlar", Sayfa 291 |

15.7.15 Programın uygulanması

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► Ayarlar ► Programın uygulanması

| Parametre | Açıklama |
|--|---|
| Üst manşonun son konumuna erişildiğinde otomatik geçiş | Delik desenlerinin işlenmesi sırasında otomatik geçiş her zaman üst punta uç şalterine ulaşıldığında gerçekleştirilir <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayarlar: ON veya OFF ■ Standart değer: OFF |
| M fonksiyonları | Yapılandırma bkz. "M fonksiyonlarının yapılandırılması", Sayfa 290 |

15.7.16 M fonksiyonlarının yapılandırılması

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► Ayarlar ► Programın uygulanması ► M fonksiyonları

| Parametre | Açıklama |
|---|--|
| M fonksiyonunun numarası | Yeni M fonksiyonu için numara girişi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ayar aralığı: M2.0 ... M120.0 (0: M fonksiyonuna atanan çıkış etkin olmayan duruma getirilir) ■ Ayar aralığı: M2.1 ... M120.1 (1: M fonksiyonuna atanan çıkış etkin duruma getirilir) ■ Ayar aralığı: M2.2 ... M120.2 (2: M fonksiyonuna atanan çıkış 8 ms yüksek etkin darbe verir) |
| Diyalog resmini program akışı sırasında seç | Program akışı sırasında gösterim için istenilen resmin seçilmesi |
| Görüntü dosyasını yükleme | Seçilen bir resim dosyasının /Oem/Images kayıt yerine kopyalanması <ul style="list-style-type: none"> ■ Dosya tipi: PNG, JPG, PPM, BMP veya SVG ■ Resim büyüklüğü maks. 100 x 70 piksel |
| Girdiyi kaldır | Kaydın kaldırılması |

15.7.17 Metin veritabanı

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► Ayarlar ► Metin veritabanı

Cihaz, kendi metin veritabanını içe aktarma olanağı sunar. **Mesajlar** parametresi yardımıyla çeşitli mesajların görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

| Parametre | Açıklama |
|----------------------------------|---|
| Metin veritabanını seç | Cihazda kayıtlı "*.xml" dosya türündeki bir metin veritabanının seçilmesi Diğer bilgiler: "Metin veritabanı oluşturulması", Sayfa 124 |
| Metin veritabanı seçimini kaldır | Güncel olarak seçilmiş olan metin veritabanının seçimini kaldırılması |

15.7.18 Mesajlar

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► Ayarlar ► Mesajlar

| Parametre | Açıklama |
|--------------------------|---|
| İsim | Mesaj açıklaması |
| Metin kimliği veya metin | Görüntülenecek mesajın seçilmesi. Metin kimliği girerek metin veritabanınızdaki mevcut bir mesaj metnini seçebilirsiniz. Alternatif olarak doğrudan yeni bir mesaj metni de girebilirsiniz |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>i Cihazın kullanıcı dilini değiştirdiğinizde, metin veritabanında yer alan mesaj metinlerinin çevirileri kullanılır. Doğrudan girdiğiniz mesaj metinleri çevrilerek görüntülenmez.</p> </div> |
| | Diğer bilgiler: "Metin veritabanı", Sayfa 290 |
| Mesaj türü | İstenilen bildirim türünün seçilmesi Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart: Giriş etkin olduğu sürece mesaj görüntülenir ■ Kullanıcı tarafından onay: Kullanıcı mesajı onaylayana kadar mesaj görüntülenir ■ Standart değer: Standart |
| Giriş | Mesajın görüntülenmesi için pim tahsisine göre dijital girişin atanması <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart değer: Bağlı değil |
| Girdiyi kaldır | Mesaj kaydının kaldırılması |

15.7.19 Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin (OEM alanı)

Yol: Ayarlar ► Servis ► OEM alanı ► Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları yedekleyin | OEM alanı ayarlarının ZIP dosyası olarak yedeklenmesi Diğer bilgiler: "OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları yedekleyin", Sayfa 127 |
| OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları tekrar oluşturun | OEM alanı ayarlarının ZIP dosyasından geri yüklenmesi Diğer bilgiler: " OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları tekrar oluşturun", Sayfa 127 |

15.7.20 Dokümantasyon

Yol: **Ayarlar ► Servis ► Dokümantasyon**

Cihaz, ilgili işletim kılavuzunu istediğiniz dilde yükleme imkanını sunar. İşletim kılavuzu, birlikte teslim edilen USB yığınsal bellekten cihaza kopyalanabilir.

En güncel sürüm www.heidenhain.de adresindeki indirme alanından indirilebilir.

| Parametre | Açıklama |
|--------------------------|---|
| İşletim kılavuzu ekleyin | İstenilen bir dildeki işletim kılavuzunun eklenmesi |

15.7.21 Yazılım Seçenekleri

Yol: **Ayarlar ► Servis ► Yazılım Seçenekleri**



Yazılım seçenekleri cihazda bir lisans anahtarı üzerinden etkinleştirilmelidir. İlgili donanım bileşenleri ancak, ilgili yazılım seçeneği etkinleştirildikten sonra kullanılabilir.

Diğer bilgiler: "Yazılım Seçenekleri öğesini etkinleştirin", Sayfa 94

| Parametre | Açıklama |
|-----------------------------|--|
| Genel bakış | Cihazda etkinleştirilen tüm yazılım seçeneklerine genel bakış |
| Lisans anahtarı talep et | Bir HEIDENHAIN servis şubesinde talep için lisans anahtarının oluşturulması Diğer bilgiler: "Lisans anahtarının talep edilmesi", Sayfa 94 |
| Test seçeneklerini talep et | Bir HEIDENHAIN servis şubesinde talep için lisans anahtarının oluşturulması Diğer bilgiler: "Lisans anahtarının talep edilmesi", Sayfa 94 |
| Lisans anahtarı gir | Lisans anahtarı veya lisans dosyası yardımıyla yazılım seçeneğinin etkinleştirilmesi Diğer bilgiler: "Lisans anahtarını etkinleştirme", Sayfa 95 |
| Test seçeneklerini sıfırla | Test seçeneklerinin lisans anahtarı girilerek sıfırlanması |

16

Servis ve bakım

16.1 Genel bakış

Bu bölümde cihazdaki genel bakım çalışmaları açıklanmaktadır.



Aşağıdaki adımlar sadece teknik personel tarafından gerçekleştirilebilir.
Diğer bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29



Bu bölüm sadece cihazdaki bakım çalışmalarına ilişkin açıklamaları içermektedir. Çevre birimi cihazlarındaki isteğe bağlı bakım çalışmaları bu bölümde açıklanmamıştır.

Daha fazla bilgi: İlgili çevre birimi cihazlarının üretici dokümantasyonu

16.2 Temizleme

BILGI

Keskin kenarlı veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle temizlik

Temizliğin yanlış yapılması cihazda hasara yol açabilir.

- ▶ Aşındırıcı veya agresif temizlik maddelerini veya çözücü maddeleri kullanmayın
- ▶ İnatçı kirleri keskin kenarlı nesnelere kullanarak temizlemeyin

Gövdenin temizlenmesi

- ▶ Dış yüzeyleri su ve yumuşak temizleme maddesi ile nemlendirilmiş bez kullanarak silin

Ekranı temizleme

Ekranı temizleyebilmek için temizlik modunu etkinleştirmeniz gerekir. Bu esnada cihaz, akım beslemesi kesilmeksizin etkisiz duruma geçer. Bu durumda ekran kapatılır.



- ▶ Temizleme modunu etkinleştirmek için ana menüdeki **Kapat** ögesine dokununuz



- ▶ **Temizlik modu** ögesine dokununuz
- > Ekran kapanır
- ▶ Ekranı tiftik bırakmayan bir bez ve herhangi bir marka cam temizleyici ile temizleyin



- ▶ Temizlik modunu devre dışı bırakmak için dokunmatik ekranda istediğiniz herhangi bir yere dokununuz
- > Alt kenarda bir ok belirir
- ▶ Oku yukarı doğru çekin
- > Ekran açılır ve son görüntülenen kullanıcı arabirimi gösterilir

16.3 Bakım planı

Cihaz büyük ölçüde bakımsız çalışır.

BILGI

Arızalı cihazların işletimi

Arızalı cihazların işletimi ağır hasarlara neden olabilir.

- ▶ Hasar durumunda cihazı onarmayın ve artık kullanmayın
- ▶ Arızalı cihazları derhal değiştirin veya bir HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin



Aşağıdaki adımlar sadece bir elektrik teknisyeni tarafından uygulanabilir.
Diğer bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

| Bakım adımı | Aralık | Hata giderme |
|--|-----------|--|
| ▶ Cihazdaki tüm işaretleri, yazıları ve sembolleri okunaklı olmaları bakımından kontrol edin | yılda bir | ▶ HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin |
| ▶ Elektrik bağlantılarında hasar ve fonksiyon kontrolü yapın | yılda bir | ▶ Arızalı kabloları değiştirin. Gerekliğinde HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin |
| ▶ Güç kablosunda hatalı izolasyon veya zayıf bölge kontrolü yapın | yılda bir | ▶ Güç kablosunu şartnameye göre değiştirin |

16.4 Tekrar işleme alma

Yeniden işleme alınırken, örneğin onarılan bağlantının tekrar kurulumu sırasında veya tekrar montajı sonrasında, cihazda montaj ve kurulum faaliyetlerinde olduğu şekilde aynı önlemler ve personel nitelikleri gereklidir.

Diğer bilgiler: "Montaj", Sayfa 39

Diğer bilgiler: "Kurulum", Sayfa 45

İşletmeci, çevre birimi cihazlarının bağlantısı yapılırken (ör. ölçüm cihazları) bu cihazların güvenli bir şekilde tekrar işleme alınmasını sağlamalıdır ve bunun için uygun niteliklere sahip yetkili personeli görevlendirilmelidir.

Diğer bilgiler: "İşletmeci yükümlülükleri", Sayfa 29

16.5 Aygıt yazılımının güncellenmesi

Aygıt yazılımı, cihazın işletim sistemidir. Aygıt yazılımının yeni sürümlerini cihazın USB bağlantısı veya ağ bağlantısı üzerinden içe aktarabilirsiniz.



Aygıt yazılımını güncellemeden önce, ilgili aygıt yazılımı sürümüne ilişkin sürüm notlarını ve geçmiş sürümler ile uyumluluk konusunda bu notlar içinde yer alan bilgileri dikkate almanız gerekir.



Cihazın aygıt yazılımı güncellendiğinde, güvenlik nedeniyle güncel ayarların yedeklenmesi gerekir.

Ön koşul

- Yeni aygıt yazılımı *.dro dosyası olarak mevcuttur
- USB arabirimi üzerinden bir aygıt yazılımı güncellemesi için güncel aygıt yazılımının bir USB yığınsal bellekte (FAT32 formatı) kayıtlı olması gerekir
- Ağ arabirimi üzerinden bir aygıt yazılımı güncellemesi için güncel aygıt yazılımının ağdaki bir klasörde mevcut olması gerekir

Aygıt yazılımı güncellemesinin başlatılması



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun
- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Aygıt yazılımı güncelleme**
 - **Devam**
- > Servis uygulaması başlatılır

Aygıt yazılımı güncellemesinin gerçekleştirilmesi

Aygıt yazılımı güncellemesi bir USB yığınsal bellek (FAT32 formatı) veya bir ağ sürücüsü üzerinden gerçekleştirilebilir.



- ▶ **Aygıt yazılımı güncelleme** ögesine dokunun
- ▶ **Seç** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleğini cihazdaki bir USB arabirimine takın
- ▶ Yeni aygıt yazılımını içeren klasöre gidin



Klasör seçiminde yanıldıysanız başlangıç klasörüne geri dönebilirsiniz.

- ▶ Listenin üzerindeki dosya adına dokunun

- ▶ Aygıt yazılımının seçilmesi
- ▶ Seçimi onaylamak için **Seçim** ögesine dokunun
- ▶ Aygıt yazılımı sürüm bilgileri görüntülenir
- ▶ Diyaloğu kapatmak için **OK** ögesine dokunun



Aygıt yazılımı güncellemesi, veri aktarımının başlamasından sonra iptal edilemez.

- ▶ Güncellemeyi başlatmak için **Start** ögesine dokunun
- ▶ Ekranda güncellenmenin ilerlemesi görüntülenir
- ▶ Başarılı güncellemeyi onaylamak için **OK** seçeneğine dokunun
- ▶ Servis uygulamasını sonlandırmak için **Kapat** ögesine dokunun
- ▶ Servis uygulaması sonlandırılır
- ▶ Ana uygulama başlatılır
- ▶ Otomatik kullanıcı oturumu açma özelliği etkinleştirilmişse **Elle işletim** menüsünde kullanıcı arabirimi görüntülenir
- ▶ Otomatik kullanıcı girişi etkinleştirilmemişse **Kullanıcı girişi** görüntülenir

USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması

- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin
- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın



16.6 Ölçüm cihazlarının teşhisi

Teşhis fonksiyonu yardımıyla bağlı ölçüm cihazlarının fonksiyonlarını genel olarak kontrol edebilirsiniz. EnDat arayüzü bulunan mutlak ölçüm cihazlarında ölçüm cihazı mesajları ve fonksiyon rezervleri görüntülenir. 1 V_{SS} veya 11 µA_{SS} arayüzüne sahip artışı ölçüm cihazlarında görüntülenen boyutlar ile ölüm cihazlarının temel fonksiyonlarını belirleyebilirsiniz. Ölçüm cihazları için bu ilk teşhis olanağı ile diğer kontrol veya bakım işlemleri için işlemler oluşturabilirsiniz.




HEIDENHAIN tarafından geliştirilen PWT 101 veya PWM 21 daha fazla kontrol ve test olanağı sunar.

Ayrıntıları www.heidenhain.de altında bulabilirsiniz.

16.6.1 1 V_{SS}/11 µA_{SS} arayüzüne sahip ölçüm cihazı için teşhis

1 V_{SS}/11 µA_{SS} arayüzüne sahip ölçüm cihazları için ölçüm cihazının fonksiyonu sinyal amplitüdlerinin, simetri ve faz sapmasının değerlendirilmesi ile gerçekleştirilebilir. Bu değerler grafiksel olarak da Lissajous şeklinde gösterilir.

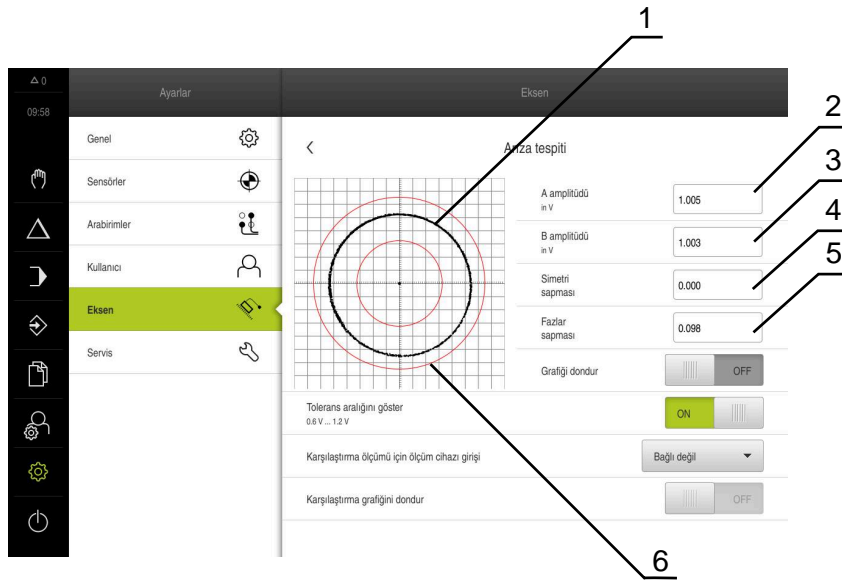

- 1 Lissajous şekli
- 2 A amplitüdü
- 3 B amplitüdü
- 4 Simetri sapması
- 5 Faz sapması
- 6 Amplitüd toleransları

1 V_{SS}/11 µA_{SS} arayüzüne sahip ölçüm cihazları için aşağıdaki değerler görüntülenir:

- A amplitüdü
- B amplitüdü
- Simetrisapması
- Fazlarsapması

Değerlendirmede aşağıdaki parametreleri kullanabilirsiniz:

| Parametre | Açıklama |
|--|--|
| Grafiği dondur | Lissajous şeklinin dondurulması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Grafik dondurulmuştur ve hareket durumunda güncellenmez ■ OFF: Grafik dondurulmamıştır ve hareket durumunda güncellenir ■ Standart değer: OFF |
| Tolerans aralığını göster | Amplitüdler için tolerans alanının gösterilmesi <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{SS}: 0,6 V ... 1,2 V ■ 11 µA_{SS}: 7 µA_{SS}... 16 µA_{SS} Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Tolerans alanı gösterilir ■ OFF: Tolerans alanı gizlenir ■ Standart değer: OFF |
| Karşılaştırma ölçümü için ölçüm cihazı girişi | Başka bir ölçüm cihazı girişinin ölçüm cihazını karşılaştırma amaçlı görüntüleyin; sinyaller karşılaştırma amacıyla üst üste yerleştirilebilir Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ İstenilen ölçüm cihazı girişinin seçilmesi ■ Standart değer: Bağlı değil <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Parametre yalnızca başka bir ölçüm cihazı 1 V_{SS} veya 11 µA_{SS} arayüzü ile bağlı olduğunda kullanılabilir.</p> </div> |
| Karşılaştırma grafiğini dondur | Ölçüm cihazı girişinde ölçüm cihazının Lissajous şeklinin karşılaştırma ölçümü için dondurulması Ayarlar: <ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Grafik dondurulmuştur ve hareket durumunda güncellenmez ■ OFF: Grafik dondurulmamıştır ve hareket durumunda güncellenir ■ Standart değer: OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i Parametre yalnızca başka bir ölçüm cihazı 1 V_{SS} veya 11 µA_{SS} arayüzü ile bağlı olduğunda kullanılabilir.</p> </div> |



► Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz




- ▶ **Eksen ögesine dokunun**
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - <Eksen adı>
 - **Ölçme cihazı**
 - **Arıza tespiti**
- ▶ Sinyalleri ve değerleri görüntülemek için ölçüm cihazını hareket ettirin

16.6.2 EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazı teşhisi

EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazlarında fonksiyon, hataları okunması veya uyarılar ve fonksiyon rezervlerinin değerlendirilmesiyle kontrol edilir.

Ölçüm cihazına göre tüm fonksiyon rezervleri ve mesajlar desteklenmez.

Fonksiyon rezervleri

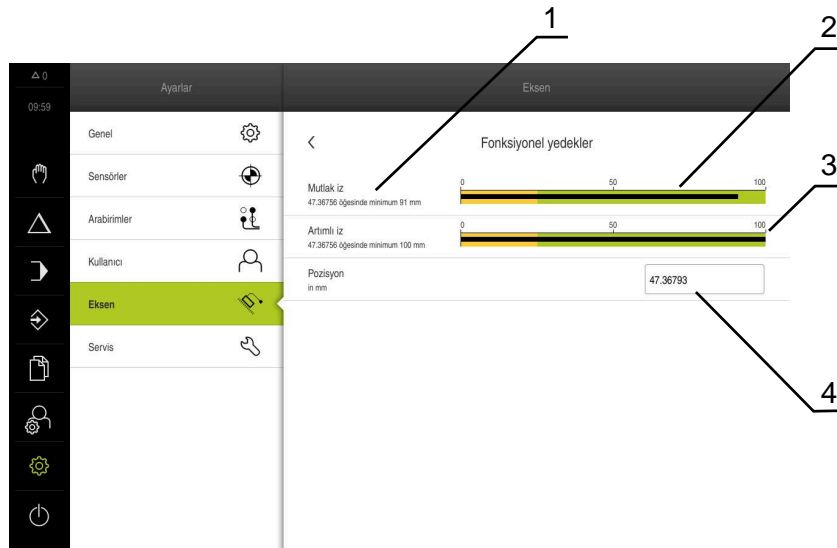

Şekil 63: Ölçüm tuşu fonksiyon rezervi örneği

- 1 Pozisyonundaki minimum değer girilmesi
- 2 Mutlak iz
- 3 Artımlı iz
- 4 Ölçüm cihazının güncel konumu

EnDat arayüzüne sahip mutlak ölçüm cihazları için aşağıdaki fonksiyon rezervleri görüntülenir:

- **Mutlak iz**
- **Artımlı iz**
- **Konum değeri hesaplama**

Cihaz fonksiyon rezervini sütunlu gösterim olarak görüntüler:

| Renk alanı | Alan | Değerlendirme |
|------------|--------------|---|
| Sarı | %0 ... %25 | Servis/bakım önerilir |
| Yeşil | %25 ... %100 | Ölçüm cihazı belirtilen sınırların içinde bulunur |



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Eksen** ögesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - <Eksen adı>
 - **Ölçme cihazı**
 - **Arıza tespiti**
 - **Fonksiyonel yedekler**
- ▶ **Fonksiyonel yedekler** ögesini görüntülemek için ölçüm cihazını hareket ettirin

Hatalar ve uyarılar

Seri arayüz için cihaz tarafından görüntülenen mesajlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

| Mesaj | Açıklama |
|----------------------|---|
| Ölçüm cihazı hatası | <p>Ölçüm cihazı hatası, ölçüm cihazında arıza olduğunu belirtir</p> <p>Ör. aşağıdaki ölçüm cihazı hataları görüntülenebilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aydınlatma kesintisi ■ Sinyal amplitüdü hatalı ■ Pozisyon hatalı ■ Yüksek gerilim ■ Besleme gerilimi düşük ■ Aşırı akım ■ Akü hatası |
| Ölçüm cihazı uyarısı | <p>Ölçüm cihazı uyarıları, ölçüm cihazının belirli toleranslarına ulaşıldığı veya bunların aşıldığını belirtir</p> <p>Ör. aşağıdaki ölçüm cihazı uyarıları görüntülenebilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Frekans çarpışması ■ Sıcaklık aşımı ■ Aydınlatma kontrol rezervi ■ Akü şarjı ■ Referans noktası |

Mesajların aşağıdaki durumları olabilir:

| Durum | Değerlendirme |
|--------------|--|
| OK! | Ölçüm cihazı belirtilen sınırların içinde bulunur |
| Desteklenmez | Mesaj, ölçüm cihazı tarafından desteklenmez |
| Hata! | Servis/bakım önerilir; ör. PWT 101 ile detaylı inceleme önerilir |



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokununuz



- ▶ **Eksen** ögesine dokununuz
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - <Eksen adı>
 - **Ölçme cihazı**
 - **Arıza tespiti**
- > Hatalar ve uyarılar görüntülenir

16.7 Dosya ve ayarların geri yüklenmesi

Bir cihazdaki kayıtlı dosyaları ve ayarları geri yükleme olanağına sahipsiniz. Geri yüklemeye şu sıraya uyulmalıdır:

- OEM'ye özgü klasör ve dosyaların tekrar oluşturulması
- Kullanıcı dosyalarını tekrar oluştur
- Konfigürasyonu geri yükleyin

Ayarlar geri yüklendikten sonra cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

16.7.1 OEM'ye özgü klasör ve dosyaların tekrar oluşturulması

Cihazın yedeklenmiş OEM'ye özgü klasörleri ve dosyaları bir cihaza yüklenebilir. Ayarların geri yüklenmesi ile bağlantılı olarak cihaza ait yapılandırmanın geri yüklenmesi de mümkündür.

Diğer bilgiler: "Konfigürasyonu geri yükleyin", Sayfa 305

Bu sayede bir servis durumunda, devre dışı kalan cihazın yapılandırılması yeni cihaza geri yüklendikten sonra kullanılabilir. Ön koşul, yazılım sürümlerinin uyumu veya uyumlu olmasıdır.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun



- ▶ **Servis** ögesine dokunun
- ▶ **OEM alanı** üzerine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
 - **OEM'ye özel klasörleri ve dosyaları tekrar oluşturun**
- ▶ **ZIP olarak yükle** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse USB belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB bağlantı noktasına takın
- ▶ Yedekleme dosyasını içeren klasöre gidin
- ▶ Yedekleme dosyasının seçilmesi
- ▶ **Seçim** ögesine dokunun
- ▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın



OEM'ye özgü klasörlerin ve dosyaların geri yüklenmesinde otomatik yeniden başlatma gerçekleşmez. Bu, ayarların geri yüklenmesi sırasında meydana gelir.

Diğer bilgiler: "Konfigürasyonu geri yükleyin", Sayfa 305

- ▶ Cihazı aktarılan OEM'ye özgü klasörler ve dosyalar ile yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve yeniden açın

USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin
- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın



16.7.2 Kullanıcı dosyalarını tekrar oluştur

Cihazın yedeklenmiş kullanıcı dosyaları cihaza tekrar yüklenebilir. Bu sırada mevcut kullanıcı dosyalarının üzerine yazılır. Ayarların geri yüklenmesi ile bağlantılı olarak cihaza ait tüm konfigürasyonun geri yüklenmesi de mümkündür.

Diğer bilgiler: "Konfigürasyonu geri yükleyin", Sayfa 305

Bu sayede bir servis durumunda, devre dışı kalan cihazın konfigürasyonu yeni cihaza geri yüklendikten sonra kullanılabilir. Bunun için eski aygıt yazılımı sürümünün yeni aygıt ile örtüşmesi veya sürümlerin uyumlu olması şarttır.



Kullanıcı dosyaları olarak, ilgili klasörlere kaydedilmiş olan tüm kullanıcı gruplarına ait tüm dosyalar yedeklenir ve geri yüklenebilir.

System klasöründeki dosyalar ger yüklenmez.



▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun

▶ Art arda çağırın:



▶ **Servis** ögesine dokunun

▶ Sırayla şu seçenekleri açın:

■ **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**

■ **Kullanıcı dosyalarını tekrar oluştur**

▶ **ZIP olarak yükle** ögesine dokunun

▶ Gerekirse USB belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB bağlantı noktasına takın

▶ Yedekleme dosyasını içeren klasöre gidin

▶ Yedekleme dosyasının seçilmesi

▶ **Seçim** ögesine dokunun

▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın



Kullanıcı dosyaları geri yüklendiğinde otomatik yeniden başlatma gerçekleşmez. Bu, ayarların geri yüklenmesi sırasında meydana gelir.

"Konfigürasyonu geri yükleyin"

▶ Cihazı aktarılan kullanıcı dosyalarıyla yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve yeniden açın

USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun

▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin



▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun

▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir

▶ USB yığınsal belleği çıkarın

16.7.3 Konfigürasyonu geri yükleyin

Yedeklenmiş ayarlar cihaza tekrar yüklenebilir. Cihazın güncel yapılandırması bu sırada değiştirilir.



Ayarların yedeklenmesi sırasında etkin olan yazılım seçenekleri ayarların geri yüklenmesinden önce etkinleştirilmelidir.

Geri yükleme işlemi aşağıdaki durumlarda gerekli olabilir:

- İşletime alma sırasında ayarlar bir cihaz için yapılır ve benzer tüm cihazlara aktarılır
Diğer bilgiler: "İşletime alma adımları", Sayfa 92
- Sıfırlama işleminden sonra ayarlar tekrar cihaza kopyalanır
Diğer bilgiler: "Tüm ayarları sıfırla", Sayfa 306



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** ögesine dokunun
- ▶ Art arda çağırın:
 - **Servis**
 - **Konfigürasyonu yedekleyin ve geri yükleyin**
 - **Konfigürasyonu geri yükleyin**
- ▶ **Tam geri yükleme** ögesine dokunun
- ▶ Gerekirse USB yığınsal belleği (FAT32 formatı) cihazdaki bir USB arabirimine takın
- ▶ Yedekleme dosyasını içeren klasöre gidin
- ▶ Yedekleme dosyasının seçilmesi
- ▶ **Seçim** ögesine dokunun
- ▶ Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında **OK** ile onaylayın
- ▶ Sistem kapatılır
- ▶ Cihazı aktarılan yapılandırma verileriyle yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve yeniden açın

USB yığınsal belleğin güvenli bir şekilde kaldırılması



- ▶ Ana menüde **Dosya yönetimi** seçeneğine dokunun
- ▶ Kayıt yerleri listesine yönlendirin
- ▶ **Güvenli bir şekilde kaldır** seçeneğine dokunun
- ▶ **Veri taşıyıcısı şimdi kaldırılabilir.** mesajı görüntülenir
- ▶ USB yığınsal belleği çıkarın

16.8 Tüm ayarları sıfırla

Gerekirse cihaz ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Yazılım seçenekleri devre dışı bırakılır, bu seçeneklerin daha sonra mevcut lisans anahtarı ile yeniden etkinleştirilmeleri gerekir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun
- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Sıfırla**
 - **Tüm ayarları sıfırla**
- ▶ Şifreyi girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Parolayı düz metin olarak görüntülemek için **Parolayı göster** öğesini etkinleştirin
- ▶ İşlemi onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- ▶ Sıfırlama işlemini onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- ▶ Cihazın kapatılmasını onaylamak için **OK** seçeneğine dokunun
- > Cihaz kapatılır
- > Tüm ayarlar sıfırlanır
- > Cihazı yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve yeniden açın

16.9 Teslimat durumuna sıfırla

İhtiyaç halinde cihazın ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayabilir ve cihazın bellek alanındaki kullanıcı dosyalarını silebilirsiniz. Yazılım seçenekleri devre dışı bırakılır, bu seçeneklerin daha sonra mevcut lisans anahtarı ile yeniden etkinleştirilmeleri gerekir.



- ▶ Ana menüde **Ayarlar** öğesine dokunun
- ▶ **Servis** öğesine dokunun
- ▶ Sırayla şu seçenekleri açın:
 - **Sıfırla**
 - **Teslimat durumuna sıfırla**
- ▶ Şifreyi girin
- ▶ Girişi **RET** ile onaylayın
- ▶ Parolayı düz metin olarak görüntülemek için **Parolayı göster** öğesini etkinleştirin
- ▶ İşlemi onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- ▶ Sıfırlama işlemini onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- ▶ Cihazın kapatılmasını onaylamak için **OK** öğesine dokunun
- > Cihaz kapatılır
- > Tüm ayarlar sıfırlanır ve kullanıcı dosyaları silinir
- > Cihazı yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve yeniden açın

17

**Yapılması
gerekler...**

17.1 Genel bakış

Bu bölümde cihazdaki fonksiyon arızalarının nedenleri ve arızaların giderilmesine ilişkin önlemler açıklanmaktadır.



Aşağıda açıklanan işlemleri uygulayabilmeniz için öncelikle "Genel kullanım" bölümünü okumuş ve anlamış olmanız gerekir.

Diğer bilgiler: "Genel kullanım", Sayfa 57

17.2 Sistem arızası veya elektrik kesintisi

İşletim sistemi verileri aşağıda belirtilen durumlarda hasar görebilir:

- Sistem arızası veya elektrik kesintisi
- Cihazın çalışmasının, işletim sistemi kapatılmadan durdurulması

Aygıt yazılımının hasar görmesi halinde cihaz bir Recovery System başlatır ve ekranda kısa bir talimat görüntülenir.

Geri yükleme sırasında Recovery System, hasar görmüş aygıt yazılımının üzerine bir USB yığınsal belleğine daha önceden kaydedilmiş olan yeni aygıt yazılımı ile yazar. Bu işlemde cihazın ayarları silinir.

17.2.1 Aygıt yazılımının geri yüklenmesi

- ▶ Bir bilgisayarda USB yığınsal belleğinde (FAT32 formatı) "heidenhain" klasörü oluşturun
- ▶ "heidenhain" klasöründe "update" klasörü oluşturun
- ▶ Yeni aygıt yazılımını "update" klasörüne kopyalayın
- ▶ Aygıt yazılımını "recovery.dro" ögesine göre yeniden adlandırın
- ▶ Cihazı kapatma
- ▶ USB yığınsal belleği cihazda bir USB arabirimine takın
- ▶ Cihazın açılması
- > Cihaz Recovery System başlatır
- > USB yığınsal bellek otomatik olarak algılanır
- > Aygıt yazılımı otomatik olarak yüklenir
- > Başarılı bir güncellemeden sonra aygıt yazılımı otomatik olarak "recovery.dro.[yyyy.mm.dd.hh.mm]" biçiminde yeniden adlandırılır
- ▶ Yükleme tamamlandığında cihazı yeniden başlatın
- > Cihaz, fabrika ayarlarıyla yeniden başlatılır

17.2.2 Konfigürasyonu geri yükleyin

Aygıt yazılımının yeniden yüklenmesiyle cihaz fabrika ayarlarına geri alınır. Bu durumda ayarlar, hata düzeltme değerleri ve etkinleştirilmiş yazılım seçenekleri ile birlikte silinir.

Ayarları geri yüklemek için cihazdaki ayarları yeniden yapmanız veya daha önceden yedeklemiş olduğunuz ayarları cihaza geri yüklemeniz gerekir.



Ayarların yedeklenmesi sırasında etkin olan yazılım seçenekleri, ayarlar cihaza geri yüklenmeden önce etkinleştirilmelidir.

- Yazılım seçeneklerinin etkinleştirilmesi

Diğer bilgiler: "Yazılım Seçenekleri ögesini etkinleştirin", Sayfa 94

- Ayarların geri yüklenmesi

Diğer bilgiler: "Konfigürasyonu geri yükleyin", Sayfa 305

17.3 Arızalar

İşletim sırasında aşağıdaki "arızaların giderilmesi" tablosunda yer almayan arızaların veya bozulmaların ortaya çıkması halinde makine üreticisinin dokümantasyonuna başvurun veya bir HEIDENHAIN servis şubesi ile iletişime geçin.

17.3.1 Arızaların gidermesi



Aşağıdaki hata giderme adımları sadece tabloda belirtilen personel tarafından gerçekleştirilebilir.

Diğer bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

| Hata | Hatanın kaynağı | Hatanın giderilmesi | Personel |
|---|--|---|---------------------|
| Durum LED'i açıldıktan sonra yanmıyor | Gerilim beslemesi yok | ► Güç kablosunu kontrol edin | Elektrik teknisyeni |
| | Cihazın fonksiyonu hatalı | ► HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin | Teknik personel |
| Cihaz başlatıldığında mavi ekran görüntüleniyor | Başlatma sırasında aygıt yazılımı hatası | ► Hata ilk defa görüldüyse cihazı kapatın ve tekrar açın ► Arıza birkaç defa tekrarlanırsa bir HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin | Teknik personel |
| Cihaz başlatıldıktan sonra dokunmatik ekranda girişler algılanmıyor | Donanımın yanlış başlatılması | ► Cihazı kapatın ve tekrar açın | Teknik personel |
| Ölçüm cihazı hareket ettiği halde eksenler sayım yapmıyor | Ölçüm cihazının hatalı bağlantısı | ► Bağlantıyı düzeltin ► Ölçüm cihazı üreticisinin servis şubesiyle iletişime geçin | Teknik personel |

| Hata | Hatanın kaynağı | Hatanın giderilmesi | Personel |
|--|---|--|------------------------------|
| Eksenler yanlış sayım yapıyor | Ölçüm cihazı yanlış ayarlanmış | ► Ölçüm cihazının ayarlarını kontrol edin Sayfa 102 | Teknik personel |
| Eksenler hareket ettirilemiyor | Eksenlerin ayarları yanlış | ► Eksenlerin ayarlarını kontrol edin | Teknik personel |
| | Besleme Override değeri sıfır | ► Besleme Override potansiyometresinin konumunu kontrol edin | Teknik personel |
| Konumlandırma hatası | Eksenlerin ayarları yanlış | ► Eksenlerin ayarlarını kontrol edin | Teknik personel |
| Durma hatası | Eksenlerin ayarları yanlış | ► Eksenlerin ayarlarını kontrol edin | Teknik personel |
| Eksenler yavaş hareket (Jog) tuşları ile hareket ettirilemiyor | Eksenlerin ayarları yanlış | ► Eksenlerin ayarlarını kontrol edin | Teknik personel |
| | İşletim türü yanlış (MDI işletimi, Programlama) | ► İşletim türünü kontrol edin | Teknik personel |
| | Besleme Override değeri sıfır | ► Besleme Override potansiyometresinin konumunu kontrol edin | Teknik personel |
| Besleme Override, eksen hızını sınırlamıyor | Besleme Override ayarı yanlış | ► Eksenlerin ayarlarını kontrol edin | Teknik personel |
| Hızlı hareket tuşu çalışmıyor | Hızlı hareket ayarı yanlış | ► Ayarları kontrol edin Sayfa 251 | Teknik personel |
| Harici eksen hatası | Harici çevre birimi | ► Sistematik hata aramayı gerçekleştirin | Uzman personel, OEM olabilir |
| Mil hatası | Mil ekseni ayarı yanlış | ► Mil ekseni ayarlarının kontrol edilmesi Sayfa 274 | Uzman personel, OEM olabilir |
| | Harici çevre birimi | ► Sistematik hata aramayı gerçekleştirin | Uzman personel, OEM olabilir |
| Mil durması | Harici çevre birimi | ► Sistematik hata aramayı gerçekleştirin | Uzman personel, OEM olabilir |
| Döngüler, döngü başlatma işlemi ile başlatılmıyor | Otomatik besleme ayarı yanlış | ► Ayarları kontrol edin Sayfa 251 | Teknik personel |
| Döngü başlatma tuşunun aydınlatması çalışmıyor | Otomatik başlatma ışığı ayarı yanlış | ► Ayarları kontrol edin Sayfa 253 | Teknik personel |
| Dişli kesme sırasında tersine çevirme çalışmıyor | Manşonun son konumu +/- ayarı yanlış | ► Ayarları kontrol edin | Teknik personel |
| Uç şalterine otomatik hareket etme çalışmıyor | Yazılım son konum şalteri veya Otomatik besleme ayarı yanlış | ► Ayarları kontrol edin Sayfa 273 Sayfa 251 | Teknik personel |

| Hata | Hatanın kaynağı | Hatanın giderilmesi | Personel |
|---|---|---|---------------------------------|
| Yazılım uç şalterleri dışında | Yazılım son konum şalteri ayarı yanlış | ► Ayarları kontrol edin Sayfa 273 | Teknik personel |
| Acil kapatma | Harici çevre birimi | ► Sistematik hata aramayı gerçekleştirin | Uzman personel, OEM olabilir |
| Kumanda gerilimi yok | Harici çevre birimi | ► Sistematik hata aramayı gerçekleştirin | Uzman personel, OEM olabilir |
| Ağ bağlantısı kurulamıyor | Arızalı bağlantı | ► Bağlantı kablosunu ve X116 bağlantısının doğruluğunu kontrol edin | Teknik personel |
| | Ağ ayarı yanlış | ► Ağ ayarlarını kontrol edin Sayfa 140 | Teknik personel |
| Bağlı olan USB yığınsal bellek algılanmıyor | USB bağlantısı arızalı | ► USB yığınsal belleğin bağlantıdaki pozisyonunun doğru olup olmadığını kontrol edin ► Başka bir USB bağlantısı kullanın | Teknik personel |
| | USB yığınsal belleğin tipi veya biçimi desteklenmiyor | ► Başka bir USB yığınsal bellek kullanın ► USB yığınsal belleği FAT32 ile formatlayın | Teknik personel |
| Cihaz geri yükleme modunda başlatılıyor (yalnızca metin modu) | Başlatma sırasında aygıt yazılımı hatası | ► Hata ilk defa görüldüyse cihazı kapatın ve tekrar açın ► Arıza birkaç defa tekrarlanırsa bir HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin | Teknik personel |
| Kullanıcı oturumu açılmıyor | Şifre mevcut değil | ► Üst düzey yetki kademesine sahip kullanıcı olarak şifreyi sıfırlayın Sayfa 136 ► OEM şifresinin sıfırlanması için bir HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin | Teknik personel |

18

**Sökme ve imha
etme**

18.1 Genel bakış

Bu bölüm, cihazın doğru şekilde sökülmesi ve imha edilmesi için dikkate almanız gereken uyarıları ve çevre koruma düzenlemelerini içermektedir.

18.2 Sökme



Cihazın sökülme işlemi sadece uzman personel tarafından yapılabilir.
Diğer bilgiler: "Personelin nitelikleri", Sayfa 29

Bağlanmış çevre birimi cihazına bağlı olarak sökme işlemi için bir elektrik teknisyeni gerekli olabilir.

Aynı şekilde cihazın ilgili bileşenlerinin montaj ve kurulumu sırasında verilen güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır.

Cihazın sökülmesi

Cihazı, kurulum ve montajının tersi sıralamasına göre sökün.

Diğer bilgiler: "Kurulum", Sayfa 45

Diğer bilgiler: "Montaj", Sayfa 39

18.3 İmha etme



BILGI

Cihaz yanlış tasfiye edildi!

Cihazın yanlış tasfiye edilmesi çevreye zarar verebilir.

- ▶ Elektronik cihaz hurdasını ve elektronik bileşenleri ev çöpünde tasfiye etmeyin
- ▶ Takılı yedek bataryayı cihazdan ayrı olarak imha edin
- ▶ Cihazı ve yedek bataryayı geri dönüşüm kapsamındaki yerel imha yönetmeliklerine uygun şekilde tasfiye edin

- ▶ Cihazın imha edilmesine ilişkin sorularınız için bir HEIDENHAIN servis şubesiyle iletişime geçin

19

Teknik Veriler

19.1 Genel bakış

Bu bölüm, cihaz ve bağlantı ölçülerinin yer aldığı çizimlere ve cihaz verilerine ilişkin bir genel bakış içermektedir.

19.2 Cihaz verileri

| Cihaz | |
|-------------------------------------|--|
| Gövde | Alüminyum freze gövdesi |
| Gövde ebatları | 314 mm x 265 mm x 36 mm |
| Sabitlenme türü, bağlantı ölçüleri | VESA MIS-D, 100 100 mm x 100 mm |
| Gösterge | |
| Ekran | <ul style="list-style-type: none"> ■ LCD Geniş Ekran (16:10) Renkli ekran 30,7 cm (12,1 inç) ■ 1280 x 800 piksel |
| Gösterge adımı | ayarlanabilir, min. 0,00001 mm |
| Kullanıcı arabirimi | Dokunmatik ekranlı kullanıcı arabirimi (GUI) |
| Elektrik verileri | |
| Besleme gerilimi | <ul style="list-style-type: none"> ■ AC 100 V ... 240 V ($\pm\%10$) ■ 50 Hz ... 60 Hz ($\pm\%5$) ■ 1089176-xx kimlikli cihazlarda: Giriş gücü maks. 38 W ■ 1089177-xx kimlikli cihazlarda: Giriş gücü maks. 79 W |
| Yedek batarya | Lityum bataryası, tip CR2032; 3,0 V |
| Gerilim kategorisi | II |
| Ölçüm cihaz girişi sayısı | Frezeleme uygulaması: 4 (yazılım seçeneği ile 2 ek giriş etkinleştirilebilir) Döndürme uygulaması: 4 |
| Ölçüm cihazları arabirimleri | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{SS}: maksimum akım 300 mA, maks. giriş frekansı 400 kHz ■ 11 μA_{SS}: maksimum akım 300 mA, maks. giriş frekansı 150 kHz ■ EnDat 2.2: maksimum akım 300 mA |
| 1 V _{SS} 'de enterpolasyon | 4096 katı |
| Tarama sistemi bağlantısı | <ul style="list-style-type: none"> ■ Gerilim beslemesi DC 5 V veya DC 12 V ■ 5 V devre çıkışı veya potansiyelsiz ■ HEIDENHAIN kablo ile maksimum kablo uzunluğu 30 m |

Elektrik verileri

| | |
|-----------------------|--|
| Dijital girişler | TTL DC 0 V ... +5 V |
| | Seviye Gerilim aralığı Akım aralığı |
| | Yüksek DC 11 V ... 30 V 2,1 mA ... 6,0 mA |
| | Düşük DC 3 V ... 2,2 V 0,43 mA |
| Dijital çıkışlar | TTL DC 0 V ... +5 V maksimum yük 1 kΩ Gerilim aralığı DC 24 V (20,4 V ... 28,8 V) Kanal başına maks. çıkış akımı 150 mA |
| Röle çıkışları | 1089177-xx kimlikli cihazlarda: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. devre gerilimi AC 30 V/DC 30 V ■ maks. devre akımı 0,5 A ■ maks. devre kapasitesi 15 W ■ maks. sürekli akım 0,5 A |
| Analog girişler | 1089177-xx kimlikli cihazlarda: Gerilim aralığı DC 0 V ... +5 V Direnç $100 \Omega \leq R \leq 50 \text{ k}\Omega$ |
| Analog çıkışlar | 1089177-xx kimlikli cihazlarda: Gerilim aralığı DC -10 V ... +10 V Maksimum yük 1 kΩ |
| 5 V gerilim çıkışları | Gerilim toleransı $\pm 5\%$, maksimum akım 100 mA |
| Veri arabirimi | <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 USB 2.0 Hi-Speed (Tip A), her bir USB bağlantısı için maksimum akım 500 mA ■ 1 Ethernet 10/100 MBit/1 GBit (RJ45) |

Çevre


| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Çalışma sıcaklığı | 0°C ... +45°C |
| Depolama sıcaklığı | -20°C ... +70°C |
| Bağıl hava nemi | %10 ... %80 r.H. yoğuşmayan |
| Yükseklik | $\leq 2000 \text{ m}$ |

Genel


| | |
|----------------------|---|
| Talimatlar | <ul style="list-style-type: none"> ■ 2014/30/AB sayılı EMU direktifi ■ 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi ■ 2011/65/AB RoHS direktifi |
| Kirlenme derecesi | 2 |
| Koruma türü EN 60529 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Cephe ve yan taraflar: IP65 ■ Arka taraf: IP40 |
| Kütle | <ul style="list-style-type: none"> ■ 3,5 kg ■ Single-Pos ayak ile: 3,6 kg ■ Duo-Pos ayak ile: 3,8 kg ■ Multi-Pos ayak ile: 4,5 kg ■ Multi-Pos tutucu ile: 4,1 kg |

19.3 Cihaz ve bağlantı ölçüleri


Çizimlerdeki tüm ölçüler milimetre olarak gösterilmiştir.

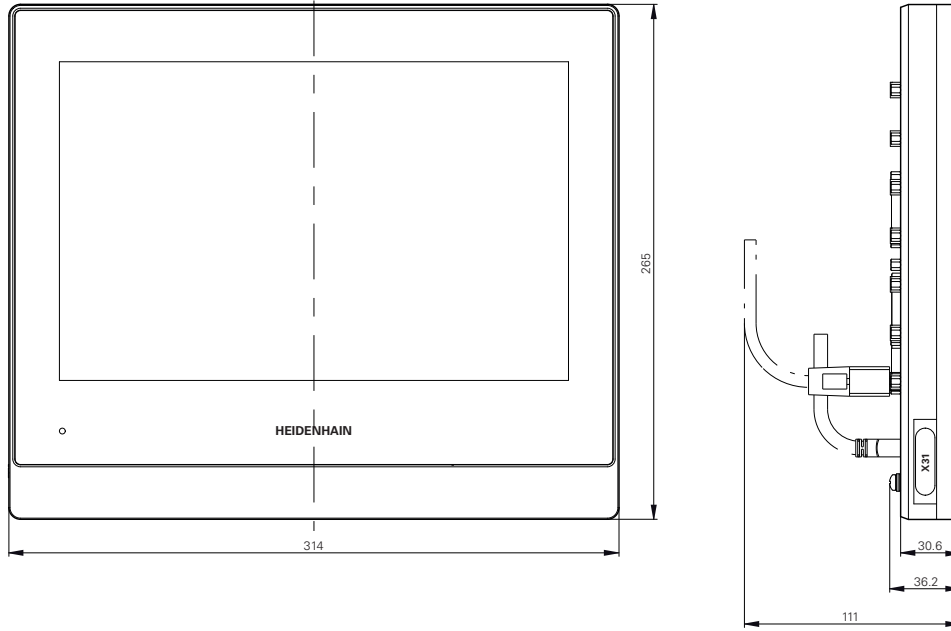


Şekil 64: Gövdenin ölçüleri

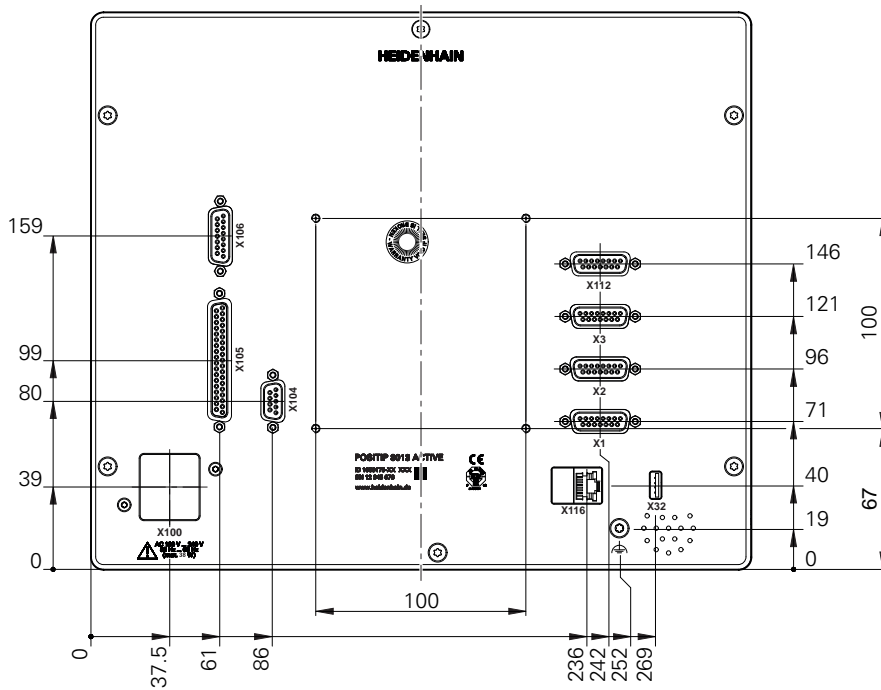

Şekil 65: Cihaz arka tarafının boyutları

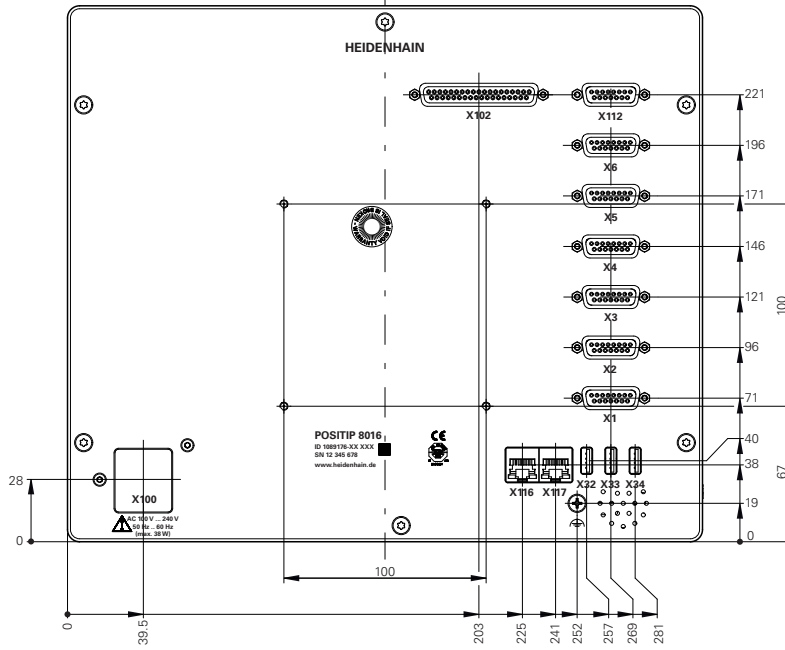


Şekil 66: 1089176-xx kimlik numaralı cihazların, cihaz arka tarafının ölçüleri

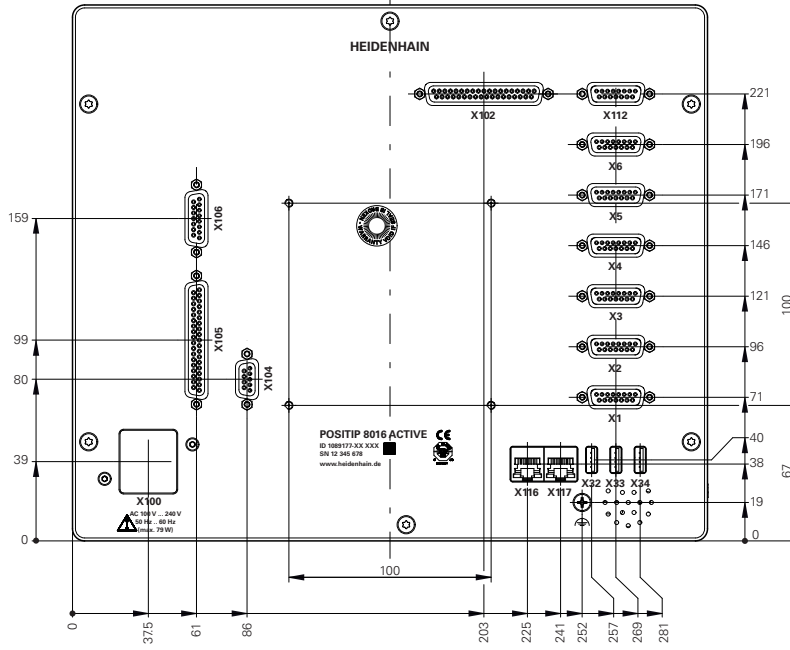


Şekil 67: 1089177-xx kimlik numaralı cihazların, cihaz arka tarafının ölçüleri

19.3.1 Single-Pos ayağı ile cihaz ölçüleri

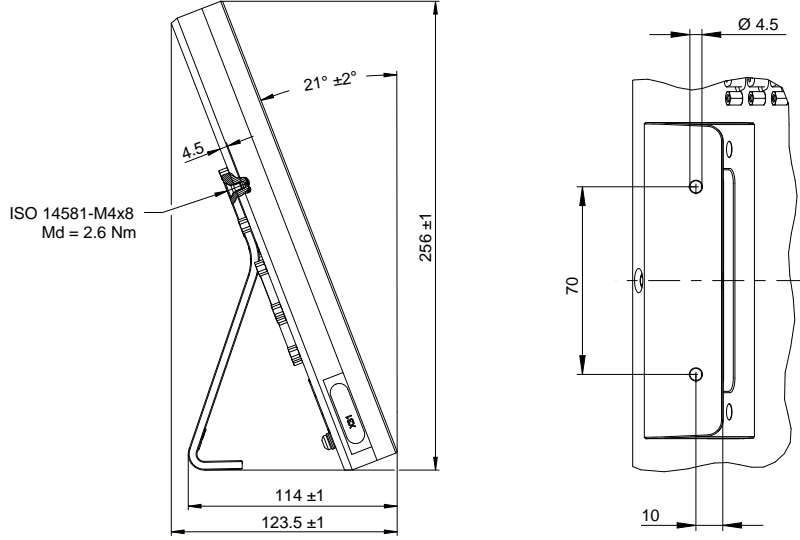


Şekil 68: Single-Pos ayağı ile cihaz ölçüleri

19.3.2 Duo-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri

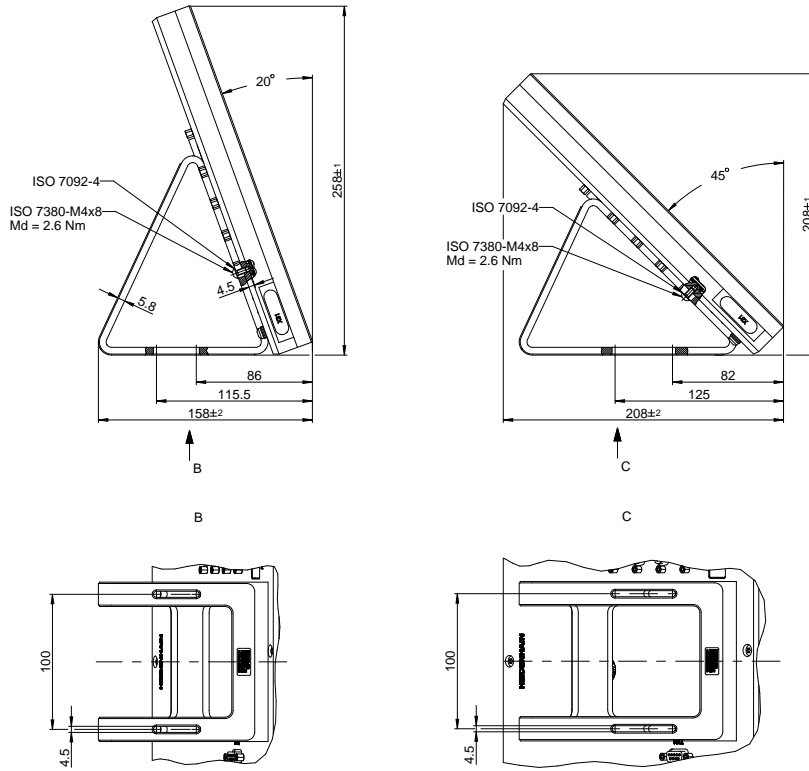


Şekil 69: Duo-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri

19.3.3 Multi-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri

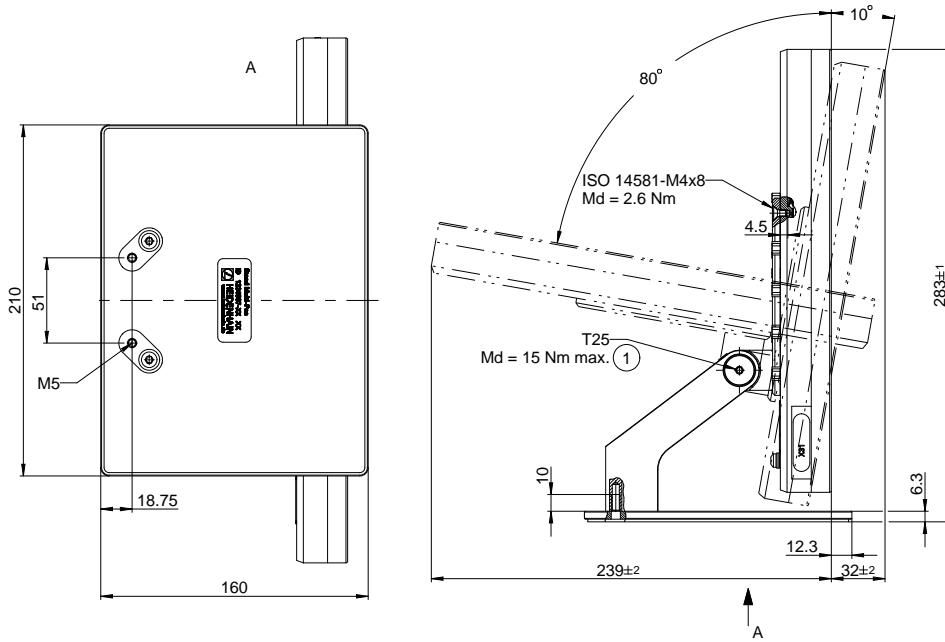

Şekil 70: Multi-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri

19.3.4 Multi-Pos tutucuyla cihaz ölçüleri

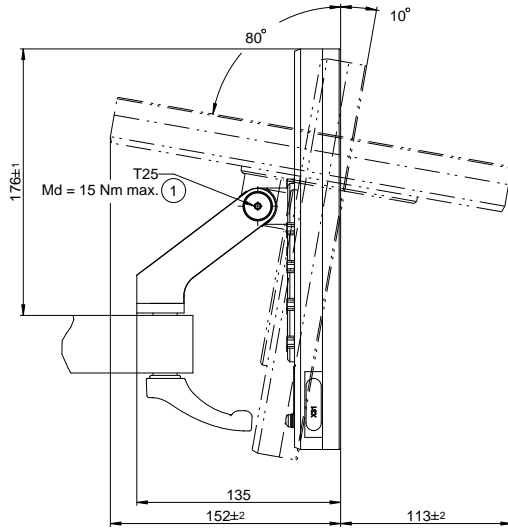

Şekil 71: Multi-Pos tutucuyla cihaz ölçüleri

20 İndeks

A

| | |
|----------------------------------|----------|
| Ağ ayarlarının..... | 140 |
| Ağ sürücüsünün..... | 141 |
| Aksesuar..... | 35 |
| Alet tablosu | |
| Oluşturma..... | 157 |
| Anahtar sayısı..... | 64 |
| Ana menü..... | 67 |
| Arızalar..... | 309 |
| Asistan..... | 88 |
| Ayarlar | |
| Geri yükleme..... | 305 |
| Hızlı erişim menüsü..... | 82 |
| Menü..... | 77 |
| Yedekleme..... | 129, 150 |
| Aygıt yazılımı güncellemesi..... | 296 |

B

| | |
|--|--------------|
| Bağlantı | |
| Bilgisayar..... | 55 |
| Bağlantılara genel bakış..... | 47 |
| Bağlantı tahsisi | |
| Ağ..... | 56 |
| Ölçüm cihazları..... | 50 |
| Şalt girişleri..... | 52 |
| Şebeke gerilimi..... | 56 |
| Bakım planı..... | 295 |
| Başlangıç ekranı..... | 117 |
| Besleme değeri | |
| Belirleme..... | 83 |
| Bilgi notları..... | 24 |
| Bilgisayar..... | 55 |
| Birimler..... | 97, 136, 238 |
| Ayarlama..... | 82 |
| Birleştirme eksenini..... | 113 |
| Bölümlemeli çizgisel hata kompanzasyonu (SLEC)..... | 107 |

C

| | |
|--------------------------|---------|
| Cihaz | |
| açma..... | 62 |
| İşletime alma..... | 92 |
| Kapama..... | 63 |
| Kurulum..... | 46, 135 |
| Cihazdaki semboller..... | 30 |
| Cihaz verileri..... | 316 |

Ç

| | |
|--|-----|
| Çevre koşulları..... | 317 |
| Çizgisel hata kompanzasyonunun (LEC)..... | 106 |

D

| | |
|------------------------|----------|
| Depolama..... | 37 |
| Destek noktası tablosu | |
| Oluşturma..... | 106, 107 |

| | |
|--|-------------|
| Uyarılama..... | 108 |
| Dil | |
| Ayarlama..... | 65, 91, 133 |
| Dişli kademeleri | |
| yapılandırma..... | 280 |
| Dişli mili..... | 108 |
| Dokunmak..... | 58 |
| Dokunmatik ekran | |
| Konfigürasyon..... | 142 |
| Kullanım..... | 58 |
| Dokümantasyon | |
| Ek..... | 20 |
| İndirme..... | 19 |
| OEM..... | 116 |
| Dosya | |
| Açma..... | 228 |
| Dışa aktarma..... | 228 |
| İçe aktarma..... | 229 |
| Kopyalama..... | 227 |
| Silme..... | 227 |
| Taşıma..... | 226 |
| Yeniden adlandırma..... | 227 |
| Dosya yönetimi | |
| Dosya tipleri..... | 225 |
| Kısa tanım..... | 224 |
| Menü..... | 75 |
| Duo-Pos..... | 42 |
| Durum çubuğu..... | 80 |
| Besleme..... | 83 |
| Hesaplayıcı..... | 83 |
| Hızlı erişim menüsünün uyarlanması..... | 82 |
| Kronometre..... | 83 |
| Kumanda elemanları..... | 80 |

E

| | |
|--|---------------|
| Ekranı temizleme..... | 294 |
| Eksenler | |
| Ayarlar..... | 256 |
| eksenlerin..... | 102 |
| el çarkı..... | 272 |
| Elektrik fişi..... | 56 |
| Elektrik teknisyeni..... | 29 |
| Elektronik el çarkı..... | 272 |
| Elle işletim..... | 69 |
| Menü..... | 69 |
| Örnek..... | 158, 159, 164 |
| EnDat arayüzüne sahip ölçüm cihazı teşhisi..... | 263 |
| Enerji tasarruf modu..... | 62 |

F

| | |
|---------------------------|-----|
| Fare eylemleri | |
| Dokunmak..... | 58 |
| Konfigürasyon..... | 142 |
| Fonksiyon rezervleri..... | 300 |

G

| | |
|-----------------------------|----|
| Giriş cihazları | |
| Bağlama..... | 55 |
| Kullanım..... | 58 |
| Güvenlik tedbirleri..... | 28 |
| Güvenlik uyarıları..... | 24 |
| Çevre birimi cihazları..... | 30 |
| Genel..... | 30 |

H

| | |
|---|---------|
| Hareketler | |
| Dokunmak..... | 58 |
| Kullanım..... | 58 |
| Sürüklemek..... | 59 |
| Tutmak..... | 59 |
| Hata kompanzasyonu | |
| Bölümlemeli çizgisel hata kompanzasyonu..... | 107 |
| Çizgisel hata kompanzasyonu... 106 | |
| Destek noktası tablosu..... | 267 |
| Kademeli lineer hata kompanzasyonu..... | 266 |
| Lineer hata kompanzasyonu | 266 |
| Uygulama..... | 105 |
| Yöntemler..... | 105 |
| Hatalar ve uyarılar..... | 301 |
| Hata mesajları..... | 86, 123 |
| Konfigürasyon..... | 126 |
| Silme..... | 126 |
| HEIDENHAIN ölçüm cihazları.... | 99 |
| Hızlı başlatma..... | 154 |

İ

| | |
|--------------------------------|-----|
| ile ölçüm cihazı teşhisi..... | 265 |
| İşleme tümcesi | |
| Ölçeklendirme..... | 82 |
| Yansıtma..... | 82 |
| İşletime alma..... | 92 |
| İşletim kılavuzu..... | 20 |
| Güncelleme..... | 139 |
| İşletmecii yükümlülükleri..... | 29 |

K

| | |
|-------------------------|-----|
| Kapama | |
| Menü..... | 78 |
| Klasör | |
| Kopyalama..... | 226 |
| Oluşturma..... | 225 |
| Silme..... | 227 |
| Taşıma..... | 226 |
| Yeniden adlandırma..... | 226 |
| Klasörler | |
| Yönetme..... | 225 |
| Klasör yapısı..... | 225 |
| Konfigürasyon | |
| Dokunmatik ekran..... | 142 |

| | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|
| USB klavye..... | 142 | Onaylama..... | 61 | Single-Pos ayak..... | 41 |
| Kontur görünümü..... | 196, 204, 219 | Kuman elemanları | | montajı..... | 40 |
| Ayrıntılı görünüm..... | 205 | Kaydırma tuşu..... | 61 | Multi-Pos..... | 43, 44 |
| Genel bakış..... | 205 | Kurulum..... | 135 | N | |
| Koordinat sistemi | | Kurulum kılavuzu..... | 20 | Nakliye hasarları..... | 36 |
| Programlarda..... | 209 | kurulumu..... | 46 | O | |
| Referans noktası tanımlama | 174 | L | | OEM | |
| Koyu renkli metinler..... | 25 | Lisans anahtarı | | Başlangıç ekranının | |
| Kullanıcı | | etkinleştirme..... | 95 | silinmesi..... | 284 |
| Giriş..... | 64 | Girme..... | 96 | Başlangıç ekranını uyarlama.... | |
| Kullanıcı girişi..... | 63 | Talep etme..... | 94 | 117 | |
| Kullanıcı tipleri..... | 136 | Lisans dosyasını okuma..... | 96 | Dokümantasyon ekleme..... | 116 |
| Oluşturma..... | 137 | Lissajous şekli..... | 298 | Gösterge uyarlama..... | 123 |
| Oturumu kapatma..... | 64 | M | | Klavye tasarımını tanımlama.... | |
| Silme..... | 139 | Maus aksiyonları | | 123 | |
| Varsayılan parola..... | 64 | Kullanım..... | 58 | Mesajların eklenmesi..... | 291 |
| Yapılandırma..... | 138 | Sürüklemek..... | 59 | OEM çubuğu..... | 84 |
| Kullanıcı arayüzü | | Tutmak..... | 59 | Fonksiyonlar..... | 85 |
| Ana menü..... | 67 | MDI işletimi | | Kumanda elemanları..... | 85 |
| Ayarlar menüsü..... | 77 | Menü..... | 70 | M fonksiyonlarını yapılandırma.. | |
| Başlatma sonrasında..... | 66 | Ölçüm faktörünün uygulanması.. | | 120 | |
| Dosya yönetimi menüsü..... | 75 | 197, | 205 | OEM logosunu görüntüleme.... | |
| Elle işletim menüsü..... | 69 | Örnek..... | 160, 162 | 118 | |
| Kapama menüsü..... | 78 | Menü | | Yapılandırma..... | 118 |
| Kullanıcı girişi menüsü..... | 76 | Ayarlar..... | 77 | OEM logosunun yapılandırılması.... | |
| MDI işletimi menüsü..... | 70 | Dosya yönetimi..... | 75 | 118 | |
| Program akışı menüsü..... | 72 | Elle işletim..... | 69 | Ondalık ayırma işaretleri..... | 238 |
| Programlama menüsü..... | 73 | Elle işletim..... | 172 | ondalık basamak..... | 97, 136 |
| Teslimat durumunda..... | 66 | Kapama..... | 78 | Ondalık basamaklar..... | 238 |
| Kullanıcı dosyaları | | Kullanıcı girişi..... | 76 | Operatör..... | 29 |
| Geri yükleme..... | 304 | MDI işletimi..... | 70 | Override göstergesi..... | 123 |
| Kullanıcı dosyalarının | | MDI işletimi..... | 186 | Ölçüm cihazları | |
| yedeklenmesi..... | 130, 151 | Program akışı..... | 72, 200 | Eksen parametrelerinin | |
| Kullanıcı girişi..... | 63, 76 | Programlama..... | 73, 208 | yapılandırılması (1 Vss, 11 | |
| Kullanıcı kimliği..... | 137 | Mesajlar | | µAss)..... | 102 |
| Kullanım | | Açma..... | 86 | Eksen parametrelerini | |
| Asistan..... | 88 | Kapat..... | 87 | yapılandırma (EnDat)..... | 100 |
| Dokunmatik ekran ve giriş | | Metin veri tabanı | | Ölçüm cihazlarının bağlanması.. | 50 |
| cihazları..... | 58 | Oluşturma..... | 124 | Örnek | |
| Enerji tasarruf modu..... | 62 | M fonksiyonları | | Bağlantı parçası (MDI | |
| Genel kullanım..... | 58 | Genel bakış..... | 114 | işletimi)..... | 162 |
| Hareketler ve maus aksiyonları... 58 | | konfigürasyon..... | 287 | Delik çemberi, delik sırası | |
| Kumanda elemanları..... | 60 | Standart..... | 115 | (program akışı)..... | 169 |
| Mesajlar..... | 86 | Üreticiye özel..... | 115 | Delik çemberi, delik sırası | |
| Sesli geri bildirim..... | 88 | Yapılandırma..... | 120, 254, 290 | (programlama)..... | 165 |
| Kumanda elemanları | | Mil | | Dikdörtgen cep (MDI | |
| Açılır liste..... | 61 | Girişlerin ve çıkışların | | işletimi)..... | 160 |
| Ana menü..... | 67 | yapılandırılması..... | 108 | Flanş çizimi..... | 156 |
| Artı/eksi butonu..... | 60 | Mil devir sayısı | | Geçiş deliği (elle işletim).... | 159 |
| Değiştirici..... | 61 | Belirleme..... | 85 | Malzeme..... | 154 |
| Durum çubuğu..... | 80 | Programlama..... | 85 | Referans noktası (elle | |
| Ekleme..... | 61 | Mil ekseninin..... | 108 | işletim)..... | 158, 164 |
| Ekran klavyesi..... | 60 | Montaj..... | 40 | P | |
| Geri..... | 62 | Duo-Pos ayak..... | 42 | Parola..... | 64 |
| Geri alma..... | 61 | Multi-Pos ayak..... | 43 | | |
| Kapat..... | 61 | Multi-Pos tutucu..... | 44 | | |
| OEM çubuğu..... | 85 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|--|
| Personelin nitelikleri..... | 29 | Standart ayarlar.... | |
| Program | | 64, 90, 132, 155 | |
| Açma..... | 206, 220 | | |
| İşleme (manuel)..... | 202 | | |
| İşleme (münferit adımlar).... | 202 | | |
| İşleme (NC kontrollü)..... | 202 | | |
| İşlemeyi iptal etme..... | 203 | | |
| Kapatma..... | 206, 220 | | |
| Kaydetme..... | 218, 220 | | |
| Kullanma..... | 201 | | |
| Oluşturma..... | 216 | | |
| Ölçüm faktörünün uygulanması.. | 197, 205 | | |
| Program başlığı oluşturma.. | 217 | | |
| Silme..... | 221 | | |
| Tümce ekleme..... | 217 | | |
| Tümceleri düzenleme..... | 221 | | |
| Tümceleri kumanda etme.... | 203 | | |
| Tümce silme..... | 218 | | |
| Program akışı..... | 200 | | |
| Kısa tanım..... | 200 | | |
| Menü..... | 72 | | |
| Örnek..... | 169 | | |
| Programlama | | | |
| Kısa tanım..... | 208 | | |
| Menü..... | 73 | | |
| Örnek..... | 165 | | |
| Programlama desteği..... | 217 | | |
| Programların yönetilmesi..... | 220 | | |
| R | | | |
| Referans işareti arama | | | |
| açma..... | 114 | | |
| Başlatma işleminden sonra | | | |
| uygulama..... | 65, 91, 133, 173 | | |
| Referans işareti araması | | | |
| uygulama..... | 173 | | |
| Referans noktası | | | |
| Tarama..... | 84 | | |
| Referans noktası tablosu | | | |
| Oluşturma..... | 145 | | |
| S | | | |
| ScreenshotClient | | | |
| Bilgiler..... | 128 | | |
| Sesli geri bildirim..... | 88 | | |
| Simülasyon penceresi..... | 203 | | |
| Etkinleştirme..... | 205 | | |
| Single-Pos..... | 41 | | |
| Sürüklemek..... | 59 | | |
| Ş | | | |
| Şalt girişlerinin ve çıkışlarının | | | |
| kablollanması..... | 52 | | |
| Şifre | | | |
| değiştirme..... | 92, 134 | | |
| Değiştirme..... | 138 | | |
| Oluşturma..... | 137 | | |
| T | | | |
| Tarama sistemini bağlama..... | 51 | | |
| Tarih ve saat..... | 97, 136, 238 | | |
| Teknik personel..... | 29 | | |
| Tekrar ambalajlama..... | 37 | | |
| Temel yapılandırma | | | |
| Eksen+ NC..... | 111 | | |
| elektronik el çarkı..... | 112 | | |
| Mil eksenini..... | 109 | | |
| Teslimat kapsamı..... | 34 | | |
| Teşhis | | | |
| Fonksiyon rezervleri..... | 300 | | |
| Hatalar ve uyarılar..... | 301 | | |
| Toprak bağlantısı, 3 damarlı..... | 56 | | |
| Tutmak..... | 59 | | |
| Tümce tipleri..... | 209 | | |
| U | | | |
| USB klavye..... | 142 | | |
| Uygulama seçme..... | 94 | | |
| Y | | | |
| Yapılandırma | | | |
| Referans noktaları..... | 145 | | |
| Yeni ve değiştirilmiş fonksiyonlara | | | |
| genel bakış..... | 18 | | |
| yuvarlama yöntemi..... | 97, 136 | | |
| Yuvarlama yöntemleri..... | 238 | | |

21 Resim listesi

| | | |
|-----------|---|-----|
| Şekil 1: | Cihaz arka tarafının boyutları..... | 40 |
| Şekil 2: | Single-Pos ayağa monte edilmiş cihaz..... | 41 |
| Şekil 3: | Single-Pos ayaktaki kablo yönlendirmesi..... | 41 |
| Şekil 4: | Duo-Pos ayağa monte edilmiş cihaz..... | 42 |
| Şekil 5: | Duo-Pos ayaktaki kablo yönlendirmesi..... | 42 |
| Şekil 6: | Multi-Pos ayağa monte edilmiş cihaz..... | 43 |
| Şekil 7: | Multi-Pos ayaktaki kablo yönlendirmesi..... | 43 |
| Şekil 8: | Multi-Pos tutucuya monte edilmiş cihaz..... | 44 |
| Şekil 9: | Multi-Pos tutucudaki kablo yönlendirmesi..... | 44 |
| Şekil 10: | 1089176-xx kimlikli cihazlarda cihazın arka tarafı | 48 |
| Şekil 11: | 1089177-xx kimlikli cihazlarda cihazın arka tarafı | 49 |
| Şekil 12: | Ekran klavyesi..... | 60 |
| Şekil 13: | Cihazın teslimat edildiği durumundaki kullanıcı arayüzü..... | 66 |
| Şekil 14: | Kullanıcı arayüzü (elle işletimde)..... | 67 |
| Şekil 15: | Elle işletim menüsü..... | 69 |
| Şekil 16: | MDI işletimi menüsü..... | 70 |
| Şekil 17: | MDI tümcesi diyalogu..... | 71 |
| Şekil 18: | Program akışı menüsü..... | 72 |
| Şekil 19: | Programlama menüsü..... | 73 |
| Şekil 20: | Açık simülasyon pencere Programlama menüsü..... | 74 |
| Şekil 21: | Dosya yönetimi menüsü..... | 75 |
| Şekil 22: | Kullanıcı girişi menüsü..... | 76 |
| Şekil 23: | Ayarlar menüsü..... | 77 |
| Şekil 24: | Çalışma alanında mesajların gösterimi..... | 86 |
| Şekil 25: | Uygulama adımları sırasında asistanların desteği..... | 88 |
| Şekil 26: | Veritabanı için –XML dosyası örneği..... | 124 |
| Şekil 27: | ScreenshotClient kullanıcı arayüzü..... | 128 |
| Şekil 28: | Alet parametrelerini içeren alet tablosu..... | 143 |
| Şekil 29: | Mutlak pozisyonları içeren referans noktası tablosu | 145 |
| Şekil 30: | Örnek malzeme..... | 154 |
| Şekil 31: | Örnek malzeme – Teknik çizim..... | 156 |
| Şekil 32: | Örnek malzeme – D1 referans noktasının belirlenmesi..... | 158 |
| Şekil 33: | Örnek malzeme – Geçiş deliğinin oluşturulması..... | 159 |
| Şekil 34: | Örnek malzeme – Dikdörtgen cebin oluşturulması..... | 160 |
| Şekil 35: | Örnek malzeme – Kılıfın oluşturulması..... | 162 |
| Şekil 36: | Örnek malzeme – D2 referans noktasının belirlenmesi..... | 164 |
| Şekil 37: | Örnek malzeme – Delik çemberinin ve delik sırasının programlanması..... | 165 |
| Şekil 38: | Örnek malzeme - Simülasyon penceresi..... | 168 |
| Şekil 39: | Örnek malzeme – Delik çemberinin ve delik sırasının oluşturulması..... | 169 |
| Şekil 40: | Elle işletim menüsü..... | 172 |
| Şekil 41: | MDI işletimi menüsü..... | 187 |
| Şekil 42: | Delme tümcesinin şematik gösterimi..... | 189 |
| Şekil 43: | Delik çemberi tümcesinin şematik gösterimi..... | 190 |
| Şekil 44: | Delik sırası tümcesinin şematik gösterimi..... | 191 |
| Şekil 45: | Dikdörtgen cep tümcesinin şematik gösterimi..... | 192 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| Şekil 46: | MDI işletim türünde tümce örneği..... | 195 |
| Şekil 47: | Kontur görünümlü simülasyon penceresi..... | 196 |
| Şekil 48: | Grafiksel konumlandırma yardımı bulunan Pozisyonla kalan mesafe görünümü..... | 197 |
| Şekil 49: | Örnek – MDI tümcesi..... | 198 |
| Şekil 50: | Örnek – Ölçü faktörü ile bir MDI tümcesinin uygulanması..... | 198 |
| Şekil 51: | Program akışı işletim türünde bir program örneği..... | 201 |
| Şekil 52: | Kontur görünümlü simülasyon penceresi..... | 204 |
| Şekil 53: | Programlama menüsü..... | 208 |
| Şekil 54: | Delme tümcesinin şematik gösterimi..... | 211 |
| Şekil 55: | Delik çemberi tümcesinin şematik gösterimi..... | 212 |
| Şekil 56: | Delik sırası tümcesinin şematik gösterimi..... | 213 |
| Şekil 57: | Dikdörtgen cep tümcesinin şematik gösterimi..... | 214 |
| Şekil 58: | Programlama işletim türünde program örneği..... | 216 |
| Şekil 59: | Kontur görünümlü simülasyon penceresi..... | 219 |
| Şekil 60: | Dosya yönetimi menüsü..... | 224 |
| Şekil 61: | Önizleme resminin ve dosya bilgilerinin bulunduğu Dosya yönetimi menüsü..... | 228 |
| Şekil 62: | Dik açılı koordinat sisteminin makine eksenlerine atanması..... | 249 |
| Şekil 63: | Ölçüm tuşu fonksiyon rezervi örneği..... | 300 |
| Şekil 64: | Gövdenin ölçüleri..... | 318 |
| Şekil 65: | Cihaz arka tarafının boyutları..... | 318 |
| Şekil 66: | 1089176-xx kimlik numaralı cihazların, cihaz arka tarafının ölçüleri..... | 319 |
| Şekil 67: | 1089177-xx kimlik numaralı cihazların, cihaz arka tarafının ölçüleri..... | 319 |
| Şekil 68: | Single-Pos ayağı ile cihaz ölçüleri..... | 320 |
| Şekil 69: | Duo-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri..... | 320 |
| Şekil 70: | Multi-Pos ayağıyla cihaz ölçüleri..... | 321 |
| Şekil 71: | Multi-Pos tutucuyla cihaz ölçüleri..... | 321 |

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

